

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA  
O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI

*T.S. Xudoyberdiyev, K. Qosimov, O'.R. Igamberdiyev*

METROLOGIYA,  
STANDARTLASHTIRISH VA  
O'ZAROALMAS HINUVCHANLIK

*O'zbekiston Respublikasi Oly va o'rta maxsus ta'lif vazirligi  
tomonidan qishloq xo'jaligi yo'malishi talabalarini uchun  
o'quv qo'llamma sifatida tavsiya etilgan*

«TAFAKKUR-BO'STONI»  
TOSHKENT – 2011

**Taqrizchilar:** T. Almatayev — Andijon muhandislik-iqtisodiyot instituti «Transport vositalaridan foydalanish» kafedrasdi muddiri, dotsent;

Sh.M. Qurbonov — Andijon qishloq xo‘jalik instituti «Qishloq xo‘jalik texnikalari, foydalanish va ta’mirlash» kafedrasni dotsenti.

Usbu o‘quv qo‘llanma oliy o‘quv yurtlarining «Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash», Kasb ta’limi (qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash), «Transport vositalaridan foydalanish», «Texnologik mashina va jilozlar» kabi texnika yo‘nalishidagi mutaxassisliklar, texnika va agrosanoat yo‘nalishidagi kasb-hunar kollejlar talabalari uchun uzo‘ljallangan bo‘lib, «Metrologiya, standartlashtirish va o‘zaroahmashinuvchanlik» fanining yangi o‘quv dasturi asosida tuzilgan. Mazkur o‘quv qo‘llanmada fan va texnikaning ilg‘or yutuqlari hamda tajribalari umumlashtirilgan bo‘lib, unda hozirgi kunda ishlab chiqarilayotgan texnikalar sifatini yaxshilash bo‘yicha amaliy va tajriba mashg‘ulotlarini o‘tkazish usullari keng yoritilgan.

O‘quv qo‘llanma ikki qisimdan iborat bo‘lib, birinchi qism o‘zaroahmashinuvchanlik bo‘yicha talabalar olgan bilimlarini mustahkamlash uchun asosiy tushunchalar va amaliy mashg‘ulotlardan tashkil topgan. Ikkinci qism esa metropoligiyanadan tarixiy ma’lumotlar, asosiy tushunchalar, texnik o‘lchash usullari, texnik o‘lchash vositalari va universal o‘lchash asboblarining tuzilishi hamda ulardan foydalanishni o‘rganish bo‘yicha tajriba mashg‘ulotlariga bag‘ishlangan.

O‘quv qo‘llanmaning ilova qismida amaliy va tajriba mashg‘ulotlarini o‘tkazish uchun kerakli ma’lumotnomasi jadvallari keltirilgan.

## KIRISH

Mashinalarning sifati, puxtaligi, uzoq muddat ishlay olishi va samaradorligini oshirish texnik rivojlanishning asosi hisoblanadi. Ushbu yo‘nalishda texnikaning rivojlanishiga turlari kamaytirilgan va standartlashtirilgan detal, birikma va mexanizmlardan foydalanish, hamda ularning o‘zaroalmashinuvchanligini ta’minlash orqaligina erishish mumkin.

Zamonaviy mashina va mexanizmlar ishlab chiqarish hamda ulardan foydalanishni halqaro standartlashtirish va o‘zaroahuashinuvchaniksiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Ishlab chiqarilayotgan mahsulotning sifati va samaradorligini oshirish ma’lum darajada detallarni tayyorlash aniqligini to‘g‘ri belgilashga bog‘liq bo‘ladi.

Bugungi kunda mashina ishlab chiqarish, undan foydalanish va ta’mirlash ishlari o‘zaroalmashinuvchanlik tanoyillarini qo‘llashga asoslanadi. Ta’mirlash ishlarini o‘zaroalmashinuvchi detal, birikma va agregatlardan foydalanmasdan amalga oshirib bo‘lmaydi.

Zamonaviy ishlab-chiqarish texnikasi doimiy ravishda mahsulotning sifatini oshirish bo‘yicha talablar asosida rivojlanib boradi. Shu sababli, zamonaviy texnikalar yaratishga hamda ulardan ishlab chiqarishda foydalanishga tayyorlanayotgan yosh mutaxassislar mashinalarning tuzilishi va ularni tayyorlash texnologiyasi to‘g‘risida chuqr bilimiga ega bo‘lishlari muhim ahamiyatga ega.

Zamonaviy mashina va mexanizmlarning sifat ko‘rsatkichlari (aniqligi, ishonchliligi, chidamliligi va boshq.) detallarni bir-biri bilan birikish xususiyatlariga, o‘lehamlar aniqligiga, yuzalarining shakli va bir-biriga nisbatan joylashuviga ko‘p jihatdan bog‘liqdir. Talabalar amaliy mashg‘ulotlar chog‘ida har xil birikmalarni optimal (maqbul) o‘tqazishlarini tanlash, ma’lumotnomaga adabiyotlaridan foydalana olish kabilarni o‘rganadilar va bu masalalar bo‘yicha malakalarini oshiradilar.

«Metrologiya, standartlash tirish va o‘zaroalmashinuvchanlik» fanidan o‘quv qo‘llannmada bajarilishi ko‘zda tutilgan amaliy mashg‘ulotlar olyi o‘quv yurtlarining «Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash», Kasb ta’limi (qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash), «Transport vositalaridan foydalanish», «Texnologik mashina va jihozlar» kabi texnika yo‘nalishidagi mutaxassisliklari, texnika va agrosanoat yo‘nalishidagi kasb-hunar kollejlari talabalari tomonidan bajariladi. Ushbu o‘quv qo‘llannmada amaliy mashg‘ulotlarni bajarish tartibi, ishni bajarishdan ko‘zda tutilgan maqsad, kerakli nazariy va qo‘srimcha ma’lumotlar keltirilgan.

Fanning maqsadi: bo‘lajak muhandislarga zamонавиу texnikalarni ishlab chiqarish, ulardan foydalanish va ta’mirlashda umum texnik standartlarning keng qamrovli tizimidan foydalanish va uning talablariga anal qilish, anqlik hisoblarini bajarish va metrologik ta’mirlash kabi bilim va amaliy malakalarini o‘rgatishdan iborat.

Muhandis-mexaniklar ushbu fanni o‘rganish natijasida va mutaxassislik xususiyatidan kelib chiqib quyidagilarni bilishi kerak:

- standartlashtirishning asosiy vazifalari, tushuncha va ta’rifini;
- davlat standartlashtirish tizimining ilmiy-texnik rivojlanish jarayonini tezlashtirishdagi, ishlab chiqarishni jadal rivojlantirishdagi, qishloq xo‘jalik texnikalari sifatini oshirishdagi va undan foydalanishning iqtisodiy samadorligini oshirishdagi o‘rnini;
- o‘zaroalmashinuvchanlik va texnik o‘lchash nazariyasining asosiy vazifalarini;
  - konstrukturlik va texnologik hujatlarda anqlik me’yorlarini belgilash qoidalarini;
  - mashina detallariuing ko‘p uchraydigan standart posadkalariui hisoblash va tanlash uslublarini;
  - o‘lcham zanjiriui hisoblashu;
  - chiziqli va burchak kattaliklarini o‘lchash vositalarinig tuzilishini, ularni sozlashni, ulardan foydalanish qoidalarini va tanlash uslublarini.

Muhandis-mexanik mahsulot sifatini boshqarishning keng qamrovli tizimi haqida tushunchaga ega bo‘lishi, shu bilan birga dopusk va posadkalarning yagona tizimi (DPYaT) jadvallaridan anqlik ko‘rsatkichlariui amalda tanlashni bilishi kerak.

Fan orqali olingan bilimlar mutaxassislik fanlarini o‘rganishda mustahkamlanadi, chunki mashinalar ishlab chiqarilishini tashkil etish, ulardan foydalanish va ta’mirlash standartlashtirishga, o‘zaroalmashinuvchanlikka va ishonzchli o‘lchash vositalarini ishlatalishga asoslanadi.

### Fan bo‘yicha qabul qilingan asosiy tushunchalar

Standart – bu ko‘pchilik manfaatdor tomonlar kelishuvi asosida ishlab chiqilgan va ma’lum sohalarda eng maqbul darajali tartiblashtirishga yo‘naltirilgan hamda faoliyatning har xil turlariga yoki uatijalariga tegishli bo‘lgan umumiy va takror qo‘llaniladigau qoidalar, umumiy qonun-qoidalalar, tavsiflar, talablar, usullar belgilangan va tan olingan idora tomonidan tasdiqlangan me’yoriy hujjatdir.

Standartlar fan, texnika va tajribalarning umum lashtirilgan natijalariga asoslangan va jamiyat uchun yuqori darajadagi foydaga erishishga yo‘naltirilgan bo‘ladi.

**Standartlar darajasiga qarab, halqaro, mintaqaviy, davlatlararo, milliy va korxona miqyosida faoliyat ko'rsatadi.**

Davlat standartlari mahsulotni ishlab chiqish va uni ishlab chiqarishga qo'yish bosqichida yangi mahsulotlarning yuqori sifatlari turlarini yaratish va o'zlashtirishni tezlashtirishga, ishlab chiqaruvchi, tayyorlovchi va iste'molchi o'rtalaridagi umunosabatlarni yaxshilashga yo'naltirilgan bo'ladi.

Standartlashtirish mavjud yoki bo'lajak masalalarga nisbatan umumiy va ko'p marta tafbiq etiladigan talablarni belgilash orqali ma'lumi sohada eng maqbul darajada tartiblashtirishga yo'naltirilgan ilmiy-texnikaviy faoliyatdir. Bu faoliyat standartlarni va texnikaviy talablarni ishlab chiqishda, nashr etishda va tafbiq qilishda namoyon bo'ladi. Standartlashtirishning muhim natijalari, odatda, mahsulot, jarayon va xizmatlarning belgilangan vazifaga mos kelishi, savdodagi g'ovlarni bartaraf qilish hamda ilmiy texnikaviy hamkorlikka ko'maklashishda namoyon bo'ladi.

**Metrologiya – o'chovlar, ularning yagona birlikda bo'lishini ta'minlash usullari va vositalari hamda talab qilinadigan aniqlikka erishish yo'llari haqidagi fan.** Metrologiya o'chash haqidagi fandir.

**O'chash – bu texnik vosita yordamida fizik kattalik qiymatini aniqlashdir.** Texnik vositadan foydalaniyligini uchun o'chash texnik o'chash deb nomlanadi. Texnik o'chash ikki xilda – bevosita fizik kattalik qiymatini aniqlash va o'chash to'g'ri yoki noto'g'ri bajarilganligini tekshirish maqsadida bajariladi.

**O'zaroalmashinuvchanlik – bu detallar, qismlar va agregatlarmini yig'ishda, ular hech qanday qo'shimecha ishlovsiz mashinadagi o'z o'rmini egallab, o'zining vazifalarini texnik talabga mos ravishda bajara olish xususiyati.**

**Mashina – inson mehuati yoki faoliyatini yengillashtirishga mo'ljalangan texnik qurilma.**

Birikma deb, detallarning mashinalarda bir-biriga nisbatan ma'lum vaziyatda joylashishiga aytildi. Mashinalarning texnik talablar asosida normal ishlashi uchun undagi detallar bir-biriga nisbatan *qo'zg'azluvchi* yoki *qo'zg'almas* qilib biriktiriladi. Shu bilan birga, birikmada bir detal ikkinchi detal bilan ichki yoki tashqi yuzasi bilan birikadi.

**Otverstiya – teshik yoki ikkinchi detalga ichki yuzasi bilan birikuvchi detal.**

**Val – o'q yoki tashqi yuzasi bilan birikuvchi detal.**

**Nominal o'lcham – konstrukturlar tomonidan mustahkamlik shartlari asosida hisoblab topilgan va standartlashtirilgau sonlar qatoriga moslab qabul qilingan birikmaning o'lehami.** Mashinada umumiy birikuvchi yuzaga ega bo'lgan otverstiya va valning nominal o'lchami bir-biriga teng bo'ladi, ya'ni  $D_n = d_n$ .

Haqiqiy o'lcham – ishga yaroqli detalni ruxsat etilgan aniqlikdagi o'lchov asbobi bilan to'g'ridan-to'g'ri o'lhash natijasida olingan o'lcha-midir.

Chegaraviy o'lchamlar deb, shunday o'lchamlarga aytildiği, haqiqiy o'lchanı ular oralig'ida bo'lgan detal ishga yaroqli bo'ladi. Detal ishlab chiqarishda hamma sharoiti bir xil bo'lgan bir xil o'lchanlı detallarning haqiqiy o'lchanları har doim har xil bo'ladi. Chunki ularga oldindan hisobga olib bo'lmaydigan bir qator xatoliklar ta'sir etadi. O'lchamlarning bunday sochilishidan qutilib bo'lmaydi, shuning uchun o'lchamlarning sochilish oralig'i eng katta va eng kichik chegaraviy o'lchamlar orqali cheklab qo'yiladi.

Dopusk – joizlik deb, chegaraviy o'lchamlar farqiga aytildi. Dopusk bu – interval bo'lib, uning oralig'ida ishga yaroqli detallarning haqiqiy o'lchaulari yotadi. U doimo musbat kattalik bo'ladi.

Chegaraviy chetlanishlar chegaraviy va nominal o'lchamlarning algebraik ayiruasiga teng bo'ladi. Ular *yuqorigi* va *pastki* chegaraviy chetlanishlarga farqlanadi.

Yuqorigi chetlanish – eng katta chegaraviy va nominal o'lchamlarning algebraik ayiruasiga teng.

Pastki chetlanish – eng kichik chegaraviy va nominal o'lchamlarning algebraik ayiruasiga teng.

Posadka – o'tqazish deb, ikki detalning bir-biri bilan birikish xususiyatiga aytildi. Ikki detal bir-biri bilan qo'zg'aluvchi yoki qo'zg'almas holda birikishi mumkin. Shuning uchun otverstiya va val o'lchamlarining bir-biriga nisbatan katta-kichikligiga qarab posadkalar zazorli yoki natyagli posadkalarga bo'linadi.

Zazorli (tirqishli) posadka. Qo'zg'aluvchi birikmalarda otverstiya o'lchami val o'lchamida ma'lum darajada katta bo'ladi. Bunday posadka zazorli posadka deyiladi, ya'ni otverstiya o'lchamidan val o'lchaminiug ayirmasi musbat qiymatga ega bo'ladi.

Natyagli (tarang) posadka. Qo'zg'almas birikmalarda val o'lchami otverstiya o'lchamidan ma'lum darajada katta bo'ladi. Bunday posadka natyagli posadka deyiladi, ya'ni val o'lchamidan otverstiya o'lchamining ayirmasi musbat qiymatga ega bo'ladi.

Posadka dopuski – posadkaning eng katta va eng kichik chegaraviy qiymatlarining ayirmasidir.

Dopusk maydoni – dopuskning grafik holdagi ifodasi.

## Qabul qilingan belgilashlar

Belgilar		Belgining nomlanishi
$d_n$	$D_n = d_n$	Birikmaning nominal o'lehami
$D$	$D_n, D_{\max}, D_{\min}, D_h, D_{o^*rt}$	O'tverstiya o'lehami (nominal, eng katta (maksimal), eng kichik (minimal), haqiqiy, o'rtacha)
$d$	$d_n, d_{\max}, d_{\min}, d_h, d_{o^*rt}$	Val o'lehami (nominal, eng katta (maksimal), eng kichik (minimal), haqiqiy, o'rtacha)
$L$	$L_n, L_{\max}, L_{\min}, L_h, L_{o^*rt}$	O'leham uzunligi (nominal, eng katta (maksimal), eng kichik (minimal), haqiqiy, o'rtacha)
$E$	$ES, EI, E_h, E_{o^*rt}$	O'tverstiya o'lehamining (cheгарави) chetlanishlari (yuqorigi, pastki, haqiqiy, o'rtacha)
$e$	$es, ei, e_h, e_{o^*rt}$	Val o'lehamining (cheгарави) chetlanishlari (yuqorigi, pastki, haqiqiy, o'rtacha)
$\Delta$	$\Delta S, \Delta I, \Delta_h, \Delta_{o^*rt}$	O'lehamning chetlanishlari (yuqorigi, pastki, haqiqiy, o'rtacha)
$S$	$S_{\max}, S_{\min}, S_h, S_{o^*rt}$	Zazor (eng katta (maksimal), eng kichik (minimal), haqiqiy, o'rtacha)
$N$	$N_{\max}, N_{\min}, N_h, N_{o^*rt}$	Natyag (eng katta (maksimal), eng kichik (minimal), haqiqiy, o'rtacha)
$T$	$T_D, T_d, T_S, T_N, T_L$	O'leham dopuski (otverstiya, val. zazor, natyag, uzunlik)
$IT$	$IT1, IT2, IT3$ va boshqalar	O'lehamning ma'lum kvalitetga mos dopuski

## I QISM

### O'ZAROALMAS HINUVCHANLIK TUS HUNCHASI, TURLARI VA UNING XALQ XO'JALIGIDAGI AHAMIYATI

Mashina va asbob-uskunalarini aniq va sifatli tayyorlash, ularni mustahkam va uzoq muddat buzilmasdan ishlashiui ta'mirlash hozirgi zamон texnika tarraqqiyotining asosiy yo'nalishlaridan biridir. Bu yo'nalishda texnikani rivojlan Tirish ularni tayyorlashda zamонaviy usullarni, o'zaroalmashinuvchanlik nazariyasini va o'lchash-nazorat qilish qurollarini qo'llash yo'li bilan amalga oshiriladi. O'zaroalmashinuvchanlik faqat detal yoki birikma tayyorlashga qo'yilgan texnik talab bo'lmasdan, umashinalar konstruksiyasini yaratish, ishlab chiqarish, ulardan foydalanish va ta'mirlash hamdir. Demak, zamонaviy mashinalar ishlab chiqarish, ulardan foydalanish va ta'mirlash detallarning, yig'ma birikmalarning va agregatlarning o'zaroalmashinuvchanlik tamoyillariga asoslanadi.

Detallar, qismlar va agregatlarni yig'ishda, ular hech qanday qo'shimcha ishlovsiz mashinadagi o'z o'mini egallab, o'zingin vazifalarini texnik talabga asosan bajara olish xususiyatiga o'zaroalmashinuvchanlik deyiladi.

Yuqoridaidan bu detallar qandaydir qoidalarga, talablarga mos ravishda tayyorlangan yoki, boshqacha qilib aytganda, standartlashtirilgan bo'lishi kerakligi kelib chiqadi. Shuning uchun o'zaroalmashinuvchanlik standartlashtirishga asoslanadi va ishlab chiqarishni rivojlan Tirishning muhim qoidalardan biri hisoblanadi.

O'zaroalmashinuvchanlik hozirgi zamон mashinasozligida ishlab chiqarish madaniyatini oshirishning asosiy vositasidir. Yig'ish sexidagi konveyeringning oxirida tayyor mashinaning yurib chiqib ketishi faqat o'zaroalmashinuvchanlik qoidalariiga amal qiliuga ulagi uchungiuva mumkin bo'ldi. Bunday mutanosiblikka yig'ishda detallarga har qanday qo'shimcha ishlov berish ishlariga chek qo'yib, ya'ni yig'ishda to'la o'zaroalmashinuvchi detal, birikma va agregatlar qo'llanilib erishiladi.

O'zaroalmashinuvchanlik mashinalardan foydalanishni soddalashtiradi. Mashinalarni ta'mirlashda ko'pincha singan yoki yeyilgan detallar boshqa o'zaroalmashinuvchi detalga almashtiriladi. Bularning barchasi ishlar ni soddalashtiradi, ish unumi ni oshiradi va oqibatda yuqori iqtisodiy sammara beradi.

O'zaroalmashinuvchanlikning bir necha turlari mavjud: to'la, to'la bo'lmagan, tashqi, ichki va funksional.

To'la o'zaroalmashinuvchanlikda ishtirok etuvchi detallarning o'lchamlari aniq bajarilgan bo'lib, ular qo'shimcha ishlovsiz, tanlovsiz

yoki sozlaum asdan o'z o'mini egallaydi. Ko'plab ishlab chiqaruvchi zavodlar va korxonalar to'la o'zaroalmashinuvchanlikda yig'ilayotgan detallar avval guruh usulida tanlanadi, yoki sozlanadi, yoki turli qo'shimcha to'idiruvchi kompensatorlar (qistirma, pona, shaybalar)dau foydalilanadi.

Tashqi o'zaroalmashinuvchanlik birikuvchi yuzalarning o'lehamlari va shaklini hamda uudan foydalanishning asosiy ko'rsatkichlari (masalan, elektrosvigatel uchun valning quvvati va aylanish chastotasi)ni xarakterlaydi. Ichki o'zaroalmashinuvchanlik birikma, agregat yoki buyumga kiruvchi detallarning o'lehamlarini xarakterlaydi. Masalan, porshen barnog'i bilan shatunning yuqorigi kallagi vtulkasi, gidrotqaqsimlagich korpusi bilan zolotnigi ichki gurnhli o'zaroalmashinuvchi qilib tayyorlanadi.

Funktional o'zaroalmashinuvchanlikda yig'ilayotgan yoki almashtirilayotgan detallar mashinadagi o'z o'mini egallabgina qolmasdan, iqtisodiy optimal ishlash vazifalarini ham ta'qinlashi talab etiladi. Masalan, mashina gidrotizimining nasosi biriktirilayotgan o'lehamlarining aniqligidan tashqari, talab etilgan ish unumi, belgilangan moy bosimi va kerakli texnik mustahkamlikni ta'miulashi kerak.

To'la o'zaroalmashinuvchaulik birinchi marta XVIII asrda o'q otish qurollarini ishlab chiqarishda qo'llanilgan. Bu yerda ishlab chiqarishning boshqa tarmoqlariga nisbatan avvalroq ko'plab ishlab chiqarish vositalari tashkil etilgan. Buning asosiy sababi – urush holatida texnikadan foydalanish va ularni ta'mirlashda o'zaroalmashinuvchanlik tamoyillarini amalga oshirishning ayniqsa qattiq talab etilganligi.

XIX asr oxiri va XX asr boshlariда o'zaroalmashinuvchanlik tamoyillari umumiy mashinasozlikda dastgohlar va tikuv mashinalari ishlab chiqarishda keng qo'llanila boshlandi. Keyinchalik, xalq xo'jaligida texnikaning keskin rivojlanishi o'zaroalmashinuvchanlik sohasida nazariy va amaliy tadqiqotlar olib borilishiga sabab bo'ldi. Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar va mashinasozlik zavodlarida to'plangan tajribalar natijasida dopusk va posadkalarning tartibli tizimini ishlab chiqishga erishildi.

1932-yildan boshlab barcha davlatlar o'zaroalmashinuvchanlik sohasidagi standartlar va qo'shimchalarni «Xalqaro standartlashtirish tashkiloti» (ISO) tavsiyalarini hisobga olib tuza boshladilar. Xalqaro texnik-iqtisodiy aloqalarning keskin rivojlanishi ISO dopusk va posadkalar tizimiga o'tilishning asosiy sababi bo'ldi.

O'z DSt 1.7 da O'zbekistonda halqaro standartlarni to'g'ridan - to'g'ri qo'llanilishi belgilab qo'yilgan. Unga asosan qabul qilingan «O'z DSt 635-95 O'zaroalmashinuvchanlikning asosiy me'yorlari. Dopusk va posadkalarning yagona tizimi» to'g'risidagi davlat standarti ISOning shu sohadagi standartlariga to'la mos keladi.

O‘zaroalmashinuvchanlik tamoyillarini qo‘llash ishlab chiqarish korxonalarini keng miqyosda ixtisoslashtirish va kooperatsiyalash imkoniyatini beradi va natijada juda katta mehnat va mablag‘ tejaladi. Bunga yuqori ishununiga ega bo‘lgan maxsus dastgohlardan foydalanish, ishlab chiqarish jarayonlarini kompleks mechanizatsiyalash va avtomatlashtirish natijasida erishiladi.

Zamonaviy traktor yoki avtomobil tayyorlashni zavodlarning kooperatsiyalashuviziz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Har qanday traktor yoki avtomobil ishlab chiqaruvchi zavod kooperatsiyalashuv orqali boshqa o‘nlab maxsus zavodlardan o‘zaroalmashinuvchi detallar, birikma va agregatlarni oladi. Bunga misol qilib, respublikamizdagi Asaka avtomobil zavodi, Toshkent traktor ishlab chiqarish birlashmasi kabilarni misol keltirish mumkin. Ular nafaqat respublikamizdagi ishlab chiqarish korxonalaridan, balki bir necha o‘nlab chet eldagj zavodlardan ham butlovechi qisular oladi.

Qishloq xo‘jalik ishlab chiqarishida ishlatilayotgan yoki ta’mirlana-yotgan mashinalar uchun o‘zaroalmashinuvchi detal, birikma va agregatlarni ixtisoslashtirilgan ta’mirlash korxonalaridan yoki zavodlaridan ehtiyoj qismlar tarzida olish mashinalarni tezda ishga tushirib yuborish imkonini beradi va katta iqtisodiy samara beradi.

Qishloq xo‘jalik texnikasidan foydalanish va ularni ta’mirlashda o‘zaroalmashinuvchanlik juda muhim ahamiyat kasb etadi. Dalada ishlayotgan traktor, avtomobil va qishloq xo‘jalik mashinalarining biror-bir detalining ishdan chiqishi butun aggregatning bekor turib qolishiga olib keladi. Ta’mirlash ustaxona-sidan tashqarida bunday nozoslikni bartaraf etishga faqat o‘zaroalmashinuvchi ehtiyoj qismlardan foydalibgina erishish umumkin. O‘zaroalmashinuvchanlik tamoyilini buzish yoki shu joyning o‘zida detalni «sozlash»ga majbur bo‘lish mashinaning uzoq muddat bekor turib qolishiga, oqibatda esa dala ishlarining cho‘zilib ketishiga va katta iqtisodiy zarar ko‘rinishiga olib keladi. Shuning uchun hain dala sharoitida o‘zaroalmashinuvchi detal, birikma va agregatlarsiz mashina-traktor parkidan unumli foydalanib bo‘lmaydi.

Qishloq xo‘jalik texnikasini ta’mirlash ham faqat ixtisoslashgan zavodlarda yoki markazlashgan holda tayyorlangan o‘zaroalmashinuvchi ehtiyoj qismlardan foydalangandagina iqtisodiy jihatdan samarali bo‘ladi. Ta’mirlash korxonalarining ixtisoslashuvni va yeyilgan detallarni markazlashgan holda qayta tiklashni tashkil etish o‘zaroalmashinuvchanlikning afzalliklaridan yana ham ko‘proq foydalanish imkonini beradi.

Traktor, avtomobil va qishloq xo‘jalik mashinalari ayrim birikmalarini tayyorlash aniqligini oshirish bilan bir qatorda ularning konstruksiyasini yanada takomillashtirish, puxtaligi va ishslash muddatini oshirish qishloq xo‘jalik texnikalaridan foydalanishda o‘zaroalmashinuvchanlikning ahamiyatini yanada orttiradi.

## 1- mashg'ulot

### Asosiy tushuncha va atamalar (birikma, otverstiya va val, posadka, zazor, natyag tushunchalari)

Mashina va mexanizmlar bir qator detallardan tashkil topadiki, ular ishlash jarayonida bir-biriga nisbatan harakatda yoki tinch holatda bo'ladi. Ko'p hollarda mashina detallari tekis, silindrsimon, konussimon va shu kabi oddiy yuzalar bilan chegaralangan geometrik shakllardan iborat bo'ladi. Buning asosiy sababi oddiy shakldagi yuzalarni hosil qilish kinematik va texnologik nuqtayi nazaridan qulay bo'ladi. Detal hosil qiluvechi oddiy geometrik shakllar uning elementlari deb ataladi.

O'z DSt 2.306-96 ga asosan konstrukturlik hujjatlarini rasmiylashtirishda quyidagi tushunchalardan foydalanish tavsiya etilgan.

M'a'lumuk, xalq xo'jaligi ishlab chiqarishiniug barcha sohasiui mashina va mexanizmlarsiz tasavvur qilib bo'lnaydi. Bu mashina va mexanizmlar bir nechtadan tortib to o'n va yuz minglab turli shakl va o'lechamlarga ega bo'lgan detallardan tashkil topgan bo'ladi. Ushbu mashinalardagi detallar bir-biriga nisbatan ma'lum vaziyatda joylashib birikma hosil qiladi.

Bunday detallar birikuvchi detallar, ularning birikuvchi elementlarning yuzalari esa birikuvchi yuzalar deb ataladi. Detallarning boshqa detallar elementlari bilan birikmaydigan elementlari uing yuzalarini birikmaydigan yuzalar deb ataladi. Birikmalar birikuvchi yuzalarining geometrik shakli bo'yicha silindrik, tekis (yoki silliq), konussimon kabi turlarga bo'linadi.


Shunday qilib, birikma deb, detallarning mashinalarda bir-biriga nisbatan ma'lum vaziyatda joylashishiga aytiladi. Mashinalarning texnik tablar asosida normal ishlashi uchun undagi detallar bir-biriga nisbatan qo'zg'aluvchi yoki qo'zg'almas qilib biriktiriladi. Shu bilan birga detal larning ba'zilari ikkinchi detal bilan ichki yoki tashqi yuzasi bilan birikadi.

Ikkinchi detalga ichki yuzasi bilan birikuvchi detal otverstiya, tashqi yuzasi bilan birikuvchi detal val deb ataladi.

Otverstiya va val tushunchalari shartli bo'lib, u faqatgina tekis silindrik birikmalar uchun tegishli emas. Masalan, shponkaning val bilan birikmasida shponka val bo'ladi, valdagagi shponka uyasi esa otverstiya bo'ladi (1-rasm).

Birikma hosil qiluvechi detallar o'lechamlari bilan xarakterlauadi. O'lecham-chiziqli kattalik (diametr, uzunlik, balandlik va h.k.)ning qabul qilingan birlidagi son qiymatidir. Mashiu asozlikda o'lechamlarni millimetrlarda belgilash qabul qilingan.

Otverstiyaga tegishli o'lechamlar lotin alifbosining bosh harflari bilan, valga tegishli o'lechamlar esa kichik harflari bilan belgilanadi.

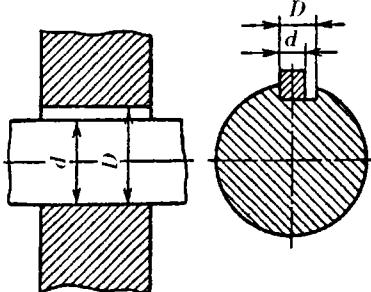

1-rasm. Ichki va tashqi yuzasi bilan birikuvchi detallarga misollar.

dagi o'ichov ashobi bilan to'g'ridau-to'g'ri o'lehash natijasida olingan o'ichamidir. Detallar ishlab chiqarishda barcha sharoiti bir xil bo'lgan bir xil o'ichamli detallarning haqiqiy o'chamlari har doim har xil bo'ladi. Chunki ularga oldindan hisobga olib bo'lmaydigan bir qator xatoliklar ta'sir etadi.

O'chamlarning bunday sochilishidan qutilib bo'lmaydi, shuning uchun detallarni tayyorlashda ma'lum xatolikka yo'l qo'yishga majbur bo'linadi. Bunda detalning ma'lum vaqt davomida mashinada buzilmay ishlashi kafolatlanadi. Shulardan kelib chiqib, detal o'chamlarining sochilish oralig'i eng katta va eng kichik chegaraviy o'chamlar orqali cheklab qo'yiladi.

Chegaraviy o'chamlar  $D_{\max}$ ;  $D_{\min}$ ;  $d_{\max}$ ;  $d_{\min}$  deb, shunday o'chamlarga aytildiki, haqiqiy o'chami shu o'chamlar oralig'ida bo'lgan detal ishga yaroqli bo'ladi.

Chegaraviy o'chamlar farqiga dopusk (joizlik)  $T$ deyiladi:

$$T_D = D_{\max} - D_{\min}; \quad T_d = d_{\max} - d_{\min}.$$

Dopusk – bu interval bo'lib, uning oralig'ida ishga yaroqli detallarning haqiqiy o'chamlari yotadi. U doimo musbat kattalik bo'ladi.

Chizimalarda chegaraviy o'chamlar nominal o'ichamga nisbatan chegaraviy chetlanishlar ko'rinishida ifodalanadi. Chegaraviy chetlanishlar chegaraviy va nominal o'icham larning algebraik ayirmasiga teng bo'ladi. Ular yuqorigi va pastki chegaraviy chetlanishlarga farqlanadi.

Yuqorigi chetlanish  $ES$ ,  $es$  – eng katta chegaraviy va nominal o'ichamlarning algebraik ayirmasiga teng:

$$ES = D_{\max} - D_n; \quad es = d_{\max} - d_n.$$

Pastki chetlanish  $EI$ ,  $ei$  – eng kichik chegaraviy va nominal o'ichamlarning algebraik ayirmasiga teng:

$$EI = D_{\min} - D_n; \quad ei = d_{\min} - d_n.$$

Birikunada otverstiya o'ichami  $D$ , val o'ichami esa  $d$  bilan belgilanadi. Konstrukturlar tomonidan mustahkanlik shartlari asosida hisoblab topilgan va standartlashtirilgan sonlar qatoriga moslab qabul qilingan birikunading o'ichami nominal o'icham  $D_n$ ,  $d_n$  deb ataladi. Mashinada umumiylar birikuvchi yuzaga ega bo'lgan otverstiya va valuing nominal o'ichami biribiriga teng bo'ladi, ya'ni  $D_n = d_n$ .

Haqiqiy o'icham  $D_h$ ,  $d_h$  ishga yaroqli detalning ruxsat etilgan aniqlik-

Yuqoridagilardan dopusk yuqorigi va pastki chegaraviy chetlanishlar ning algebraik ayrimasining absolut qiymatiga teng ekanligi kelib chiqadi:

$$T_D = ES - EI; \quad T_d = es - ei.$$

Chegaraviy o'lehamlar yoki chegaraviy chetlanishlar orqali o'rtacha o'leham yoki o'rtacha chetlanishlarni aniqlash mumkin:

$$D_{o'ret} = \frac{D_{\max} + D_{\min}}{2};$$

$$d_{o'ret} = \frac{d_{\max} + d_{\min}}{2};$$

$$E_{o'ret} = \frac{ES + EI}{2};$$

$$e_{o'ret} = \frac{es + ei}{2}$$

Ma'lumki, birikmalarda detallar bir-biriga nisbatan qo'zg'aluvchi yoki qo'zg'almas bo'ladi. Ularning bunday birikishi posadka degan tushuncha orqali ifodalanadi.

Posadka(o'tqazish) deb, ikki detalning birikish xususiyatiga aytildi. O'tverstiya va val o'lehamlarining bir-biriga nisbatan katta-kichikligiga ko'ra, posadka zazorli (tirqishli) yoki natyagli (tarang) posadkalarga bo'linadi.

Qo'zg'aluvchi birikmalarda o'tverstiya o'lehami val o'lehamidan ma'lum darajada katta bo'ladi. Bunday posadkani zazorli posadka deyiladi, ya'ni o'tverstiya o'lehami bilan val o'lehamining usbat ayrimasiga zazor  $S$  deb ataladi:

$$S = D - d.$$

Qo'zg'almas birikmalarda esa val o'lehami o'tverstiya o'lehamidan ma'lum darajada katta bo'ladi. Bunday posadka natyagli posadka deyiladi, ya'ni val o'lehami bilan o'tverstiya o'lehamining usbat ayrimasiga natyag Ndeb ataladi:

$$N = d - D.$$

Zazor va natyaglarning yuqoridagi ifodalaridan quyidagilar kelib chiqadi:

$$N = -S \text{ yoki } S = -N.$$

O'tverstiya va vallar haqiqiy o'lehamlarining dopusk oralig'ida sochilishi zazor va natyaglar uning ham qiymatlarini ma'lum chegaralar oralig'ida sochilishiga olib keladi. Birikma xususiyatini tahlil qilish uchun zazor va natyaglarning bu chegara qiymatlarini bilsiz kerak bo'ladi. Zazor va natyaglarning chegara qiymatlarini quyidagicha aniqlash mumkin:

$$\begin{aligned} S_{\max} &= D_{\max} - d_{\min} = ES - ei; \\ S_{\min} &= D_{\min} - d_{\max} = EI - es; \\ N_{\max} &= d_{\max} - D_{\min} = es - EI; \\ N_{\min} &= d_{\min} - D_{\max} = ei - ES. \end{aligned}$$

Posadka dopuski  $T_{\Delta}$  eng katta va eng kichik zazor yoki natyaglarning ayirmasi orqali ifodalanadi:

$$\begin{aligned} T_{\Delta} &= S_{\max} - S_{\min}; \\ T_{\Delta} &= N_{\max} - N_{\min}. \end{aligned}$$

Bundan

$$\begin{aligned} T_{\Delta} &= S_{\max} - S_{\min} = (D_{\max} - d_{\min}) - (D_{\min} - d_{\max}) = \\ &= D_{\max} - D_{\min} + d_{\max} - d_{\min} = T_D + T_d; \\ T_{\Delta} &= N_{\max} - N_{\min} = (d_{\max} - D_{\min}) - (d_{\min} - D_{\max}) = \\ &= D_{\max} - D_{\min} + d_{\max} - d_{\min} = T_D + T_d \end{aligned}$$

ekanligi kelib chiqadi.


Bulardan posadka dopuski otverstiya va val dopusklari yig'indisiga tengligi kelib chiqadi:

$$T_{\Delta} = T_D + T_d.$$

Konstrukturlar posadkalarni hisoblash hamda taulashda zazor va natyaglarning chegaraviy qiymatlarinigina emas, balki ularning o'rtacha qiymatlarini ham hisoblab topishlari kerak bo'ladi:

$$\begin{aligned} S_{o'rt} &= \frac{S_{\max} + S_{\min}}{2}; \\ S_{o'rt} &= E_{o'rt} - e_{o'rt}; \\ N_{o'rt} &= \frac{N_{\max} + N_{\min}}{2}; \\ N_{o'rt} &= e_{o'rt} - E_{o'rt}. \end{aligned}$$

Birikma detallarini grafik usulda ifodalash otverstiya va valning chegaraviy o'lchamlari nisbatini oson o'rganish imkonini berib, dopusk, zazor yoki natyaglarning barcha qiymatlarini hisoblashni ancha soddalashtiradi (2-rasm). 2-a rasmidagi eng katta va eng kichik chegaraviy o'lchamlar orasidagi shtrixlangan qism dopusk maydoni deb ataladi. Uning balandligi esa dopusk qiymatiga teng. 2-a rasmidagi sxema sodda bo'lishiga qaramay, nominal va chegaraviy o'lchamlar bilan dopusk qiymatlari orasidagi farq juda kattaligi uchun uni ma'lum mashtab bilan chizib bo'lmaydi. Shuning uchun amalda ancha sodda bo'lgan dopusk maydonlari sxemasidan foydalilanadi (2-b rasm). Bu sxemada hisob boshi sifatida nominal o'lchamga

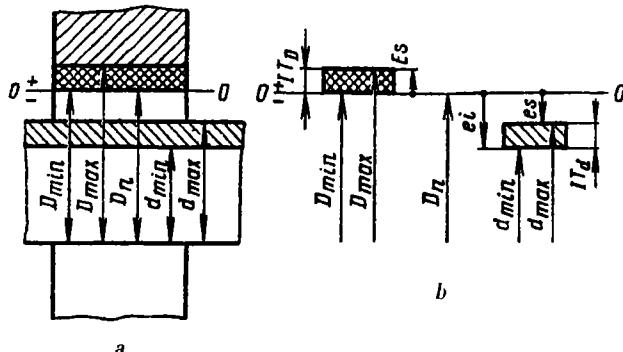

2-rasm. Birikma detallarining grafik usulda ifodalanishi:  
 a – birikma detallarining sxemasi; b – birikma detallari dopusk maydonlarining joylashish sxemasi.

mos keluvechi nol chiziqdan foydalanish qabul qilingan. Nol chiziqdan qabul qilingan masshtab bo'yicha chegaraviy chetlanishlar qo'yiladi. Chegaraviy chetlanishlarning qiymatlari musbat bo'lsa nol chiziqdan yuqoriga, manfiy bo'lsa nol chiziqdau pastga qo'yiladi. Bunday sxemada val va otverstiyalarning chegaraviy o'lchamlari, dopusklari, zazor va natyagli oson aniqlanadi.


3-a rasmda zazorli posadkaga ega bo'lgan birikma dopusk maydonining joylashish sxemasi misol tariqasida keltirilgan. Unda dopusk maydonlari chekkalarida chegaraviy chetlanishlarning millimetrlardagi qiymatlari yozilgan. Ushbu birikma uchun sxemada quyidagilarni aniqlash mumkin:

$$\begin{aligned} D_{\max} &= 50,025 \text{ mm}; & T_D &= 25 \text{ mkm}; \\ D_{\min} &= 50,000 \text{ mm}; & T_d &= 25 \text{ mkm}; \\ d_{\max} &= 49,975 \text{ mm}; & S_{\max} &= 75 \text{ mkm}; \\ d_{\min} &= 49,950 \text{ mm}; & S_{\min} &= 25 \text{ mkm}. \end{aligned}$$

3-b rasmda yuqoridagi kabi natyagli posadkaga ega bo'lgan birikma dopusk maydonining joylashish sxemasi keltirilgan, unda:


$$\begin{aligned} D_{\max} &= 50,039 \text{ mm}; & T_D &= 39 \text{ mkm}; \\ D_{\min} &= 50,000 \text{ mm}; & T_d &= 39 \text{ mkm}; \\ d_{\max} &= 50,109 \text{ mm}; & N_{\max} &= 109 \text{ mkm}; \\ d_{\min} &= 50,070 \text{ mm}; & N_{\min} &= 31 \text{ mkm}. \end{aligned}$$

Chegaraviy chetlauishlarni chizmalarda belgilash qoidasi O'z DSt 635-95 da belgilangan. Unga ko'ra chegaraviy chetlanishlar nominal

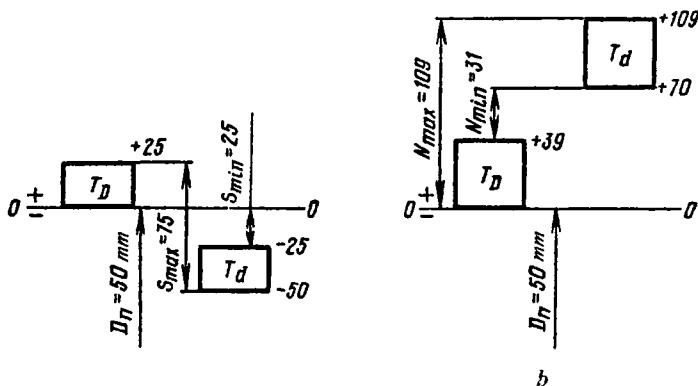

3-rasm. Dopusk maydonlarining joylashish sxemasi:  
a – zazorli posadka; b – natyagli posadka.

$\text{Ø } 50^{+0.03}_{-0.01}$        $\text{Ø } 40^{+0.05}$        $100 \pm 0.1$        $\text{Ø } 60^{+0.025}_{-0.030}$

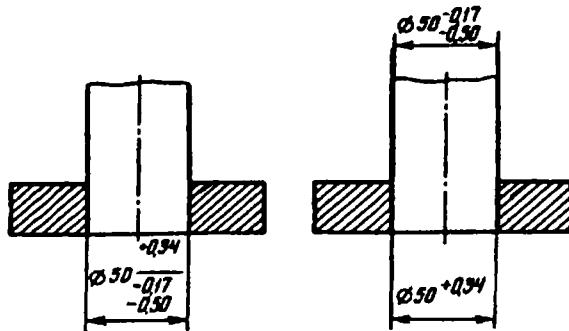

4-rasm. Yig‘ma chizmalarda chegaraviy chetlanishlarning belgilanishi.

o‘lchamdan keyin uning yoniga daraja ko‘rsatkichi va indeks belgisi kabi yoziladi (4- rasm ).

Yig‘ma chizmalarda detal o‘lchamlarining chegaraviy chetlanishlari kasr ko‘rinishida yoziladi. Unda nominal o‘lchamdan so‘ng kasr chizig‘i chiziladi va uning suratiga o‘tverstiyaning chegaraviy chetlanishlari, maxrajiga esa valning chegaraviy chetlanishlari yoziladi.

## 2- mashg'ulot

### Aniqlik va xatolik tushunchalari. Dopusk va posadkalarning yagona tizimi bo'yicha asosiy tushuncha va atamalar

Mashina detallarini loyihalashda ularning geometrik ko'satkichlari elementlarining o'lchamlari, yuzalarining shakli va ularning o'zaro joylashish o'rni bilan beriladi. Ularni tayyorlashda tayyorlangan real detal bilan loyihadagi ideal detal geometrik ko'satkichlarining qiymatlari o'tasida chetga chiqishlar kuzatiladi. Bu kabi chetga chiqishlar xatoliklar deb ataladi. Xatoliklar tashqi muhit ta'sirida, material strukturasidagi ichki o'zgarishlar, yeyilish va boshqalar natijasida, mashinalarni saqlash va ulardan foydalanish jarayonida ham paydo bo'lishi mumkin.

Detallarning haqiqiy o'lchaurlarini ideal o'lchaurlariga yaqin kelish darajasi aniqlik deb ataladi. Aniqlik va xatolik tushunchalari o'zaro bog'liq bo'ladi. Detal qancha aniq tayyorlangan bo'lsa, xatolik shuncha kichik bo'ladi, va aksincha, detal qancha noaniq tayyorlangan bo'lsa, xatolik shuncha katta bo'ladi. Detallarning geometrik ko'satkichlari bo'yicha aniqligi keng ma'noli tushuncha bo'lib, ular quyidagi belgilari bilan farqlanadi:

- 1) elementlar o'lchamlari;
- 2) element yuzalarining shakli;
- 3) yuzalarning g'adir-budurligi;
- 4) elementlarning o'zaro joylashish o'rni bilan.

Konstrukturlar xatoliklarning kelib chiqishi muqarrar bo'lganligi uchun xatoliklarning ma'lum oralig'ida detalni yasashda mashinalarni yig'ish va foydalanish talablariga javob berishi mumkin ekanligidan kelib chiqadilar. Chunki real tayyorlash va o'lchash sharoitida absolut aniqlikdagi ideal detal tayyorlab bo'lmaydi. Konstruktur xatolikka yo'l qo'yishga ruxsat berishda detalni boshidan ishga yaroqsiz holga kelib qolmasligi uchun xatolikni chegaralab qo'yishi kerak bo'ladi. Ushbu chegaralar detalning ishga yaroqlilik ko'satkichi bo'ladi. Detaining yaroqlilik chegarasiga ikki qarama-qarshi ko'satkich — aniqlik va iqtisodiy ko'satkichlar ta'sir etadi. Biri chegaralarning qisqarishini talab etsa, ikkinchisi kattalashini talab etadi. Shuning uchun ularning eng maqbul qiymatlarini aniqlash masalasini hal qilish kerak bo'ladi.

Xatoliklar bir qator sabablarga ko'ra yuzaga kelib, ular quyidagilarga bo'linadi: doimiy tizimiylar xatoliklar, o'zgaruvchi tizimiylar xatoliklar va tasodifiy xatoliklar. Ushbu xatoliklar matematik statistika va ehtimollar nazariyasi qoidalariga asosan o'rGANILADI va detallarga dopusklar belgilashda hisobga olinadi.

## 1. Birikmalar va uning turlari.

Tekis silindrik birikmalar vazifasiga ko'ra uchga bo'linadi:

- a) qo'zg'aluvchi birikmalar;
- b) qo'zg'almas birikmalar;
- d) o'zgaruvchan (oraliq yoki o'tuvchi) birikmalar.

Qo'zg'aluvchi birikmalarda birikuvchi detallar bir-biriga nisbatan erkin harakatlanishi ta'miulangau bo'ladi. Bunday birikmalar garantiyalangan zazorga ega bo'ladi.

Qo'zg'almas birikmalarda detallar bir-biriga nisbatan muustahkam hirikkan bo'lib, bu muustahkamlik garantiyalangan natyag va qo'shimcha biriktiruvchi detallar qo'llab ta'miulanadi.

O'zgaruvchan (oraliq yoki o'tuvchi) birikmalarda birikuvchi detallarui markazlashtirish juda kichik zazor yoki natyag miqdori bilan ta'miulanadi.

2. Dopusk va posadkalarning yagona tizimi. Detallarni ishlatalish talablariga javob beruvchi eng kam miqdordagi posadkalar sonini ta'minlash maqsadida dopusk va posadkalar tizimi ishlab chiqilgan.

Dopusk va posadkalarning yagona tizimi tarkibiga atama va tushunchalar, nominal o'lehamlarning intervallari, dopusk va chetlanishlaruing formula va son qiymatlari, dopusk maydoui va posadkalarui hosil qilish qoidalari va shartli belgilari kiradi.

Dopusk va posadkalar yagona tizimi deb standartlar ko'rinishida rasmiylashtirilgan va ma'lum qonuniyat asosida ishlab chiqilgan dopusk va posadkalar majmuuya aytildi. Standart dopusk va posadkalardan foydalanim o'zaroalmashinishni ta'minlab, katta iqtisodiy samara olish imkonini beradi. Hozirgi kundagi standartlar Xalqaro standartlashtirish qo'mitasi (ISO) tavsiyasiga asosan muvofiqlashtirilgan. Mashinasozlikda dopusk va posadkalarning standart tizimi 3150 mm o'leham uchun ishlab chiqilgan. Ammo traktor va avtomobilarning asosiy birikuvchi detallarining o'lehamlari 500 mm da ortmasligi sababli, bu tizim 500 mm gacha va undan ortiq o'lehamlar uchun ikkiga bo'lib tayyorlangan. Dopusk va posadkalarning yagona tizimi quyidagi ko'rsatkichlar bilan ifodalanadi.

3. Dopusk va posadkalar yagona tizimining asosi – otverstiya va val tizimlari. Stardartda ikkita teng huquqli posadka tizimlari belgilangan: otverstiya va val tizimlari.

Otverstiya tizimida otverstiya asosiy detal hisoblanib, turli xil birikmalar valuing o'lehamlarini o'zgartirish yo'li bilan olinadi. Otverstiya tizimida otverstiyaning pastki chegaraviy chetlanishi nolga teng bo'ladi ( $EI = 0$ ).

Val tizimida val asosiy detal hisoblanib, turli xil birikmalar otverstiya o'lehamlarini o'zgartirish yo'li bilan olinadi. Val tizimida valuing yuqorigi chegaraviy chetlanishi nolga teng bo'ladi ( $es = 0$ ).

Birikmalar ishiga dopusk va posadkalarni qaysi tizimda olinishi ta'sir etmaydi. U yoki bu tizimui tanlash detallarni tayyorlash va ularni yig'ish jarayonining murakkabligi hamda berilgan qismni tayyorlash tannarxi orqali aniqlanadi.

4. Dopusk birligi. Tajribalarning ko'rsatishicha, detal diametrining ortishi bilan ishlov berish xatoligi ham ortib boradi (kontakt yuzasi katta bo'lganligi sababli diametri katta detallar uzoqroq ishlaydi).

O'tkazilgan tajribalar asosida xatolikning diametrga bog'liqlik egri chizig'i qonuniyati aniqlangan:

$$V = c\sqrt[3]{d}$$

bu yerda:  $x = 2,5 \dots 3,5$ ;  $c = 0,45$ .

Shunga asosan dopusknинг diaugetrga bog'liqlik qonuniyati aniqlangan:

$$i = 0,45\sqrt[3]{d_{o-r}} + 0,001d_{o-r}$$

bu yerda:  $d_{o-r} = \sqrt{d_{max} - d_{min}}$  – ma'lum intervaldagи о'rtacha diametr;  $i$  – dopusk birligi.

Dopusk birligi detal tayyorlash murakkabligining diametrga bog'liqligini ko'rsatib, uni dopusk masshtabi deb atash mumkin.

5. Diametr intervallari. Dopusk miqdorining diametrga bog'liqlik qonuniyati bo'yicha, diametr ortishi bilan kichik va katta diametrarning bir xil intervaliga har xil dopusklar to'g'ri keladi va, aksincha. Qonuniyatga asosan 1 dan 500 mm gacha bo'lgan diametr 13 ta intervalga bo'linib, ularda dopusk miqdorining doimiyligi ta'minlanadi.

Intervallarning ortib borishi geometrik progressiya tarzida bo'lib, maxraji 1,5 ga teng:

$$\underline{1\dots3}, \underline{3\dots6}, \underline{6\dots10}, \underline{10\dots18}, \underline{18\dots30}, \underline{30\dots50}, \underline{50\dots80}, \underline{80\dots120}, \\ \underline{120\dots180}, \underline{180\dots250}, \underline{250\dots315}, \underline{315\dots400}, \underline{400\dots500}.$$

Nominal o'chamlarning asosiy intervallaridan tashqari oraliq intervallari ham mavjud. 500 mm gacha va undan ortiq nominal o'chamlar uchun asosiy va oraliq intervallar 1-jadvalda keltirilgan.

Asosiy intervallar nominal o'chamga bog'liq holda bir tekis o'zgaruvchi tizimning barcha dopusklari va chegaraviy chetlanishlari uchun qo'llaniladi. Oraliq intervallar 10 mm dan ortiq nominal o'chamlar uchun kiritilgan bo'lib, ular asosiy intervalni ikki yoki uchta oraliq intervalga bo'ladi. Oraliq intervallar nominal o'cham bilan ancha keskin bog'lanishga ega bo'lgan chegaraviy chetlanishlarni aniqlash uchun qo'llaniladi. Bularga  $a$  dan  $cd$  gacha va  $r$  dan  $ze$  gacha asosiy chetlanishlarga ega bo'lgan vallar, hamda  $A$  dan  $CD$  gacha va  $R$  dan  $ZC$  gacha asosiy chetlanishlarga ega bo'lgan o'tverstiylar kiradi.

500 mm gacha va undan ortiq nominal o'lchamlar uchun asosiy va  
oraliq intervallar

500 mm gacha bo'lgan nominal o'lchamlarning intervallari				500 dan 10000 mm gacha bo'lgan nominal o'lchamlarning intervallari			
Asosiy intervallar		Oraliq intervallar		Asosiy intervallar		Oraliq intervallar	
dan	gacha	dan	gacha	dan	gacha	dan	gacha
—	3	—	—	500	630	500	560
3	6	—	—	630	800	630	710
6	10	—	—	800	1000	800	900
10	18	10	14	1000	1250	1000	1120
		14	18			1120	1250
18	30	18	24	1250	1600	1250	1400
		24	30			1400	1600
30	50	30	40	1600	2000	1600	1800
		40	50			1800	2000
50	80	50	65	2000	2500	2000	2240
		65	80			2240	2500
80	120	80	100	2500	3150	2500	2800
		100	120			2800	3150
120	180	120	140	3150	4000	3150	3550
		140	160			3550	4000
		160	180	4000	5000	4000	4500
180	250	180	200			4500	5000
		200	225				
		225	250	5000	6300	5000	5600
250	315	250	280			5600	6300
		280	315				
315	400	315	355	6300	8000	6300	7100
		355	400			7100	8000
400	500	400	450	8000	10 000	8000	9000
		450	500			9000	10 000

Har bir nominal o'leham intervali uchun dopusk va chegaraviy chetlanishlarni hisoblash uning chegaraviy qiymatlari uing o'rta geometrigi bo'yicha bajariladi:

$$D = \sqrt{D_{\min} - D_{\max}}$$

3 mm gacha bo'lgan birinchi interval uchun  $D = \sqrt{3}$  deb qabul qilin-gan. Har bir nominal o'lehamning chegara intervallaridan faqat yuqorigisigina ushbu intervalga kiradi. Pastki o'leham esa oldingi intervalga tegishli bo'ladi. Misol uchun, 6 mm dan 10 mm gacha intervalda pastki 6 mm li o'leham ushbu intervalga kirmaydi, 10 mm li o'leham esa ushbu intervalga kiradi.

6. Aniqlik klasslari (dopusklar qatori). DPYT ga ko'ra 19 ta aniqlik klassi mavjud bo'lib, ular kvalitet deb ataladi. Bu so'z fransuzcha bo'lib, «sifat» degan ma'noni anglatadi.

Kvalitet bu dopusklar majnuyi bo'lib, u nominal o'lehamiga qarab o'zgarib boradi. Aniqlik darajasi barcha nominal o'lehamlar uchun bir xil bo'ladi.

Kvalitet diametrдан qat'iy nazar o'leham olish murakkabligini xarakterlaydi. U 19 ta bo'lib, 01; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17 kabi tartib raqamlari bilan belgilanadi. Ma'lum kvalitetdagi dopusk IT kabi lotin harflari bilan va kvalitet uomeri bilan belgilanadi, masalan, IT7 yozuvni 7-kvalitet bo'yicha dopuskni bildiradi. Shuning uchun aniqlik klasslari bo'yicha dopusklar IT01; IT0; IT1...IT17 kabi belgilanadi.

Dopusk miqdori aniqlik koeffitsiyenti deb ataluvchi dopusk birligi soni a har bir kvalitet uchun o'zgarmas son orqali ifodalanadi:

$$IT = a \cdot i.$$

a soni bir kvalitetdan ikkinchisiga o'tishda maxraji 1,6 ga teng bo'lgan geometrik progressiya tarzida ortib boradi.

Kvalitetlar quyidagi qo'llanish sohasiga ega:

tekis parallel yuzali o'lehvlardan — IT01, IT0, IT1

kalibrler va juda aniq detallarda — IT2 — IT5

mashina va mexanizm birikmalarida — IT6 — IT12

birikmaydigan detallarda — IT13 — IT17

Berilgan kvalitet va nominal o'lehamlar intervali uchun barcha turdag'i elementlar (val, otversliya, qo'yim va boshq.) o'lehamlari uchun dopusk miqdori o'zgarmas bo'ladi. Dopusklar uing yana bir o'ziga xos tomoni shundaki, 5-kvalitetdan boshlab keyingisiga o'tishda dopusk miqdori 60% ga ortadi. Har besh kvalitetda dopusk miqdori 10 marta ortadi. Bu qoida mavjud kvalitetlardan ham noaniqroq kvalitetlar uchun dopusk belgilash imkonini beradi. Masalan: IT18 = 10 IT13.

7. Asosiy chetlanishlar qatori. Dopusk va posadkalarning yagona tizimida dopusk maydonining nominal o‘lchamui ko‘rsatuvchi nol chizig‘iga nisbatan yaqin turgan chegaraviy chetlanishi asosiy chetlanish deb qabul qilingan. Nol chiziqdandan pastda joylashgan barcha dopusk maydonlari uchun yuqorigi chegaraviy chetlanish asosiy chetlanish bo‘ladi va, aksincha, nol chiziqdandan yuqorida joylashgan barcha dopusk maydonlari uchun pastki chegaraviy chetlanish asosiy chetlanish bo‘ladi. Dopusk va posadkalar sonini chegaralash maqsadida o’tverstiya va vallar uchun 28 tadan asosiy chetlanishlar belgilangan bo‘lib, ular bir yoki ikkita lotin harflari orqali ifodalanaadi (5-rasm). Agar dopusk maydonining nol chiziqqqa nisbatan joylashish o‘rnii asosiy chetlanish orqali ifodalansa, u holda:

1) asosiy chetlanish yuqorigi chegaraviy chetlanish bo‘lsa, pastki chegaraviy chetlanish quyidagicha topiladi:

$$\text{otverstiya uchun: } EI = ES - IT,$$

$$\text{val uchun: } ei = es - IT;$$

2) agar asosiy chetlanish pastki chetlanish bo‘lsa, yuqorigi chegaraviy chetlanish quyidagicha topiladi:

$$\text{otverstiya uchun: } ES = EI + IT,$$

$$\text{val uchun: } es = ei + IT \text{ (6-a, b rasm)}.$$

Shu bilan birga o’tverstiya tizimida asosiy o’tverstiyaning pastki chegaraviy chetlanishi  $EI = 0$  bo‘lganligi uchun asosiy o’tverstiyaning chetlanishi  $H$  harfi bilan belgilanuvchi chetlanishga mos tushadi va, aksincha, val tizimida asosiy valning chetlanishi  $h$  harfi bilan belgilanuvchi chetlanishga mos tushadi, ya’ni:

a) asosiy o’tverstiyaning chetlanishi:


$$0 \xrightarrow[-]{+} \boxed{H} \xrightarrow[Ei=0]{Es} 0$$

b) asosiy valning chetlanishi:


$$0 \xrightarrow[-]{+} \boxed{h} \xrightarrow[ei]{es=0} 0$$

$A$  dan  $H$  gacha bo‘lgan chetlanishlar qo‘zg‘aluvchi birikmalar,  $J$  dan  $N$  gacha — o‘zgaruvchi posadkalar,  $P$  dan  $ZC$  gacha bo‘lgan chetlanishlar qo‘zg‘almas birikmalar olishga mo‘ljallangan.  $Is$  va  $is$  dopusk maydonlari nol chiziqqqa nisbatan simmetrik joylashgan.

Birikmalarda posadkalar sonini va turini kamaytirish maqsadida asosiy va yordamchi posadkalar turidan foydalanish tavsiya etiladi.

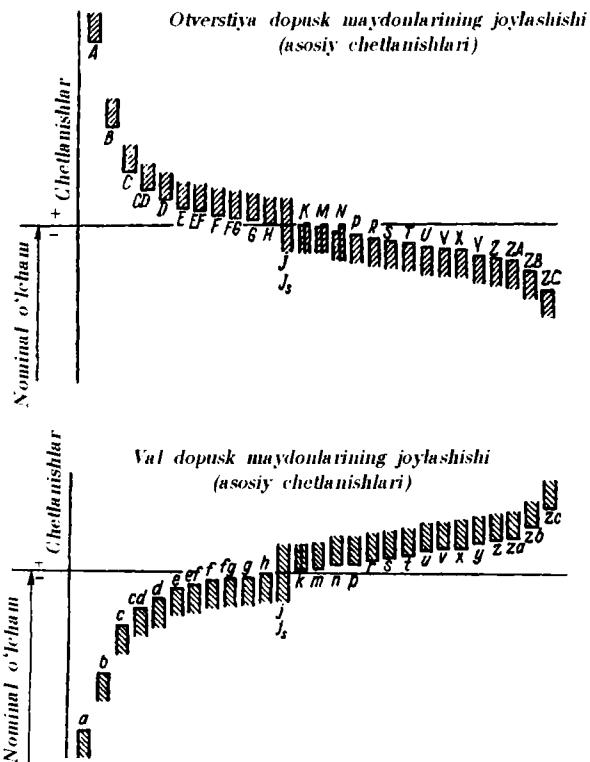

5-rasm. Otverstiya va val dopusk maydonlarining asosiy chetlanishlar qatori.

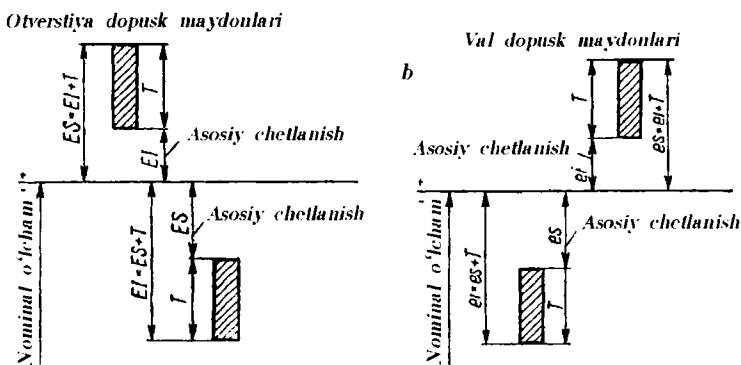

6-rasm. Otverstiya va valning asosiy chetlanishlari ifodalangan sxemalar.

8. Dopusk va posadkalarning yagona tizimi asosida posadkalar, kvalitetlar va chegaraviy chetlanishlarning chizmalarda belgilanishi.

Dopusk va posadkalarning yagona tizimida posadkalar, kvalitetlar va chegaraviy chetlanishlarni chizmalarda quyidagicha belgilash qabul qilingau.

1. Otverstiya uchun

$$\text{∅} 50H6$$

2. Val uchun

$$\text{∅} 40p7$$

3. Otverstiya va val birikmasi uchun

$$\text{∅} 40 \frac{H7}{\underline{g6}}$$

4. Shu birikmani belgilashning  
boshqacha ko'riushi

$$\text{∅} 40H7/p6$$

5. Shu birikmani belgilashning  
yana bir ko'riishi

$$\text{∅} 40H7-p6$$

Chegaraviy chetlanishlarning son qiymatini chizmalarda ko'rsatish yoki ko'rsatmaslik orqali ularni uch xil ko'rinishda ifodalash mumkin:

a)  $\text{∅} 18H7, \text{∅} 12e8$

b)  $\text{∅} 18^{+0,018}, \text{∅} 12^{-0,032}_{-0,059}$

d)  $\text{∅} 18H7^{(+0,018)}, \text{∅} 12(-0,032)_{-0,059}$

### 3- mashg'ulot

Tekis silindrik birikmalarning o'zaroalmashinuvchanlik  
ko'rsatkichlarini aniqlash

Ishming maqsadi. 1. O'zaroalmashinuvchanlikning asosiy tushunchalarini o'rganish va dopusk maydonining asosiy va chegaraviy chetlaishlarini, o'leham dopuski, o'leham kvaliteti, birikmaning chegaraviy zazorini yoki natyagi, posadka dopuskini to'g'ri aniqlashni o'rganish.

2. Yig'na va detal chizmalarida o'lehamning posadkasi hamda chegaraviy chetlaishlarini to'g'ri belgilashni o'rganish.

Mashg'ulotda quyidagilarni topshiriqlarni bajarish talab etiladi:

1. Berilgan posadkaga ko'ra uning qaysi dopusklar tizimida berilganligini aniqlash.

2. Val va otverstiyyaga tegishli asosiy va chegaraviy chetlanishlarining qiyinati hamda ishoralarini ma'lum otnoma jadvallaridan aniqlash.

3. Val va otverstiyaning chegaraviy o'chaulari va dopuski aniqlash.

4. Birikmaning chegaraviy zazor yoki natyagi, posadka dopuski va posadka guruhini aniqlash.

5. Berilgan hirikmaning dopusk maydoni grafigi sxemasini ixtiyoriy masshabda chizish.

6. Birikmaning dopuski va chetlanishlari ko'rsatilgan yig'ma chizmə va detallar eskizini chizish.

Mashg'ulotni bajarish uchun uslubiy ko'rsatmalar.

Mashg'ulotni bajarish uchun talabalarga topshiriq tariqasida birikmalar shartli belgilanishi bo'yicha uch xil (otverstiya tizimida, val tizimida hamda aralash) berilishi mumkin. Biriuchi navbatda, birikmaning nominal o'chami, qaysi tizimda berilganligi, otverstiya va valuing asosiy chetlanishi hamda aniqlik klassi (kvaliteti) ta'riflanadi. Masalan:

variant bo'yicha: a)  $\varnothing 75 \frac{H8}{s7}$ ; b)  $\varnothing 20 \frac{G5}{h4}$ ; d)  $\varnothing 40 \frac{H6}{g7}$  birikmalar

berilgan.

1-variantdagagi birikma bo'yicha topshiriqlarni birin-ketin bajaramiz:

1.  $\varnothing 75 \frac{H8}{s7}$  birikmaning nominal o'chami 75 mm bo'lib, otverstiya tizimida berilgan, otverstiya asosiy detal hisoblanib, uning asosiy chetlanishi «H» bo'lib, aniqlik klassi 8-kvalitet, valning asosiy chetlanishi bo'lib, uning aniqlik klassi 7-kvalitet.

2. Ma'lum otnoma jadvallaridau (1- va 2- ilovalar) val va otverstiylar-ning chegaraviy chetlanishlarini aniqlaymiz:

otverstiya uchun:  $\varnothing 75H8(0_{-0.046})$ ;

val uchun:  $\varnothing 75s7(0_{+0.059}^{+0.089})$

3. Chegaraviy o'chamlarni aniqlaymiz:

otverstiya uchun:  $D_{\max} = D_n + ES = 75 + 0,046 = 75,046 \text{ mm}$ ,

$D_{\min} = D_n + EI = 75 + 0 = 75,0 \text{ mm}$ ;

val uchun:  $d_{\max} = d_n + es = 75 + 0,089 = 75,089 \text{ mm}$ ,

$d_{\min} = d_n + ei = 75 + 0,059 = 75,059 \text{ mm}$ .

4. Otverstiya va valning dopusklarini aniqlaymiz:

$$T_D = D_{\max} - D_{\min} = 75,046 - 75,0 = 0,046 \text{ mm};$$

$$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 75,089 - 75,059 = 0,030 \text{ mm}.$$

5. Posadkaning chegaraviy qiyatlarini aniqlaymiz. Berilgan birikma qo'zg'aluvchi (otverstiyaning o'lchami val o'lchamidan katta) bo'lsa, zazorning chegaraviy qiyatlarini aniqlaymiz, qo'zg'almas (otverstiyaning o'lchami val o'lchamidan kichik) bo'lsa, natyagning chegaraviy qiyatlarini aniqlaymiz. Bizning misolimizda qo'zg'almas birikma berilgan.

$$N_{\max} = d_{\max} - D_{\min} = 75,089 - 75,0 = 0,089 \text{ mm};$$


$$N_{\min} = d_{\min} - D_{\max} = 75,059 - 75,046 = 0,013 \text{ mm}.$$

6. Posadka dopuskini aniqlaymiz:

$$T_{\Delta} = N_{\max} - N_{\min} = 0,089 - 0,013 = 0,076 \text{ mm};$$

$$T_{\Delta} = T_D + T_d = 0,046 + 0,030 = 0,076 \text{ mm}.$$

7. Posadkaning dopusk maydoni grafigini chizamiz.

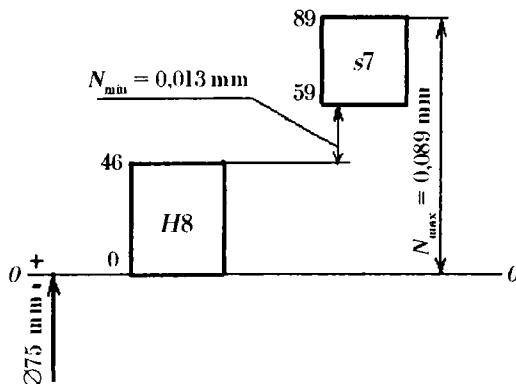

8. 11-formatli chizmachilik qog'ozining yuqori qismiga posadkaning dopusk maydoni grafigini, pastki qismiga esa birikmaning yig'ma va detalari eskizini chizamiz. Eskizda posadka va uning cheylanishlari ko'satiladi.

9. Ba'zi ta'lif yo'nalishlarida kurs ishini bajarishda berilgan birikma detallari uchun tegishli o'lchov asbobini tanlash ham talab etiladi. Shuning uchun biz ham berilgan posadkaga mos o'lchov asobi tanlashni ko'rib chiqamiz.

O'lchov asbobini tanlash metrologik, konstruktiv va iqtisodiy omillarni hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Standartlarda o'lchanining dopuskiga ko'ra uni o'lhashda yo'l qo'yiladigan ruxsat etilgan xatolik qiyatlari  $\pm \delta$  qilib belgilangan.

Barcha o'lchov asboblari detal o'lchamini o'lhashda ma'lum xatolikka yo'l qo'yadi. O'lchov asbobini tanlashda uning xatoligi asosiy ko'satkich bo'lib, u detalning o'lchanayotgan o'lchanining aniqlik darajasiga bog'liq bo'ladi.

O'chov asbobining chegaraviy xatoligi  $\Delta_{lim}$  haqiqiy o'chananni o'chashda o'chov ashobi yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan eng katta qiymat hisoblanadi. Ushbu chegaraviy xatolik o'chov asbobining pasporti va shahodatnomasida qat'iy tarzda ko'rsatib o'tiladi.

Yuqoridagilarni bilgan holda, o'chov asbobini tanlashda ularning chegaraviy xatoligi o'chashning ruxsat etilgan xatolik qiymatiga teng yoki undan kichik bo'lishi, o'chov asbobining metrologik ko'rsatkichi quyidagi shartni qanoatlantirishi kerak:

$$\Delta_{lim} \leq \pm\delta$$

O'chov asbobini tanlashda detalning o'chanayotgan yuzasining nominal o'chanini va dopusk qiymatiga ko'ra ma'lumotlarni jadvallaridan (12- va 13- ilovalar) o'channing ruxsat etilgan xatolik qiymati  $\pm\delta$  topiladi. O'channing ruxsat etilgan xatolik qiymati  $\pm\delta$  ni bilgan holda, ma'lumotlarning tegishli jadvalidau o'channga mos o'chov asbobini tanlanadi. O'chov asbobini tanlashda aniqlangan ma'lumotlar 2-jadval ko'rinishida yoziladi.

#### 2-jadval

Berilgan o'chan asosida o'chov asbobini tanlash

№		O'channing xususiyatlari				O'chov asbobining xususiyatlari			
	Nomi	Possadkasi	Dopuski, mkm	Ruxsat etilgan xatoligi $\pm\delta$ , mkm	Nomi	O'chash chegaralari, mm	O'chash aniqligi, mm	Ruxsat etilgan xatoligi $\pm\Delta_{lim}$ , mkm	
1	Otverstiyaning diametri	$\varnothing 75N8$	46	$\pm 12,0$	Indikator nutromer	0,002–0,01	0,002	$\pm 6,5$	
2	Valning diametri	$\varnothing 75s7$	30	$\pm 9,0$	Richagli mikroinetr	0,002–0,01	0,002	$\pm 5$	

10. Birikma detallariuing tutashuvchi yuzalariga g'adir-budurlik qiymatlarini belgilash. Buning uchuu avvalo aniqlik va xatolik bo'yicha nazariv ma'lumotlar qaytdan o'rganib chiqiladi. So'ngra M yagkovning dopusk va posadkalar bo'yicha ma'lumotloma kitobining 2.07-jadvalidan birikma detallarining tutashuvchi yuzalariga g'adir-budurlik qiymatlari tanlanadi.


Bizning misolimizdagи yuzalarga g'adir-budurlikning quyidagi qiymatlari to'g'ri keladi:

a) o'tverstiyaning  $\varnothing 75H8(0^{+0.046})$  o'chami uchun  $R_a = 3.2 \text{ mkm}$ ;

b) valning  $\varnothing 75s7(0^{+0.089})$  o'chami uchun  $R_a = 1.6 \text{ mkm}$ /

Bunda detal shakliuning dopuski o'cham dopuskiga nisbatan 60% olin-gan deb qabul qilinadi. Aniqlangan qiymatlar detallar eskizidagi tutashuv-chi yuzalariga qabul qilingan qoida bo'yicha qo'yiladi (1-a chizma).

$\varnothing 75\frac{H8}{s7}$  posadkaning grafigi va birikmaning eskizi

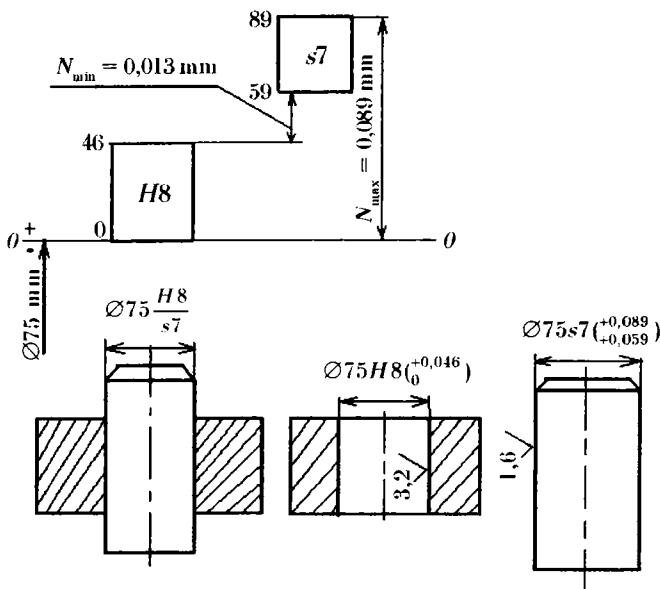

1-a chizma.

Endi 2-variant bo'yicha berilgan  $\varnothing 20\frac{G5}{h4}$  birikmani ko'rib chiqamiz.

1. Birikma 20 mm nominal o'cham bilan val tizimida tayyorlangan bo'lib, unda val asosiy detal hisoblanib, uning asosiy chetlanishi «h», aniqlik klassi esa 4-kvalitetda, o'tverstiyaning asosiy chetlanishi «G», aniqlik klassi esa 5-kvalitetda.

2. Ma'lum otnoma jadvallaridan (1- va 2- ilovalar) val va o'tverstiylarning chegaraviy chetlanishlarini aniqlaymiz.

otverstiya uchun:  $\varnothing 20G5(^{+0,016}_{-0,007})$ ;

val uchuu:  $\varnothing 20h4(^{+0}_{-0,006})$

### 3. Chegaraviy o'lehamlarni auiqlaymiz:

otverstiya uchun:  $D_{\max} = D_n + ES = 20 + 0,016 = 20,016 \text{ mm}$ .

$$D_{\min} = D_n + EI = 20 + 0,007 = 20,007 \text{ mm};$$

val uchun:  $d_{\max} = d_n + es = 20 + 0 = 20,0 \text{ mm}$ ,

$$d_{\min} = d_n + ei = 20 - 0,006 = 19,994 \text{ mm}$$

### 4. Otverstiya va valning dopusklarini auiqlaymiz:

$$T_D = D_{\max} - D_{\min} = 20,016 - 20,007 = 0,009 \text{ mm},$$

$$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 20,0 - 19,994 = 0,006 \text{ mm}.$$

### 5. Posadkaning chegaraviy qiymatlarini auiqlaymiz.

Berilgan birikma qo'zg'aluvchi (otverstiyaning o'lehami val o'lehamidan katta) bo'lsa, zazorning chegaraviy qiymatlarini, qo'zg'almas (otverstiyaning o'lehami val o'lehamidan kichik) bo'lsa, natyagning chegaraviy qiymatlarini auiqlaymiz. Bizning misolimizda qo'zg'aluvchi birikma berilgan.

$$S_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = 20,016 - 19,994 = 0,022 \text{ mm},$$


$$S_{\min} = D_{\min} - d_{\max} = 20,007 - 20,0 = 0,007 \text{ mm}.$$

### 6. Posadka dopuskini auiqlaymiz:

$$T_\Delta = S_{\max} - S_{\min} = 0,022 - 0,007 = 0,015 \text{ mm},$$


$$T_\Delta = T_D + T_d = 0,009 + 0,006 = 0,015 \text{ mm}.$$

### 7. Posadkaning dopusk maydoni grafigini chizamiz.

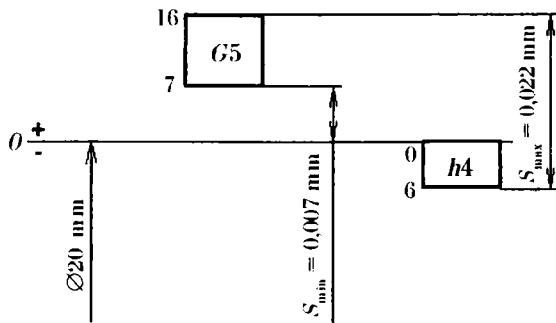

8. 11-formatli chizmachiilik qog'ozining yuqori qismiga posadkaning dopusk maydoni grafigini, pastki qismiga esa birikmaning yig'ma va detalari eskiziui chizamiz. Eskizda posadka va uning chetlanishlari ko'satiladi.

$\text{Ø}20 \frac{G5}{h4}$  posadkaning grafigi va birikmaning eskizi

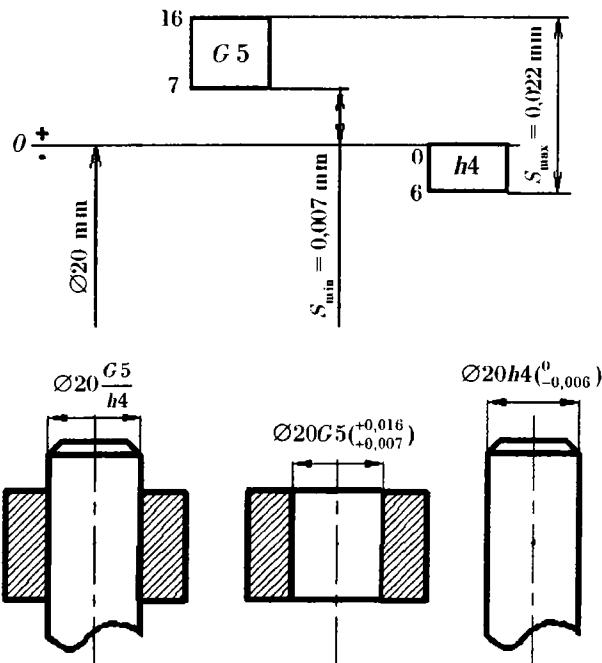

1- b chizma.

3-variant bo'yicha berilgan  $\text{Ø}40 \frac{P6}{g7}$  birikmani ko'rib chiqamiz.

1. Birikma 40 mm nominal o'lcham bilan aralash tizimda tayyorlangan, unda otverstiya val tizimida, val esa otverstiya tizimida bo'ladi, otverstiyaning asosiy chetlanishi «P», aniqlik klassi 6-kvalitetda, valning asosiy chetlanishi esa «g», aniqlik klassi 7- kvalitetda.

2. Ma'lumotnomaga jadvallaridan (1- va 2- ilovalar) val va otverstiylarining chegaraviy chetlanishlarini aniqlaymiz.

otverstiya uchun:  $\text{Ø}40P6(-0,026)_{-0,042}$ ;

val uchun:  $\text{Ø}40g7(-0,009)_{-0,034}$ .

### 3. Chegaraviy o'chamlarni aniqlaymiz:

otverstiya uchun:  $D_{\max} = D_n + ES = 40 - 0,026 = 39,974 \text{ mm}$ ,

$$D_{\min} = D_n + EI = 40 - 0,042 = 39,958 \text{ mm};$$

val uchun:  $d_{\max} = d_n + es = 40 - 0,009 = 39,991 \text{ mm}$ ,

$$d_{\min} = d_n + ei = 40 - 0,034 = 39,966 \text{ mm}.$$

### 4. Otverstiya va valning dopusklarini aniqlaymiz:

$$T_D = D_{\max} - D_{\min} = 39,974 - 39,958 = 0,016 \text{ mm},$$

$$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 39,991 - 39,966 = 0,025 \text{ mm}.$$

### 5. Posadkaning chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz.

Berilgan birikma qo'zg'aluvchi (otverstiyaning o'chami) val o'chamidan katta bo'lsa, zazorning chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz, qo'zg'almas (otverstiyaning o'chami val o'chamidan kichik) bo'lsa, natyagning chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz. Bizning misolimizda o'zgaruvchi posadkali birikma berilgan.

$$N_{\max} = d_{\max} - D_{\min} = 39,991 - 39,958 = 0,033 \text{ mm},$$

$$N_{\min} = d_{\min} - D_{\max} = 39,966 - 39,974 = -0,008 \text{ mm}$$


yoki  $S_{\max} = -N_{\min} = 0,008 \text{ mm}$ .

### 6. Posadka dopuskini aniqlaymiz:

$$T_\Delta = N_{\max} + S_{\max} = 0,033 + 0,008 = 0,041 \text{ mm},$$



$$T_\Delta = T_D + T_d = 0,016 + 0,025 = 0,041 \text{ mm}.$$

### 7. Posadkaning dopusk maydoni grafigini chizamiz:

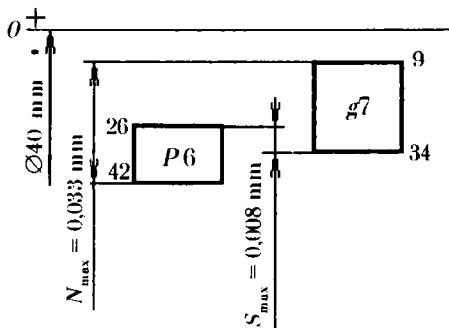

8. 11-formatli chizmabilik qog'ozining yuqori qismiga posadkaning dopusk maydoni grafigini, pastki qismiga esa birikmaning yig'ma va detalari eskizini chizamiz. Eskizda posadka va uning chetlanishlari ko'rsatiladi.

$\text{Ø}40 \frac{P6}{g7}$  posadkaning grafigi va birikmaning eskizi

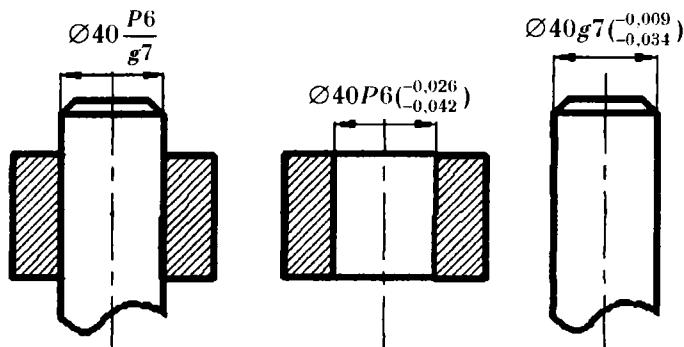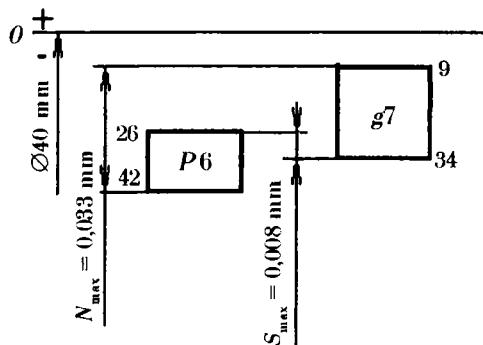

1- d chizma.

#### 4- mashg'ulot

Guruqlar usulida o'zaroalmashinuvchanlik  
(Selektiv yig'ish)

Ishning maqsadi. 1. Birikmalarda guruqlararo o'zaroalmashinuvchanlikning mohiyatini o'rganish.

2. Birikma detallarining har bir guruhg'a kiruvchi chegaraviy o'lchamlarini, guruqlararo o'lcham dopusklariui, hamda guruqlararo chegaraviy zazor yoki natyaglarini aniqlashni o'rganish.

3. Birikma detallarini selektiv yig'ishda saralovchi xaritani tuzishni o'r ganish.

Nazariy ma'lumotlar.

1. Guruhlar usulida o'zaroalmashinuvchanlikning mazmuni va ahamiyati. Mashinalar puxtaligi va uzoq muddat ishlashiga qo'yiladigan talablar konstrukturlarni ruxsat etilgan zazor va natyaglarni juda qattiq talablar asosida chegaralashga majbur qiladi. Bu esa detalga mexanik ishlov berish uchun shu qadar kichik miqdorda qo'yim belgilashga olib keladiki, nati-jada mavjud jihozlar yordamida bunday detalni tayyorlash mumkin bo'imaydi yoki iqtisodiy samarasiz bo'iib qoladi. Masalan, yonilg'i nasosiniug plunjер justiuing ishonchli va uzoq muddat ishlashi uchun plunjер barmog'i bilan gilzasi orasidagi zazor 1 dan 3 mm gacha bo'lishi kerak. Posadka dopuskini topish formulasi

$$S_{\max} - S_{\min} = T_D + T_d = 3 - 1 = 1 + 1$$

dan plunjер barmog'i va gilzasiga mexanik ishlov berish uchun qo'yim 1 mm ga teng bo'lishi kelib chiqadi. Birikma nominal diametri 8,5 mm ekanligini hisobga olsak, dopusk birligi soni

$$a = \frac{T}{i} = \frac{1}{1} = 1$$


ga tengligi kelib chiqadi.

Bundan shu narsa kelib chiqadiki, plunjер barmog'i va gilzasiga ishlov berish aniqligi 6-kvalitetga nisbatan 10 marta yuqori bo'lishi kerak ekan. Bugungi kunda qo'llanilib kelinayotgan texnologik jarayonlarning birortasi ham ishlov berishning bunday aniqligini ta'minlay olmaydi.

Shunday hollarda guruhlارaro o'zaroalmashinuvchanlik usulidan foydalaniлади. Usulning mazmuni tayyorlangan detailarni ularning haqiqiy o'chamlari bo'yicha guruhlarga ajratib, bir xil nomdagи o'cham guruhiiga kiruvchi otverstiya va vallarni birikmaga yig'ishdan iborat. Bunday yig'ish guruhi o'zaroalmashinuvchanlik usulida yig'ish yoki selektiv yig'ish deb ataladi.

Selektiv yig'ishda (zazor yoki natyag bilan biriktirishda) eng katta zazor va natyaglar kamaytirilib, eng kichiklari oshiriladi, bunda guruhlар bo'yicha navlash (sortlash) soni oshirilib, zazor va natyagning o'rtacha qiymatiga yaqinlashadi, bu esa birikmani o'zgarmas va uzoq muddat ishlashini ta'minlaydi.

Biz  $T_D = T_d$  va guruhlар soni  $n$  ta bo'lgan holni ko'ramiz. Bu hol uchun bir guruhdan boshqa guruhga o'tganda ham guruhlар zazor va natyag doimiy bo'lib qolishi xarakterlidir (7-rasm).

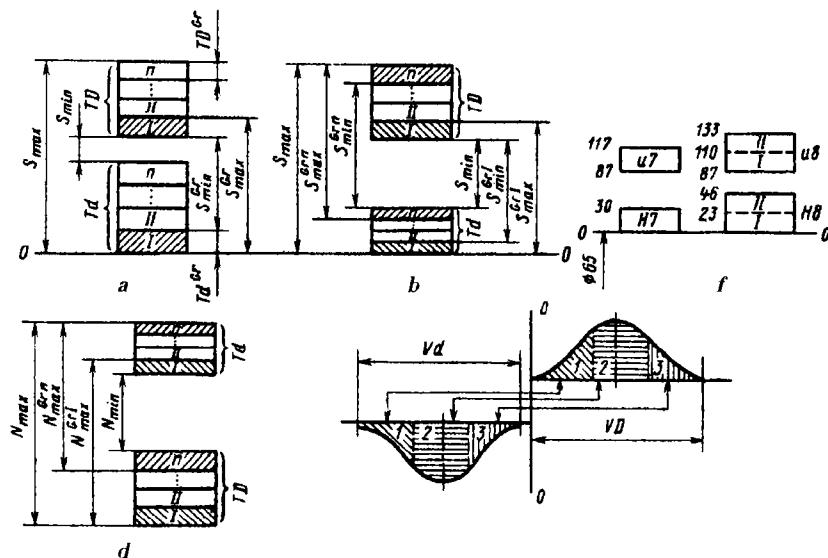

7-rasm. Guruhlar bo'yicha o'zaroalmashinuvchanlik.

2. Guruhlar usulida o'zaroalmashinuvchanlikni hisoblash.  
Guruhlar soni  $n$  quyidagi formuladan hisoblab topiladi.

$$S_{\min}^{\text{gr}} \text{ berilganda} \quad S_{\max}^{\text{gr}} = S_{\min}^{\text{gr}} + \frac{T_D + T_d}{n};$$

$$N_{\max}^{\text{gr}} \text{ berilganda} \quad N_{\min}^{\text{gr}} = N_{\max}^{\text{gr}} - \frac{T_D + T_d}{n}$$

Guruhli dopusk berilganda

$$T_D^{\text{gr}} \text{ va } T_d^{\text{gr}} \text{ lar } T_D^{\text{gr}} = \frac{T_D}{n} \text{ va } T_d^{\text{gr}} = \frac{T_d}{n} \text{ ga}$$

teng bo'ladi, bundan

$$n = \frac{T}{T^{\text{gr}}} ; \quad n = \frac{T_D}{T_D^{\text{gr}}} ; \quad n = \frac{T_d}{T_d^{\text{gr}}} .$$

$T_D > T_d$  bo'lganda guruhli zazor (yoki natyag) bir guruhdan ikkinchisiga o'tganda doimiy bo'lib qolmaydi, binobarin posadkaning bir xilligi ta'minlanmaydi, shuning uchun ham selektiv yig'ishni faqat  $T_D = T_d$  bo'lganda qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Analda  $n_{\max} = 4...5$  bo'lib, podshipniklar ishlab chiqarish sanoatida dumalash jismilarini sortlashda  $n > 10$  deb olinadi.

Selektiv yig'ishui ko'plab va yirik seriyali ishlab chiqarishlarda detalarni yuqori auiqlikda biriktirish uchun qo'llash maqsadga muvofiq bo'lib, detallarni guruhlar bo'yicha sortlash (navlash), markazlash, yig'ish va saqlashga ketadigan qo'shimcha xarajatlar buyumning yuqori sisatliligi hisobiga qoplanadi.

Mashg'ulotda quyidagilarni aniqlash talab etiladi:

1. Berilgan posadkaga asosan uning qaysi dopusklar tizimida (tizimida) berilganligini aniqlash.

2. Val va o'tverstiyaning tegishli asosiy va chegaraviy chetlanishlarining qiymati hamda ishoralarini ma'lumotnomaga jadvallaridan aniqlash.

3. Val va o'tverstiyaning chegaraviy o'lchamlari va dopuskini aniqlash.

4. Birikma zazor yoki natyagining chegaraviy qiymatlarini aniqlash.

5. Val va o'tverstiyaning guruhlariga tegishli dopusklarini aniqlash.

6. Berilgan birikma o'tverstiya va valining dopusk maydoni grafigi sxcemasini saralash uchun berilgan guruhlar soniga bo'lib chizish.

7. Birikmaning guruhlararo chegaraviy zazor yoki natyaglarini aniqlash.

8. Saralovchi xaritani tuzish.

Mashg'ulotni bajarish uchun uslubiy ko'rsatmalar.

Mashg'ulotni bajarish uchun talabalarga topshiriq tariqasida birikma detallariuing nominal o'lchami, asosiy chetlanishlari, auiqlik klasslari va

saralash uchun guruhlar soni beriladi. Masalan, variant bo'yicha  $\text{Ø}100 \frac{G8}{h8}$  birikma va saralash uchun guruhlar soni  $n = 3$  berilgan.

Topshiriqning birinchi to'rtta bandini bajarish tartibi 3-mashg'ulotdagi kabi bajariladi.

1. Birikmaning nominal o'lchami 100 mm bo'lib, val tizimida berilgan, val asosiy detal hisoblanib, uning asosiy chetlanishi « $h$ », o'tverstiyaning asosiy chetlanishi esa « $G$ » bo'lib, ikkalasining ham auiqlik klassi 8-kvalitet.

2. Ma'lumotnomaga jadvallaridan (1- va 2- ilovalar) val va o'tverstiyaning chegaraviy chetlanishlarini aniqlaymiz.

o'tverstiya uchuu:  $\text{Ø}100G8^{(+0,066)}_{(-0,012)}$ ,

val uchuu:  $\text{Ø}100h8^{(0)}_{(-0,054)}$

3. Chegaraviy o'lchamlarni aniqlaymiz:

o'tverstiya uchun:  $D_{\max} = D_n + ES = 100 + 0,066 = 100,066 \text{ mm}$ ,

$D_{\min} = D_n + EI = 100 + 0,012 = 100,012 \text{ mm}$ ;

val uchun:  $d_{\max} = d_n + es = 100 + 0 = 100,0 \text{ mm}$ ,

$d_{\min} = d_n + ei = 100 - 0,054 = 99,946 \text{ mm}$ .

#### 4. Otverstiya va valuing dopusklarini aniqlaymiz:

$$T_D = D_{\max} - D_{\min} = 100,066 - 100,012 = 0,054 \text{ mm},$$

$$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 100,0 - 99,946 = 0,054 \text{ mm}.$$

#### 5. Posadkaning chegaraviy qiyu atlarini aniqlaymiz.

Berilgan birikma qo'zg'aluvchi (otverstiyaning o'lchami val o'lchamidan katta) bo'lsa, zazorniing chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz, qo'zg'almas (otverstiyaning o'lchami val o'lchamidan kichik) bo'lsa, natyagnning chegaraviy qiyu atlarini aniqlaymiz. Bizning misolimizda qo'zg'aluvchi birikma berilgan.

$$S_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = 100,066 - 99,946 = 0,120 \text{ mm},$$

$$S_{\min} = D_{\min} - d_{\max} = 100,012 - 100,0 = 0,012 \text{ mm}.$$

#### 6. Otverstiya va valuning guruhlariga tegishli dopusklarini aniqlash uchun detal dopuskini guruhlar soniga bo'lamiz.


$$T_D^{\text{gr}} = \frac{T_D}{n} = \frac{0,054}{3} = 0,018 \text{ mm},$$

$$T_d^{\text{gr}} = \frac{T_d}{n} = \frac{0,054}{3} = 0,018 \text{ mm}$$

ya'ni otverstiya va valuning har bir o'lcham guruhiga tegishli dopusklari o'zarlo bir-biriga teng bo'ladи.

Grafik qismi.

1. Posadkaning dopusk maydoni grafigini qurib guruhlarga bo'lamiz, unga chegaraviy chetlanishlar va o'lchamlarni qo'yamiz (2-chizma).

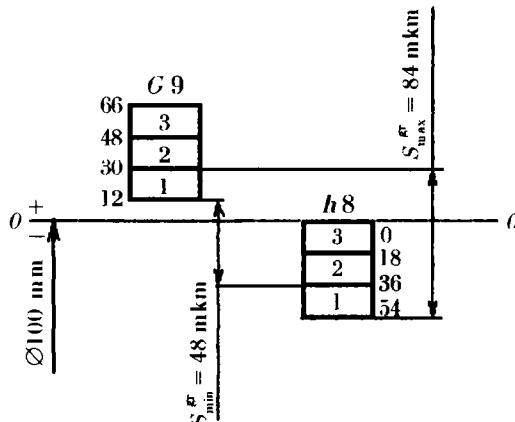

2-chizma.

2. Berilgan posadka bo'yicha tayyorlangan otverstiya va vallarni o'lchab guruxlarga ajratishni amalga oshirish uchun saralovchi xaritasini tuzamiz.

O'lcham guruhlari tartibi	Detal o'lchamlari			
	Otverstiya		Val	
1	100,012	dan	99,946	dan
	100,030	gacha	99,964	gacha
2	100,030	dan	99,964	dan
	100,048	gacha	99,982	gacha
	100,048	dan	99,982	dan
	100,060	gacha	100,0	gacha

## 5- mashg'ulot

### Dumalash podshipnikli birikmalarning o'zaroalmashinuvchanlik ko'rsatkichlarini aniqlash

Ishning maqsadi. Dumalash podshipnikli birikmalar uchuu posadka turini to'g'ri taulashni o'rganish.

Nazariy ma'lumotlar.

1. Dumalash podshipniklarining vazifasi va turlari. Dumalash podshipniklaridan xalq xo'jaligining barcha sohalarida foydalaniladigan mashina, mexanizm va turli jihozlarda keng qo'llaniladi. Dumalash podshipniklari mashina va mexanizmlarning bir-biriga nisbatan qo'zg'aluvechi detallari orasidagi ishqalanish koefitsiyentini keskin kamaytirish uchun xizmat qiladi. Bu bilan ishqalaish oqibatida detallarning tez yeyilib ishdan chiqishi bartaraf qilinadi. Dumalash podshipniklarining aksariyat ko'pi ichki va tashqi halqali bo'lib, ularning tashqi halqasi korpus bilan, ichki halqasi esa val bilan birikma hosil qiladi.

Dumalash podshipniklariga alohida vazifa yuklanganligi sababli, ularning 1000 dan ortiq standartlash tirilgan o'lchamlarga ega bo'lgan turlari mavjud. Ularning ichki diametrлari 0,6 mm dan 1600 mm gacha bo'ladi. Dumalash podshipniklarining turlari, o'lchamlari va boshqa ko'rsatkichlari bo'yicha ma'lumotlar mashina detallari fanida o'rgatiladi.

Dumalash podshipniklarida yuzalarining shakli, o'zaro joylashishi, o'rnatiladigan o'lchamlarining aniqligi va halqalarining aniq aylanishini ifodalovchi beshta aniqlik klassi belgilangan. Aniqlik klasslari ortib borish tartibida quyidagicha belgilangan: 0; 6; 5; 4; 2. Ma'lum birikma uchun tegishli podshipnikning aniqlik klassi mashina va mexanizmlarning ay-

lanish aniqligiga va ishslash sharoitiga qo‘yilgan talablar asosida tanlauadi. 0-klass aniqlikdagi podshipniklardan avtotraktor va boshqa qishloq xo‘jalik mashinasozligida foydalaniadi. 6; 5; 4; 2-aniqlik klasslaridagi podshipniklardan yuqori aniqlik talab etiladigan asboblar tayyorlashda va stanoksozlikda foydalaniadi. 0-klassdagi podshipniqlarning dopusk qiymati 5- va 6-kvalitetlarda (*IT5* va *IT6*), yuzalarining notekisligi esa  $R_s = 1,25 \dots 2,5$  mkm bo‘ladi.


Podshipnik tashqi halqasining dopusk maydoni asosiy val kabi — detal jismiga, ichki halqaning dopusk maydoni asosiy o‘verstiya kabi emas, balki u ko‘proq asosiy chetlanishi «K» bo‘lgani kabi — detal tashqarisiga belgilanadi. Bundan kelib chiqadiki, ichki halqa diametri (*d*)ga dopusk maydoni nominal o‘lchamiga nisbatan manfiy qismida joylashgan. Tekis silindrik birikmalarda asosiy o‘verstiyaning dopusk maydoni musbat qismida joylashgan bo‘ladi. Shu bois, oraliq posadka uchun tayyorlangan vallarda natyagli posadka hosil bo‘ladi.

2. Dumalash podshipniklarining yig‘ishdagi aniqligi. Podshipniklarining buzilmasdau uzoq muddat ishlay olish ko‘rsatkichi ularning birikmada qancha aylanishlar soniga bardosh bera olishi orqali baholanadi. Podshipnik bardosh bera oladigan aylanishlar soni uning konstruksiyasiغا, turiga, biriktirish sharoitiga va yuklanish turiga bog‘liq bo‘ladi. Podshipnik halqalariniung bir-biriga nisbatan qo‘zg‘aluvchauligini ta’minlash maqsadida halqalariniung ichki yuzalari bilan uning dumalash elementi (sharik yoki rolik kabilar) orasiga ichki zazor belgilanadi. Bu zazor radial va o‘q bo‘yicha bo‘ladi. Radial zazor podshipnikning aylanish o‘qiga nisbatan perpendikular tekislikda, o‘q bo‘yicha zazor esa aylanish o‘qi bo‘yicha aniqlanadi.

Ichki zazor, o‘z navbatida, boshlang‘ich, o‘rnatishdagi va ishchi zazor-larga ajratiladi. Ishlab chiqarish korxonasida podshipnik boshlang‘ich zazor bilan ishlab chiqariladi. Ichki va tashqi halqalarniung detallar bilan biriktirilishida deformatsiyalanishi natijasida podshipnikning o‘rnatishdagi ichki zazori ko‘pincha boshlang‘ich zazordan kichikroq bo‘ladi. Podshipnikning ichki ishchi zazori birikuvchi yuzalardagi g‘adir-budurliklarning ezilishi hisobiga o‘rnatishdagi zazordan biroz kattaroq bo‘ladi. Podshipnikning uzoq muddat ishlashi, asosan, ichki ishchi zazor qiymatiga bog‘liq bo‘ladi. O‘q bo‘yicha zazor podshipnik dumalash elementlarini foydalanish davrida o‘q bo‘ylab qisilib qolishdan saqlaydi.

3. Dumalash podshipniklarining yuklanishi. Podshipnikning uzoq muddat ishslashini ifodalovchi ichki ishchi zazor qiymati unga ta’sir etayotgan kuch jadalligiga va halqalariniung yuklanish turiga bog‘liq holda belgilanadi.

Podshipnik halqalari asosan uch xil yuklanishda bo‘ladi: mahalliy, aylanma va tebranma.

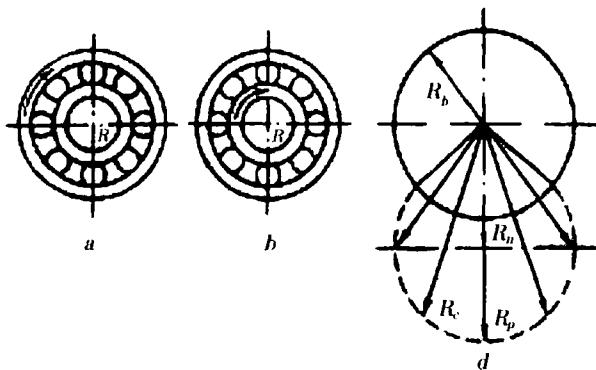

8-rasm. Podshipnik halqalarining yuklanish turlari:

- a) tashqi halqa aylanma, ichki halqa mahalliy yuklangan;
- b) tashqi halqa mahalliy, ichki halqa aylanma yuklangan;
- d) tebranma yuklanish sxemasi.

Mahalliy yuklanishdagi halqa qo'zg'almas holatda bo'ladi. Unga ta'sir etayotgan kuch bir xil yo'nalishda bo'lganligi sababli u yukni halqaning ma'lum bir qismida qabul qiladi.

Aylanma (sirkulatsion) yuklanganda halqa hiriktirilayotgan detal bilan birga aylanadi. Unga ta'sir etayotgan kuch bir xil yo'nalishda bo'lganligi sababli halqa yukni butun aylanasi bo'ylab ketma-ket navbat bilan qabul qiladi.

Tebranma yuklanishda halqaga ta'sir etayotgan bir xil yo'nalishdagi doimiy kuch miqdor jihatdan undan kiechikroq bo'lgan aylanma radial kuch bilan qo'shilib ta'sir etadi. Bunda teng ta'sir etuvchi kuch halqaning ma'lum bir qismida xuddi tebranayotganday o'zgarib turadi (8-rasm).

Mahalliy yuklangan halqa detal bilan kichik miqdordagi zazor bilan biriktiriladi. Radial yo'nalgan kuch ta'sirida podshipniqning ma'lum bir qismida uning dumalash elementlari halqalar orasidan qisilib o'tadi va natijada dumalash elementlarining har biri mahalliy yuklangan halqani turtib o'tadi. Mahalliy yuklangan halqa bilan detal orasidagi kichik miqdordagi zazor halqaga ta'sir etayotgan kuchning turtishi ta'sirida uni juda sekinlik bilan o'z o'qi atrofida aylanishini ta'minlaydi. Bu esa halqaning butun aylanasi bo'ylab bir tekis yeyilishiga olib keladi. Yoki bo'lmasa, qo'zg'almas halqaning kichik bir qismining yeyilishini halqaning butun aylanasi bo'ylab bir tekis taqsimlab yuboradi.

Aylanma yuklangan halqa detal bilan qo'zg'almas posadka bilan biriktiriladi. Bu qo'zg'almas posadka halqa tomonlarining butun aylanasi bo'ylab teng va bir tekis yeyilishini ta'minlaydi.

4. Dumatash podshipnikli birikmalarning dopusk va posadkalari.  
 0-auiqlik klassidagi radial podshipniklar bilan birikuvchi val va otverstiyalarga 3-jadvalda keltirilgan dopusk maydonlari tavsiya etiladi.

*3-jadval*

Halqaning yuklanish turi	Valuing dopusk maydoni	Otverstiyaning dopusk maydoni
Aylanma	<i>is6; k6; m6; n6</i>	<i>K7; M7; N7; P7</i>
Mahalliy	<i>f6; g6; h6; is6</i>	<i>Is7; H7; H8; H9; G7</i>
Tehranma	<i>is6</i>	<i>Is7</i>

Posadkani aniqroq tanlash uchun quyidagi ifodadan foydalilanildi:

$$P_R = \frac{R}{(B-2r)} \cdot K_n \cdot F \cdot F_A ,$$

bu yerda:  $R$  – radial kuch, N ;  $B$  – podshipnik halqasining eni, mm ;  $K_n$ ,  $F$ ,  $F_A$  – podshipnikning turli ko'satkichlarini hisobga oluvchi koeffitsiyentlar.

Yuqoridagi ifoda orqali hisoblab topilgan yuklanish jadalligining qiyamati asosida 4-ilovadan dopusk maydoni belgilanadi.

Mashg'ulotda quyidagilarni bajarish talab etiladi:

1. Berilgan birikmaning ishlash xususiyatiga qarab podshipnik halqalariniug yuklanish turi aniqlanadi.

2. Podshipnikning asosiy o'lchamlari aniqlanadi.

3. Aylanma (sirkulatsion) yuklangan halqa bilan birikkan detalning ishechi yuzasidagi radial yuk jadalligi hisoblanadi.

Bu hisoblash quyidagi ifoda orqali aynalga oshiriladi:

$$P_R = \frac{R}{(B-2r) \cdot 10^{-3}} \cdot K_n \cdot F \cdot F_A , \text{ kN/m} ,$$

bu yerda:  $R$  – podshipnik halqasiga ta'sir etuvchi radial reaksiya kuchi, kN ;  $B$  – podshipnik halqasining eni, mm ;  $r$  – podshipnik halqasi qirrasining egrilik radiusi, mm ;  $K_n$  – dinamik koeffitsiyent bo'lib, u podshipnik halqasining yuklanish xarakteriga bog'liq bo'ladi (masalan, agar harakat bir tegis tebranishlarsiz va yuklanuvchanligi 150% gacha bo'lsa,  $K_n = 1,0$  bo'ladi; agar harakat siltanish va tebranishlar bilan, yuklanuvchanligi 300% gacha bo'lsa,  $K_n = 1,8$  bo'ladi);  $F$  – val konstruksiyasini hisobga oluvchi koeffitsiyent (agar val ichi to'la va bo'shilqlarsiz bo'lsa,  $F = 1,0$  bo'ladi);  $F_A$  – detal o'qi bo'ylab yo'nalgan yuklanishni hisobga oluvchi koeffitsiyent (agar o'q bo'ylab yo'uangan kuch bo'lmasa,  $F_A = 1,0$  bo'ladi).

**4. Aylanma yuklangan halqa va detal uchun radial yuklanish jadalligiga qarab posadka tanlanadi.**

**5. Mahalliy yuklangan halqa va detal uchun ISO ning dopusk va posadkalarning yagona tizimi tavsiyalariga asosan posadka tanlanadi.**

**6. Dumatlash podshipnikli birikmaning birikish diametrlari uchun chegaraviy chetlanishlar aniqlanadi.**

**7. Birikmaning ikkala diametri uchuu dopusk maydoni grafigi chiziladi.**

**8. Birikmaning va podshipnik halqalari bilan birikuvchi ikkala detalning eskizi chiziladi va unga o'lehamlar bilan birga chegaraviy chetlanishlar qo'yiladi.**

**Mashg'ulotni bajarish uchun uslubiy ko'rsatmalar.**

**Mashg'ulotni bajarish uchun talabalarga topshiriq tariqasida variant bo'yicha №1 birikma chizmasidagi №206 podshipnik va unga ta'sir etuvchi  $R = 4500$  N ga teng radial reaksiya kuchi beriladi.**

**1. Birikma dettalarining vazifasiga ko'ra podshipnik halqalariniing yuklanish turini belgilaymiz. Bizning misolimizda podshipnikning ichki halqasi aylanma yuklanishda, tashqi halqasi esa mahalliy yuklanishda bo'ladi.**

**2. Ushbu qo'llanmaniug 3-ilovasidan podshipnikning asosiy o'lehamlarini aniqlaymiz:**

**podshipnikning ichki diametri —  $d = 30$  mm.**

**podshipnikning tashqi diametri —  $D = 62$  mm.**

**podshipnik halqasining eni —  $B = 16$  mm.**

**podshipnik halqasi qirrasining egrilik radiusi —  $r = 1,5$  mm.**

**3. Aylanma (sirkulatsion) yuklangan halqa bilau birikkan detalning ishchi yuzasidagi radial yuk jadalligini hisoblaymiz:**

$$P_R = \frac{R}{(B-2r)10^{-3}} \cdot K_n \cdot F \cdot F_A = \frac{4500}{(16-2 \cdot 1,5) \cdot 10^{-3}} \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = \\ = 340000 \frac{\text{N}}{\text{m}} = 346 \frac{\text{kN}}{\text{m}}.$$

**4. Aylanma yuklangan ichki halqaga biriktirilayotgan val yuzasidagi radial ynk jadalligi ( $P_R=346\text{kN/m}$ )ga qarab o'quv qo'llanuaning 4-ilovasidan posadka tanlayuniz:**

**val diametri uchuu —  $d = 30k6$**

**5. Mahalliy yuklangan tashqi halqaga biriktirilayotgan otverstiya uchun DPYS tavsiyasiga binoan posadka tanlaymiz (3-jadval):**

**otverstiya diametri uchuu —  $D = 62H7$ .**

**6. Dumatlash podshipnik uchun birikish diametrlari uing chegaraviy chetlanishlarini tanlaymiz:**

a) ichki halqa va val posadkasi uchun:

ichki halqa  $\varnothing 30_{-0,012}$  (5-ilova),


val  $\varnothing 30k6^{+0,018}_{+0,002}$  mm (1- va 2- ilovalar);

b) tashqi halqa va korpus o'tverstiysi posadkasi uchun:


tashqi halqa  $\varnothing 62_{-0,013}$  (5-ilova)

korpus o'tverstiysi  $\varnothing 62H7^{(+0,030)}_0$  (1- va 2- ilovalar).


Grafik qismi. Biriktirilayotgan diametrlar uchun dopusk maydoni grafigi va birikma chizmasi hamda detallarini alohida chizib, chegaraviy chetlanishlar va o'lcamlarini qo'yamiz (3-chizma).

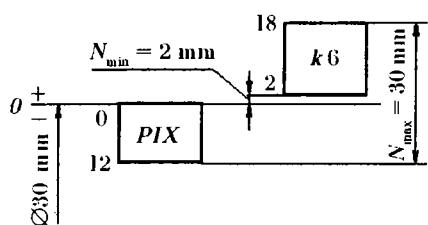

a) Ichki halqa—val birikmasining posadkasi

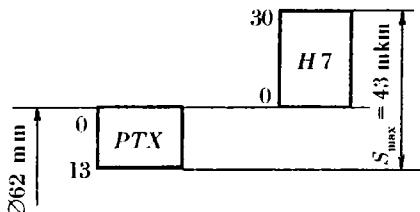

b) Tashqi halqa—korpus birikmasining posadkasi

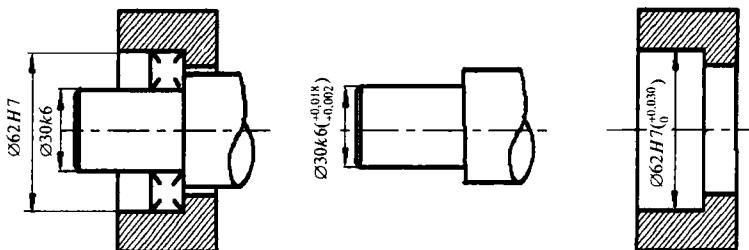

Birikmaning eskizi

3-chizma. Podshipnikning biriktiriladigan o'lcamlari uchun dopusk maydoni grafiklari va birikmaning eskizi.

## 6-mashg'ulot

### Shponkali birikmalarning o'zaroalmashinuvchanlik ko'rsatkichlarini aniqlash

Ishning maqsadi. Shponkali birikmalar uchun posadkalarni to 'g'ri tashlashni o'rganish.

Nazariy ma'lumotlar. Shponkali va shlitsali birikmalar tishli g'ildi-raklarni, muftalarni, shkivlarni, yulduzchalarini va boshqa detallarni val bilan biriktirish uchuu xizmat qiladi. Ularning asosiy vazifasi birikuvchi detallarni aniq markazlashtirish va aylautiruvchi momentni uzatishdir. Lekin shponkali birikmalardagi qiyshayish, val va teshikli detallarning o'yqlari natijasida mustahkam ligining kamayishi aniq markazlashtirishni va katta aylautiruvchi momentni uzatishni ta'minlay olmaydi. Shu bois bunday maqsadlarda shlitsali birikmalardan foydalilaniladi. Shlitsali birikmalarda yuklanish val va shlitsali vtulkada bir tekis taqsimlanadi, shuning uchun ular anche mustahkam, puxta va katta aylautiruvchi momentni uzatishui tam inlaydi.

Avtotraktor va qishloq xo'jaligi mashinalarida turli konstruksiyadagi shponkalardan eng ko'p prizmasimon va segmentli shponkalar qo'llaniladi:

Prizmasimon shponkali birikmalar standart bo'yicha belgilanadigan o'chamlarga ega. Shponkali birikmalarda yagona tutashuvchi o'cham bu shponka, valdagagi shponka uyasining va vtulkadagi shponka uyasining eni «b» dir. Ana shu o'chamga cheklangan dopusk va posadkalar belgilanadi (4-jadval). Qolgan o'chamlar tutashmaydigau hisoblanadi va ulariga quyidagi dopusklar belgilanga (9-rasm):

$h$  — shponka balandligi —  $h11$ ;

$l$  — shponka uzunligi —  $h14$ ;

$l_{val}$  — valdagagi shponka uyasining uzunligi —  $H15$ ;

$l_{vt}$  — vtulkadagi shponka uyasining uzunligi —  $H15$ ;


$t_1$  — valdagagi shponka uyasining chuqurligi —  $h12$ ;

$t_2$  — vtulkadagi shponka uyasining chuqurligi —  $h12$ .


Standart bo'yicha prizmasimon shponkalarining valdagagi va vtulkadagi shponka uyalari bilan uch xilda birikishi belgilangan: erkin (yo'naltiruvchi shponkalar uchuu); me'yorli (ko'plab ishlab chiqarishga) va zich (donalab ishlab chiqarishga). Shponkalar kengligi faqat  $h9$  joizlik maydoni bo'yicha tayyorlanadi.

Shponka-val (vtulka)dagagi shponka uyasi birikmalleri uchun tavsija etilgan dopusk maydonlari 4-jadvalda keltirilgan.

Erkin birikmada asosan zazorli posadka hosil bo'lib, u vtulkaning valda siljishini ta'minlaydi; me'yorli birikma asosan oraliq posadka hosil qiladi;

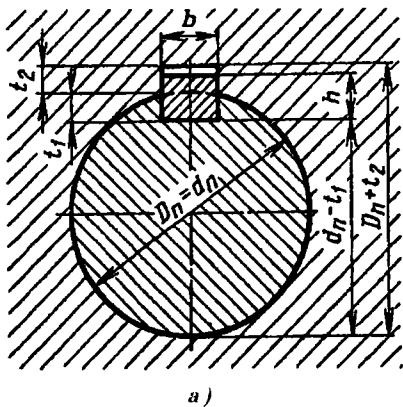

a)

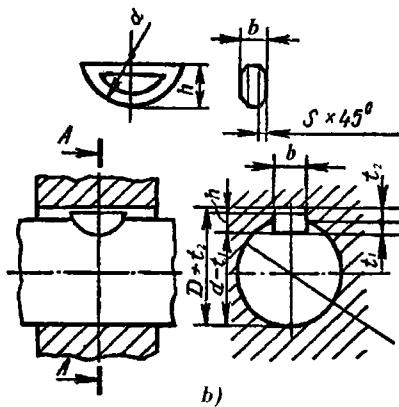

b)

9-rasm. Prizmasimon (a) va segmentli (b) shponkali birikmalarning belgilanishi.

zich birikma ham oraliq posadka hosil qiladi va u kam ajratiladigan birikmalarda foydalaniлади.

Segmentli shponkali birikmalar aylanfiruvchi moment uzatish va detal elementlarini qaydlash uchun qo'llaniladi. Standartda segmentli shponkalar uchun ikki xil (me'yorli va zich) birikma belgilangan. Ularning dopusk maydonlari prizmatik shponka dopusk maydonlari kabi: shponka kengligi ( $h 9$ ), valdag'i shponka uyasi (me'yorli —  $N 9$ , zich —  $R 9$ ), vtulkadagi shponka uyasi (me'yoriy —  $Is 9$ , vtulkadagi shponka uyasi —  $R 9$ ) belgilanadi. Segmentli shponkaning diametri  $d$  uchun  $h12$  dopusk maydoni belgilangan. Valdag'i shponka uyasining diametri uchun  $H14$  va  $H15$  dopusk maydonlari to'g'ri keladi. Shunday qilib, shponka o'lchamlari yuqorida keltirilgan standartlar bo'yicha val diametriga qarab olinadi. Tutashevchi yuzalarining «b» bo'yicha dopusk maydoni birikish turiga qarab yuqorida keltirilgan jadvallardan olinadi. Avto traktor va qishloq xo'jaligi korxonalarida shponkali birikma detallari chekli kalibrilar yordamida nazorat qilinadi.

Mashg'ulotda quydagilarni bajarish talab etiladi:

1. Berilgan val diametriga ko'ra shponkali birikmaning asosiy o'lchamlarini tanlash.

2. Shponka euining valdag'i shponka uyasi eni birikmasi uchun va shponka enining vtulkadagi shponka uyasi eni birikmasi uchun ISO ning «Dopusk va posadkalarning yagoua tizimi» uchun ishlab chiqilgan tavsiyanomalariга asosan posadka tanlash.

3. Tanlangan posadkalar uchun jadvallardan chegaraviy chetlanishlar aniqlash.

Shponka—val (vtulka)dagи shponka uyasining birikmalari uchun tavsya etilgan dopusk maydonlari

Birikish turi va ishlab chiqarish xususiyati	Tavsya etilgan dopusk maydonlari		
	Shponkaning eni uchun	Valdagи shponka uyasining eni uchun	Vtulkadagi shponka uyasining eni uchun
Aniq markazlashtirishdagi zinch birikmalar (donalab ishlab chiqarishda)	<i>h9</i>	<i>P9</i>	<i>P9</i>
Me'yorli birikmalar (ko'plab ishlab chiqarishda)	<i>h9</i>	<i>N9</i>	<i>Is9</i>
Erkin birikma (yo'naltiruvchi shponkalar)	<i>h9</i>	<i>H9</i>	<i>D9</i>

4. Posadkalarning chegaraviy qiymatlarini (1-topshiriq kabi) hisoblash

5. Shponkali birikmaniug posadka qilinmaydigan o'lchanlari uchun asosiy chetlanishlarni belgilash va ularning chegaraviy chetlanishlarini aniqlash.

6. Shponkauing eni uchun u bilan birikuvchi detallarning dopusk maydoni grafigini qurish.

7. Birikmaning yig'ma chizmasi eskizini va detallarini alohida chizish hamda ularga o'lchanlar va chegaraviy chetlanishlarni qo'yish.

Mashg'uilotni bajarish uchun uslubiy ko'rsatmalar.

Variant bo'yicha diametri 40 mm bo'lgan val va donalab ishlab chiqarishdagi birikma uchun prizma shaklidagi shponka konstruksiyasi berilgan.

1. Variant bo'yicha berilgan diametri  $d = 40 \text{ mm}$  bo'lgan val va prizma shaklidagi shponka konstruksiyasiga asosan 6-ilovadan shponkali birikma uchun asosiy o'lchanlariui aniqlaymiz.

Shponka eni  $b = 12 \text{ mm}$ ; shponkauing balandligi  $h = 8 \text{ mm}$ ; shponkaning uzunligi  $l = 80 \text{ mm}$ ; valdagи shponka uyasining chuqurligi  $t_1 = 5,0 \text{ mm}$ ; vtulkadagi shponka uyasining chuqurligi  $t_2 = 3,3 \text{ mm}$ .

2. Shponka enining valdagи shponka uyasini eni birikmasi uchun va shponka enining vtulkadagi shponka uyasini eni birikmasi uchun ISO ning «Dopusk va posadkalarning yagona tizimi» uchun ishlab chiqilgan lavsiyanomalariga asosan 4-jadvaldan posadka tanlaymiz.

a) shponka eni bilan valdagи shponka uyasining eni birikmasi uchun:

$$b = 12 \frac{P9}{h9};$$

b) shponka eni bilan vtulkadagi shponka uyasining eni birikmasi uchun:

$$b = 12 \frac{P9}{h9}.$$

3. Tanlangan posadkalar uchun jadvallardan (1- va 2- ilovalar) chegaraviy chetlanishlarni aniqlaymiz:

shponka eniga:  $b = 12h9(0_{-0,043})$ , mm.

valdagagi shponka uyasining eniga:  $b = 12P9(-0,018)$ , mm.

vtulkadagi shponka uyasining eniga:  $b = 12P9(-0,018)$ , mm.

4. Posadkalarning chegaraviy qiymatlarini hisoblaymiz (1-topshiriq kabi):

shponka uchun:  $d_{\max} = d_n + es = 12 + 0 = 12,0$  mm,

$$d_{\min} = d_n + ei = 12 - 0,043 = 11,957 \text{ mm},$$

$$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 12,0 - 11,957 = 0,043 \text{ mm};$$

valdagagi shponka uyasining eniga:

$$D_{\max} = d_n + ES = 12 - 0,018 = 11,982 \text{ mm},$$

$$D_{\min} = d_n + EI = 12 - 0,061 = 11,939 \text{ mm},$$

$$T_D = D_{\max} - D_{\min} = 11,982 - 11,939 = 0,043 \text{ mm};$$

vtulkadagi shponka uyasining eniga:

$$D_{\max} = d_n + ES = 12 - 0,018 = 11,982 \text{ mm},$$

$$D_{\min} = d_n + EI = 12 - 0,061 = 11,939 \text{ mm},$$

$$T_D = D_{\max} - D_{\min} = 11,982 - 11,939 = 0,043 \text{ mm}.$$

Posadkaning chegaraviy qiymatlarini hisoblaymiz.

a) shponka eni bilan valdagagi shponka uyasining eni birikmasi uchun:

$$N_{\max} = d_{\max} - D_{\min} = 12,0 - 11,939 = 0,061 \text{ mm},$$

$$N_{\min} = d_{\min} - D_{\max} = 11,957 - 11,982 = -0,025 \text{ mm}$$

$$\text{yoki } S_{\max} = -N_{\min} = 0,025 \text{ mm};$$

b) shponka eni bilan vtulkadagi shponka uyasining eni birikmasi uchun:

$$N_{\max} = d_{\max} - D_{\min} = 12,0 - 11,939 = 0,061 \text{ mm},$$

$$N_{\min} = d_{\min} - D_{\max} = 11,957 - 11,982 = -0,025 \text{ mm}$$

$$\text{yoki } S_{\max} = -N_{\min} = 0,025 \text{ mm}.$$

5. Shponkali birikmaning posadka qilinmaydigan o'lehamlari uchun asosiy chetlanishlarni belgilab, ularning chegaraviy chetlanishlarini aniqlaymiz:


shponkauing balandligi:  $h = 8h11(0_{-0,090})$ , mm;

valdagagi shponka uyasining chuqurligi:  $t_l = 5,0H12(0^{+0,120})$ , mm;


vtulkadagi shponka uyasining chuqurligi:  $t_2 = 3,3H12(0^{+0,120})$ , mm;  
 shponkaning uzunligi:  $l = 80h14(0^{-0,740})$ , mm;

valdag'i shponka uyasining uzunligi:  $l_{val} = 80H15(0^{+1,200})$ , mm

6. Shponka uying eni uchun u bilan birikuvchi detallarning dopusk maydoni grafigi chizamiz.

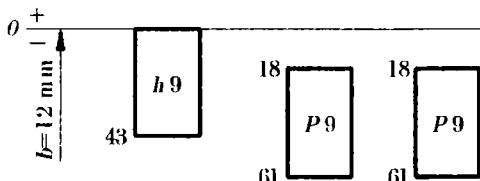

Shponkali birikmaning dopusk maydoni grafigi

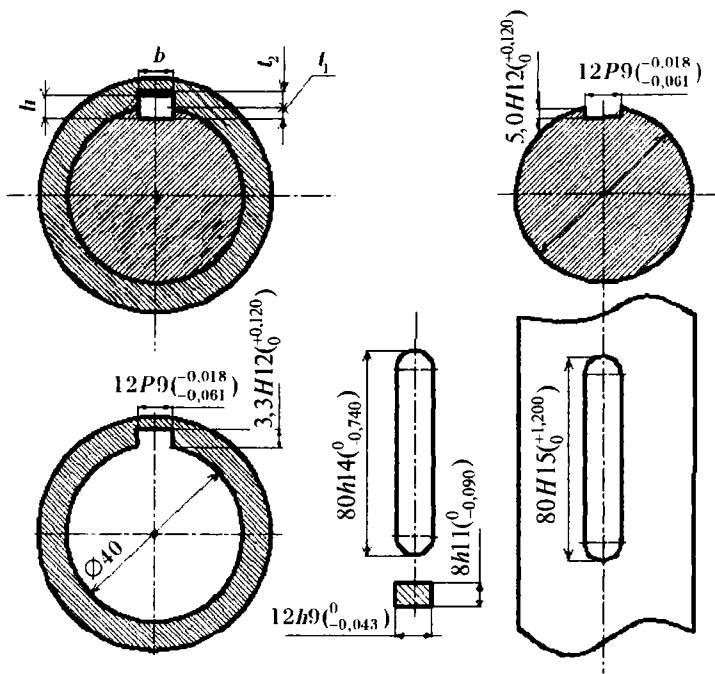

Shponkali birikmaning eskizi

4-chizma.


## 7- mashg'ulot

### Shlitsali birikmalarning o'zaroalmashinuvchanlik ko'rsatkichlarini aniqlash

Ishning maqsadi. Shlitsali birikmalarning shartli belgilarini o'qishni, jadvallardan chegaraviy chetlanishlarni topish va ischi chizmalarda o'leham va posadkalarni to'g'ri belgilashni o'rgauishdan iborat.

Nazariy ma'lumotlar.

Qishloq xo'jaligi texnikalarida qo'llaniladigan shlitsali birikmalar shponkali birikmalarga nisbatan quyidagi afzalliliklarga ega: eng yaxshi markazlashtirish va val bilan birikkan detallarni yo'naltirish; yuqori mustahkamlik va puxtalikka ega bo'lgani uchun bir xil gabaritlarda ham katta aylanuvchchi momentni uzata olishi va tishining balandligi bo'yicha yuklanishning bir tekisda taqsimlanishi. Silindrik shlitsali birikmalar tish profilining shakliga ko'ra: to'g'ri yonli, evolventali va uchburchakli bo'ladi. Ishlab chiqarishda tishlar soni juft bo'lgan to'g'ri yonli shlitsali birikmalar keng qo'llaniladi (10-rasm).

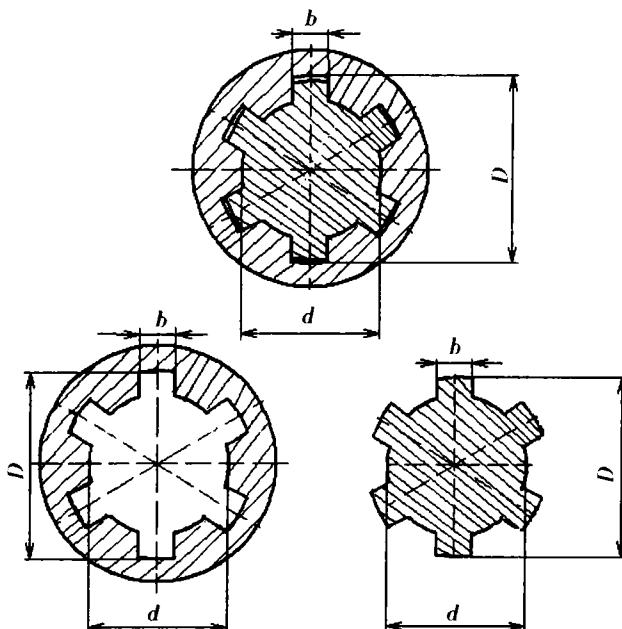

10-rasm. To'g'ri yonli shlitsali birikma hamda uning vtulka va valining ko'ndalang kesimlari.

Foydalanish sharoiti bo'yicha to'g'ri yonli shlitsali birikmalar uchta guruhga bo'linadi: yengil, o'rta va og'ir. Yengil seriyadagi birikmalar eng kichik balandlikka va eng kam tishlar soniga ega bo'lib, qo'zg'almas va kichik yuklanishda ishlaydigan birikmalar uchun tavsya etiladi. O'rta seriyadagilar yengil seriyadagiga nisbatan kattaroq balandlikka va ko'proq tishlar soniga ega bo'lib, o'rta yuklanishlarda ishlaydigan birikmalar uchun tavsya etiladi. Og'ir seriyadagilar eng katta balandlikka va eng ko'p tishlar soniga ega bo'lib, og'ir sharoitda ishlaydigan birikmalarda ishlatalidi. Shlitsali birikmalar qo'zg'aluvchi (avtomobil, traktor, kombayu va boshqalarning uzatish qutisining tishli g'ildiraklari) va qo'zg'almas birikmalarga bo'linadi.


Konstruktiv va texnologik talablarga bog'liq holda val bilan vtulkaning o'qdoshligiga bog'liq bo'lgan aniqlikka quyidagi markazlashtirish usullaridan birini qo'llab erishish mumkin. To'g'ri yonli shlitsali birikmalarda uch xil usulda markazlashtirish amalgaga oshiriladi.

Tashqi diametr «D» bo'yicha markazlashtirish vtulkaga issiqlik bilan (termik) ishlov berilmaganda va uning materiali sidirish operatsiyasini bajarishga hamda shlitsaning ichki o'lchamlarini aniq hosil qilishga imkon berganda tavsya etiladi. Val bunda tashqi diametri bo'yicha silliqlash nadi. Bu usul ancha sodda va tejamli bo'lib, avtotractor va qishloq xo'jaligi mashinasozligida keng qo'llaniladi. Tashqi diametr bo'yicha dopusk maydonlari IT7, IT8 kvalitetlarda, tishining eni bo'yicha IT8, IT9 va ichki diametri bo'yicha IT11, IT12 kvalitetlarda hosil qilinadi (11-a rasm).

Ichki diametr «d» bo'yicha markazlashtirish vtulka materiali yuqori qattiqlikka ega bo'lganda va vtulka ichki diametri bo'yicha aniq o'lchamni ichki tomonidagi silliqlash orqali amalgalash oshirilganda foydalanish maqsadga muvofiqdir. Val ichki diametrining shlitsali silliqlash dastgohida silliqlab aniq o'lchamiga erishish mumkin. Ushbu usul yuqori aniqlikda markazlashtirishni ta'minlaydi, lekin bunda taylorlash tannarxi ancha yuqori bo'ladi (11-b rasm).

Bunda ichki diametrga dopusk maydonlari IT7, IT8, yon tomoniga IT8, IT9 va tashqi diametrga IT11 va IT12 kvalitetlarda hosil qilinadi.

Shlitsa tishlarining yon tomoni b bo'yicha markazlashtirish aniq markazlashtirishni ta'minlamaydi, lekin tishlar orasida kuchlarning bir tekisida taqsimlauishini ta'minlaydi. Ushbu usulni katta aylantiruvchi moment uzatishda yoki ishoralar o'zgarib turadigan yuklanishlarda (revers harakatlarda) va tish yon tomonlari bilan o'yiq yon tomoni orasida eng kichik tirkish bo'lishi talab qilinganda (masalan, traktor va avtomobil kardan vallaridagi qo'zg'aluvchan shlitsali birikmalarda) qo'llash tavsya etiladi. Tishining yon tomoni bo'yicha dopusk maydonlari IT7 va IT8 kvalitetlarda hosil qilinadi (11-d rasm).

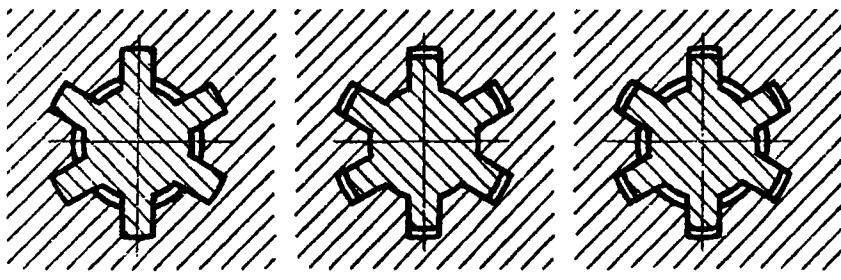

a)

b)

d)

11-rasm. Shlitsali birikmalarining tashqi (a), ichki (b) va tishining yon tomoni (d) bo'yicha markazlashtirishni ifodalovchi sxemalari.

Tajribada shunday holat bo'ladiki, yuqori kinematik aniqlikdau tashqari ishoralari o'zgaruvchan yuklanishlarga yuqori qarshilikni, aylanish yo'nalishi o'zgarganda shovqinning kamayishini ta'minlashi lozimi bo'lgan uzatmalar talab qilinadi. Bunday holatlarda yon tomon va diametrler bo'yicha markazlashtirishni qo'llash mumkin.

Shlitsali birikma larda posadkalar otverstiya tizimida amalga oshiriladi. Shlitsali birikma elementlari diametrлari uchun dopusk maydonlari xuddi silliq silindrik birikma diametrлariga o'xshash bo'лади.

To'g'ri yonli shlitsali birikmalar chizmalarda quyidagicha belgilanadi:

1 ) ichki diametr bo'yicha markazlashtirish:

$$d = 8 \times 32 \frac{H7}{f7} \times 36 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{D9}{h9},$$

bu yerda:  $d$  — markazlashtirish diametri;  $z = 8$  — tishlar soni;  $d = 32$  — ichki diametr;  $D = 36$  — tashqi diametr;  $b = 6$  — tishining eni.

U shbu birikma vtulkasining belgilanishi:  $d=8x32H7x36H12x6D9$ ; valning belgilanishi:  $d=8x32f7x36a11x6h9$ ;

2) tashqi diametr bo'yicha markazlashtirish:

$$D = 8 \times 32 \times 36 \frac{H7}{f7} \times 6 \frac{F8}{f8};$$

3) tishining eni bo'yicha markazlashtirish:

$$b = 8 \times 32 \times 36 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{D9}{f8}$$

Shlitsali birikmalarining yig'iluvchanligini ta'minlash uchun val va vtulka-larni kompleks hamda elementlari bo'yicha nazorat qilish lozim .

Mashg'ulotda quyidagilarni bajarish talab etiladi:

1. Shlitsali birikmalariniug shartli belgilarini o'qiy olish.

- Posadkalarga chegaraviy chetlanishlarni tanlash.
- Avval markazlashtiriladigan o'chamlar uchun, keyin markazlashtirilmaydigan o'chamlar uchun posadkalarning chegaraviy qiymatlarini hisoblash (1-topshiriq kabi bajariladi).
- Shlatsali birikmaning markazlashtiriladigan o'chamlari uchun dopusk maydoni grafigini qurish.
- Birikmaning yig'ma chizmasi eskizini va detallarini alohida chizish hamda ularga o'chamlar va chegaraviy chetlanishlarni qo'yish.

Mashg'ulotni bajarish uchun uslubiy ko'rsatmalar.

Variant bo'yicha quyidagi to'g'ri tomonli shlitsali birikma berilgan:

$$d = 6 \times 26 \frac{H7}{e8} \times 32 \times 6 \frac{D9}{f8}$$

1. Berilgan shlitsali birikma ichki diametri  $d$  bo'yicha ( $d = \varnothing 26 \frac{H7}{e8}$ ) va

shlitsa tishining eni  $b$  bo'yicha ( $b = 6 \frac{D9}{f8}$ ) markazlashtirilgan. Shlitsa tish-

larining soni 6 ta. Shlitsa valining ichki diametri  $d = 26$  mm, otversiya tizimida tayyorlangan, otversiyaning asosiy chetlanishi  $H$  7-kvalitetda, valuing asosiy chetlanishi  $e$  8-kvalitetda. Shlitsa tishining eni  $b = 6$  mm, aralash tizimida tayyorlangan, otversiya val tizimida, val esa otversiya tizimida, otversiyaning asosiy chetlanishi  $D$  9-kvalitetda, valuing asosiy chetlanishi  $f$  esa 8-kvalitetda kelgan.

Shlitsa valining tashqi diametri makazlashtirilmaydigan o'cham bo'lib, uning diametri  $D = 32$  mm. Markazlashtirilmaydigan tashqi diametr

uchun quyidagi posadka belgilangan:  $D = \varnothing 32 \frac{H12}{a11}$

Izoh: agar markazlashtirilmaydigan o'cham ichki diametr  $d$  bo'lsa, u holda uning otverstiysi uchun  $H11$ , vali uchun esa  $d_1$  olinadi (8-ilova). Bunda valning yuqorigi chegaraviy chetlanishi 0 ga, pastki chegaraviy chetlanishi esa  $d = d_1$  ayismaning natijasiga teng qilib olinadi ( $d_1$  ning qiymati 7- ilovadan olinadi).

2. Posadkalarga chegaraviy chetlanishlar tanlaymiz:

ichki diametriga: otverstiya uchun  $d = \varnothing 26H7(0^{+0,021})$ ,

val uchun  $d = \varnothing 26e8(-0,040_{-0,073})$ ;

shlitsa tishining eniga: otverstiya uchun  $b = 6D9(0^{+0,060}_{+0,030})$ ,

val uchun  $b = 6f8(-0,010_{-0,028})$ ;

**markazlashtirilmaydigan diametrغا:**

$$\text{otverstiya uchun } D = \varnothing 32H12(0^{+0,250}),$$

$$\text{val uchun } D = \varnothing 32a11(-0,310_{-0,470})$$

3. Avval markazlashtiriladigan o'lcamlar uchun, so'ngra markazlashtirilmaydigan o'lcamlar uchun posadkalarning chegaraviy qiymatlarini hisoblaymiz (1-topshiriq kabi):

**a) ichki diametr uchun:**

$$\text{vtulkaga: } D_{\max} = D_n + ES = 26 + 0,021 = 26,021 \text{ mm},$$

$$D_{\min} = D_n + EI = 26 + 0 = 26,0 \text{ mm},$$

$$T_d = D_{\max} - D_{\min} = 26,021 - 26,0 = 0,021 \text{ mm};$$

$$\text{valga: } d_{\max} = d_n + es = 26 - 0,040 = 25,960 \text{ mm},$$

$$d_{\min} = d_n + ei = 26 - 0,073 = 25,927 \text{ mm},$$

$$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 25,960 - 25,927 = 0,033 \text{ mm};$$

**b) shlitsa tishining eni uchun:**

$$\text{vtulkaga: } D_{\max} = D_n + ES = 6 + 0,060 = 6,060 \text{ mm},$$

$$D_{\min} = D_n + EI = 6 + 0,030 = 6,030 \text{ mm},$$

$$T_d = D_{\max} - D_{\min} = 6,060 - 6,030 = 0,030 \text{ mm};$$

$$\text{valga: } d_{\max} = d_n + es = 6 - 0,010 = 5,990 \text{ mm},$$

$$d_{\min} = d_n + ei = 6 - 0,028 = 5,972 \text{ mm},$$

$$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 5,990 - 5,972 = 0,018 \text{ mm};$$

**d) markazlashtirilmaydigan tashqi diametr uchun:**

$$\text{vtulkaga: } D_{\max} = D_n + ES = 32 + 0,250 = 32,250 \text{ mm},$$

$$D_{\min} = D_n + EI = 32 + 0 = 32,0 \text{ mm},$$

$$T_d = D_{\max} - D_{\min} = 32,250 - 32,0 = 0,250 \text{ mm};$$

$$\text{valga: } d_{\max} = d_n + es = 32 - 0,310 = 31,690 \text{ mm},$$

$$d_{\min} = d_n + ei = 32 - 0,470 = 31,530 \text{ mm},$$

$$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 31,690 - 31,530 = 0,160 \text{ mm}.$$

Posadkaning chegaraviy qiymatlarini hisoblaymiz:

**a) ichki diametr uchun:**

$$S_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = 26,021 - 25,927 = 0,094 \text{ mm},$$

$$S_{\min} = D_{\min} - d_{\max} = 26,0 - 25,960 = 0,040 \text{ mm};$$

b) shlitsa tishining eni uchun:

$$S_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = 6,000 - 5,972 = 0,088 \text{ mm},$$


$$S_{\min} = D_{\min} - d_{\max} = 6,030 - 5,990 = 0,040 \text{ mm};$$

d) markazlashtirilmaydigan tashqi diametr uchun:


$$S_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = 32,250 - 31,530 = 0,720 \text{ mm},$$

$$S_{\min} = D_{\min} - d_{\max} = 32,0 - 31,690 = 0,310 \text{ mm}.$$


4. Markazlashtiriladigan o'lehamlar uchun dopusk maydoni grafiklarini quramiz:

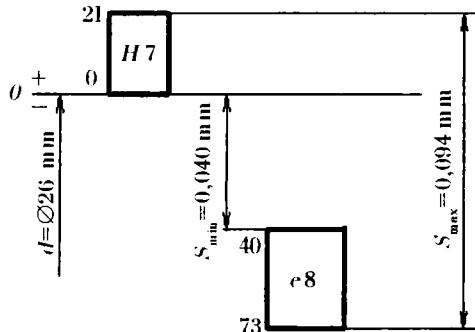

a)  $d = \emptyset 26 \frac{H7}{e8}$  posadkaning dopusk maydoni grafigi.

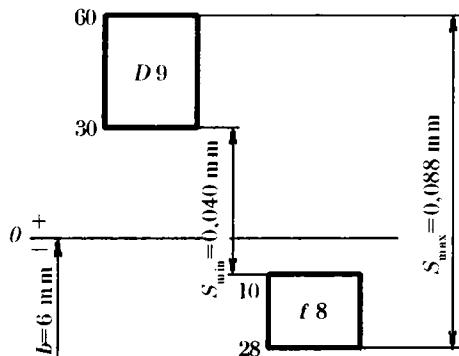

b)  $d = 6 \frac{D9}{f8}$  posadkaning dopusk maydoni grafigi.

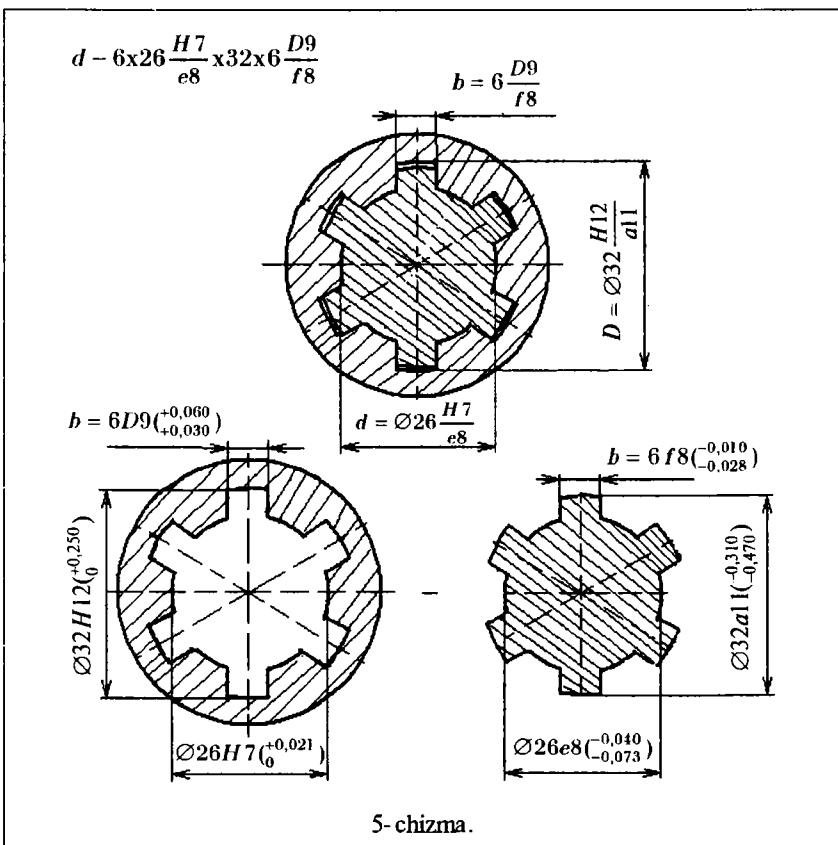

5- chizma.

## 8- mashg'ulot

O'lcham zanjiriga kiruvchi o'lchamlar uchun dopusklar hisobi

Ishning maqsadi. O'lcham zanjiri sxem asini tuzishni va to'la o'zarolmashinuvchanlik usulida o'lcham zanjirini tashkil etuvchi bo'laklarning dopusklarini hisoblab topishni o'rGANISH.

Nazariy ma'lumotlar. Mashina, mexanizm, agregat yoki birikma yaratishda, avvalo, ularning shakli va ko'rinishiga (dizayniga) alohida e'tibor beriladi. Belgilangan shakl yoki ko'rinishga erishish uchun esa tashkil etuvchi detallarning o'lchamlarini unga moslash kerak bo'ladi. Buning uchun o'lchamlar tahlil qilinadi. Mashinalarni tashkil etuvchi detallar-

ning o'zaro bog'langan chekli chiziqli o'lehamlarining munosabatini aniqlashga o'leham tahlili deyiladi. O'leham tahlilini o'tkazish uchun o'leham zanjiri tuziladi.


O'leham zanjiri deb, shunday o'lehamlar to'plamiga aytildiki, bunda ular detal, mexanizm yoki butun mashinani tashkil etishda qatnashuvchi o'qlar va yuzalarining o'zaro joylashish o'mini aniqlashda ishtirot etadi va o'lehamlarning yopiq zanjirini hosil qiladi.

O'leham zanjirini tashkil etgau o'lehamlarga bo'laklar deyiladi. Detal tayyorlashda yoki ularni yig'ishda mexanizmning texnik talab asosida normal ishlashini ta'minlovchi va o'leham zanjirida asosiy bo'lgan o'lehamga yakunlovchi bo'lak deyiladi. O'lehami zanjiriga kiruvechi boshqa barcha bo'laklar tashkil etuvchi bo'laklar deyiladi.


Tashkil etuvchi bo'laklarning yakunlovchi bo'lakka ta'sir etish xususiyatiga qarab ular ortituvchi yoki kamaytiruvchi bo'laklarga bo'linadi. Agar ko'rيلотган bo'lak o'lehamining ortishi hilan yakunlovchi bo'lakning o'lehami ham ortsa, bu bo'lak yakunlovchi bo'lakka nisbatan ortituvchi bo'lak deyiladi. Agar ko'rيلотган bo'lak o'lehamining ortishi bilan yakunlovchi bo'lakning o'lehami kamaysa, bu bo'lak yakunlovchi bo'lakka nisbatan kamaytiruvchi bo'lak deyiladi.

O'leham zanjirlari bir qator turlarga bo'linadi.


Qo'llanilish sohasiga ko'ra konstrukturlik, texnologik va o'lehashdagi o'leham zanjirlari bo'ladi. Buyumdagagi o'miga qarab detaldagi va yig'ishdagagi o'leham zanjirlari bo'ladi.

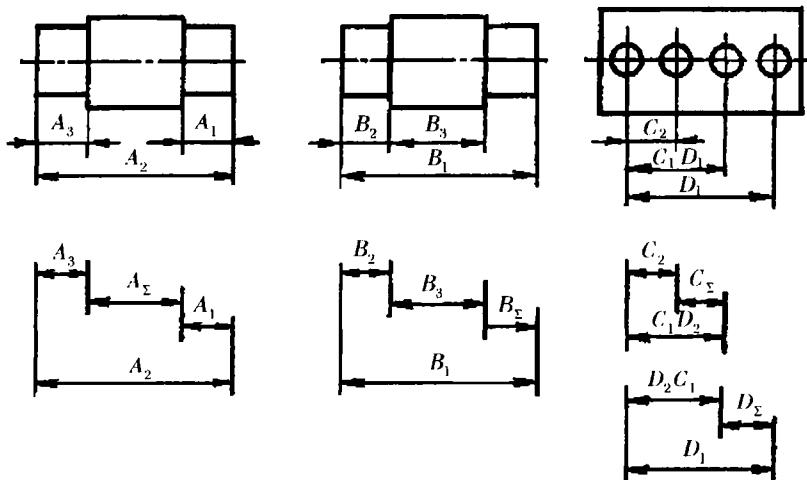

12-rasm. Detaldagi o'leham zanjirlari.

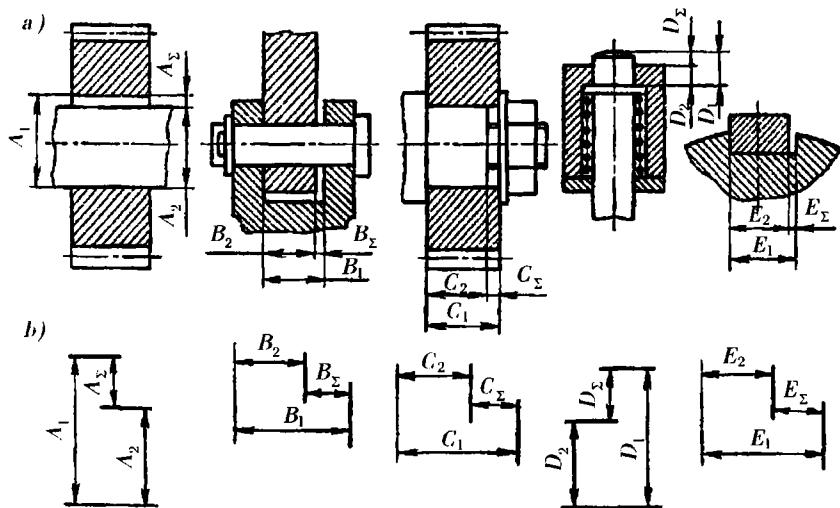


13-rasm. Yig'ishdagi o'leham zanjirlari:  
a) birikmalarning o'zida ifodalangan o'leham zanjirlari; b) birikmadaan alohida sxema shaklida ifodalangan o'leham zanjirlari.

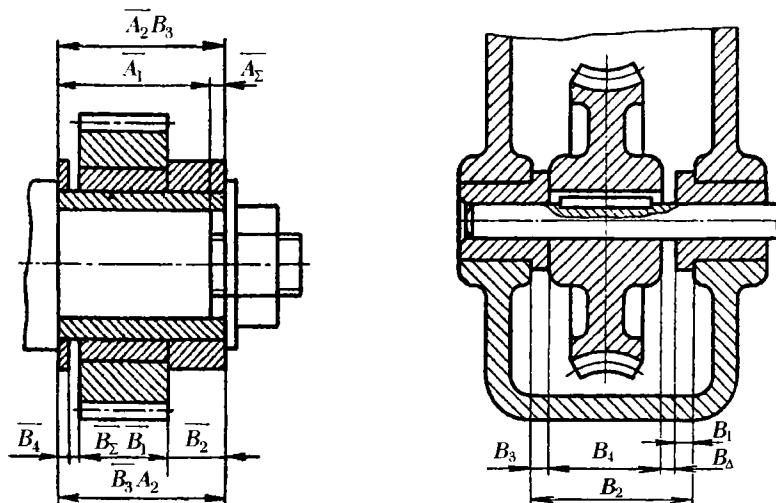

14-rasm. O'zarobog'langan o'leham zanjirlari ( $A$  va  $B$  o'leham zanjirlaridagi  $A_2$  va  $B_2$  bo'laklar bitta o'lehamni ifodalaydi).

15-rasm. Konstrukturlik o'leham zanjirini tuzishga misol.

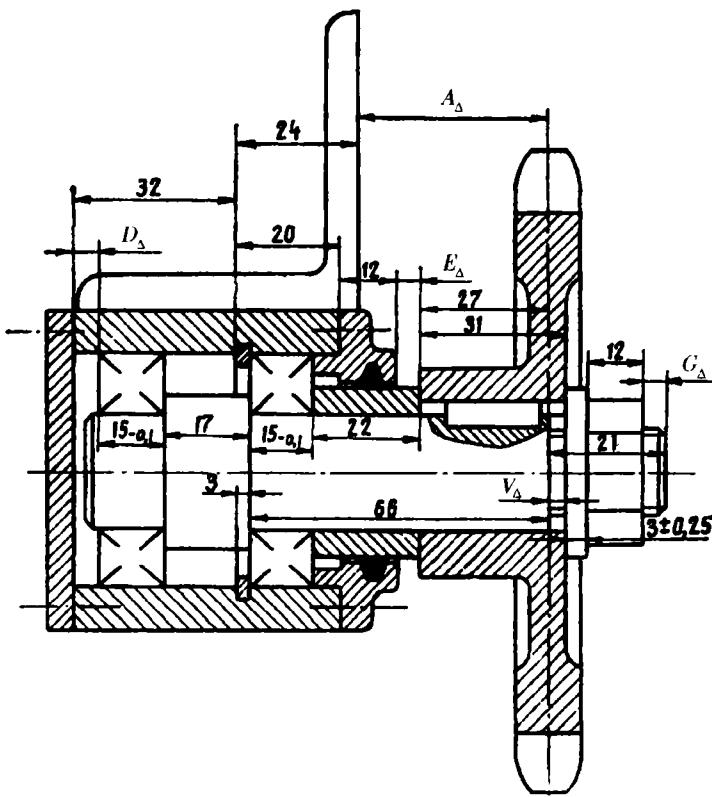

16-rasm. Tarkibida 5 ta yakunlovchi bo‘lagi bo‘lgan mexanizmning chizmasi.


Bo‘laklarining bir-biriga nisbatan joylashishiga ko‘ra chiziqli, burchakli, tekislikdagi va fazoviy o‘lcham zanjirlari bo‘ladi. Shunga o‘xshash bo‘laklarning xususiyatiga va o‘zaro bog‘langanligiga ko‘ra yana boshqa turlarga bo‘linadi.

O‘lcham zanjirini tuzishda, avvalo, aniq texnik talab qo‘ylgan o‘lcham — yakunlovchi bo‘lak ajratib olinadi. Chunki bu bo‘lak berilgan mexanizm yoki mashinaning sifatli ishlashini ta‘minlaydi.

So‘ingra qolgan bo‘laklar ichidan yakunlovchi bo‘lakka bog‘liq bo‘lgan va o‘lcham zanjirini tashkil etuvechi o‘lchamlar aniqlanadi. Chunki hu bo‘laklar o‘lchamlarining o‘zgarishi yakunlovchi bo‘lak o‘lchamlarining o‘zgarishiga olib keladi. Masalan, 15-rasmida ifodalangan reduktorda chervyak g‘lldiragi bilan chervyak o‘qi tayanch vtulkasi orasidagi zazor —  $B_{\Delta}$  yakunlovchi bo‘lak,  $B_1$ ,  $B_2$ ,  $B_3$ ,  $B_4$  o‘lchamlar esa tashkil etuvchi bo‘laktar bo‘ladi.

Bitta mexanizm yoki mashinada bunday yakunlovchi bo'laklardan bir nechta bo'lishi mumkin. Masalan, 14-rasmida 2 ta, 16- rasmida esa 5 ta yakunlovchi bo'lak mayjud.

Aniqlangan o'lehamlar orttiruvchi va kamaytiruvchi bo'laklarga ajratiladi.

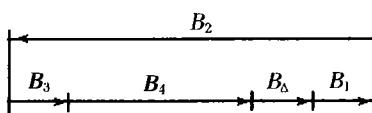

17-rasm. O'leham zanjirining sxemasi.

Izoh: chizma, sxema va hisoblashlarda yakunlovchi bo'laklar ko'pincha  $\Delta$  yoki  $\Sigma$  iudekslar bilan ifodalangan bo'ladi.

O'leham zanjiri berk kontur bo'lganligi uchun quyidagi ifodani qanoat-lantirishi kerak:

$$\sum_{i=1}^n N_i^{\text{otp}} - \sum_{j=1}^m N_j^{\text{kam}} - N^{\text{yakun}} = 0$$

Yakunlovchi bo'lakning o'lehami har bir tashkil etuvchi bo'laklar o'lehamlariga bog'liq. Shuning uchun yakunlovchi bo'lak aniqligi har qaysi tashkil etuvchi bo'laklarning aniqligutini topish bilan ta'minlanadi.

O'leham zanjirini hisoblashda to'g'ri va teskari masala yechishga to'g'ri keladi.

To'g'ri masalada yakunlovchi bo'lakning ma'lum dopuski va chegaraviy chetlanishidan tashkil etuvchi bo'laklarning dopusklari va chegaraviy chetlanishlari aniqlanadi.

Teskari masalada tashkil etuvchi bo'laklarning ma'lum dopusklari va chegaraviy chetlanishlaridan yakunlovchi bo'lakning dopuski va chegaraviy chetlanishlari aniqlanadi.

Teskari masaladan, ko'pincha, to'g'ri masala bo'yicha ishlaniib topilgan tashkil etuvchi bo'laklar dopusklari va chegaraviy chetlanishlarining to'g'ri tayinlanganligini tekshirish uchun foydalaniлади. Ikkala masalaning ham asosiy maqsadi yakunlovchi bo'lakni kerakli aniqlikka yetkazishdir. Bunga turli usullar bilan erishish mumkin: to'la o'zaroalmashish, to'la bo'lmagan o'zaroalmashish, guruhlararo o'zaroalmashish, sozlash va qo'shimcha ishlov berish.

To'la o'zaroalmashish ta'minlanishi kerak bo'lgan o'leham zanjirlarida dopusklar maksimum - minimum usulida hisoblanadi. Bu usulda hisoblaganda o'leham zanjirining faqat cheraviy chetlanishlarigina hiso bga olinadi.

O'leham zanjirida yakunlovchi bo'lakning dopusk miqdori hamma tashkil etuvchi bo'laklarning dopusklari yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Bunga ikki xil usul bilan erishish mumkun: teng dopusklar va dopusklarni bir xil kvalitetda tayinlash usullari.

Teng dopusklar usulida tashkil etuvchi bo'laklarning dopusklari yakunlovchi bo'lakning dopuskinu hamma tashkil etuvchi bo'laklar soniga bo'lish bilan topiladi, ya'ni:

$$T = (n - 1)T_{A_i} \text{ yoki } T_{A_i} = \frac{T}{n-1}.$$

Dopusklarni bir xil kvalitetda tayinlash usuli quyida keltirilgan.

Mashg'ulotda berilgan topshiriq quyidagi tartibda bajariladi.

1. Detallar birikuisidan iborat yig'ma chizuviadan foydalaniб yakunlovchi bo'lakka ta'sir etuvchi tashkil etuvchi bo'laklarni aniqlab o'leham zanjiri tuziladi.

2. Tuzilgan o'leham zanjiridagi tashkil etuvchi bo'laklar ichidan orttiruvchi va kamaytiruvchi bo'laklar aniqlanadi haUDA

$$\sum_{i=1}^m N_i^{\text{ort}} - \sum_{j=m+1}^n N_j^{\text{kam}} - N_{\Delta} = 0$$

ifoda orqali o'leham zanjiri to'g'ri tuzilganligi tekshiriladi.

3. O'leham zanjirini tashkil etuvchi har bir bo'lak o'lehamiga ko'ra ularning dopusk birliklari aniqlanadi.

4. O'leham zanjirini tashkil etuvchi bo'laklar ichidagi standart detallarning oldindan berilgan dopusklarini hisobga olgan holda, o'leham zanjirining aniqlik koeffitsiyenti  $a$  quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$a = \frac{T_{N_{\Delta}} - \sum_{i=1}^n T_{N_i}^{\text{aniq}}}{\sum_{x=1}^q i_x},$$

bu yerda:  $T_{N_{\Delta}}$  — yakunlovchi bo'lakning dopuski, mkm;  $\sum_{i=1}^n T_{N_i}^{\text{aniq}}$  —

o'leham zanjirini tashkil etuvchi bo'laklar ichidagi chegaraviy chetlanishlari

avvaldan aniq berilgan detallarning dopusklari yig'indisi, mkm;  $\sum_{x=1}^q i_x$  —

tashkil etuvchi bo'laklarning dopusk birliklari yig'indisi (izoh: chegaraviy chetlanishlari avvaldau aniq berilgan detallariniug dopusk birliklari aniqlanmaydi va ushbu yig'indiga kiritilmaydi);  $q$  — dopuski aniqlanayotgau bo'laklar soni.

5. Hisoblab topilgan aniqlik koeffitsiyentiga binoan tashkil etuvchi bo‘laklarning aniqlik klassi (kvaliteti) belgilanadi.

6. Belgilangan kvalitetga binoan tashkil etuvchi bo‘laklarning chegaraviy chetlanishlari aniqlanadi. Buuda ortiruvchi bo‘laklar asosiy o’tverstiya kabi olinib, uning pastki chegaraviy chetlanishi «0» ga teng qilib olinadi, kamaytiruvchi bo‘laklar esa asosiy val kabi olinib, uning yuqorigi chegaraviy chetlanishi «0» ga teng qilib olinadi. Tashkil etuvchi bo‘laklarning ikkinchi chegaraviy chetlanishlari esa uning o‘chami va yuqorida belgilangan kvalitetga binoan aniqlangan dopusk miqdoriga teng bo‘ladi.

7. Dopusklarning to‘g‘ri belgilanganligi quyidagi shart bo‘yicha tekshiriladi:

$$\sum_{i=1}^{n+m} T_i = T_{N_\Delta},$$

bu yerda:  $\sum_{i=1}^{n+m} T_i$  – tashkil etuvchi barcha bo‘laklar dopusklarining yig‘indisi;

$T_{N_\Delta}$  – yakunlovchi bo‘lakning dopuski.

8. Agar yuqoridagi tenglik bajarihnasa, u holda tashkil etuvchi bo‘laklardan biri tenglashtiruvchi bo‘lak sifatida tanlanadi. Tanlangan tenglashtiruvchi bo‘lakning chegaraviy chetlanishlari quyidagicha hisoblab topiladi:

a) agar tenglashtiruvchi bo‘lak ortiruvchi bo‘lak bo‘lsa, uning chegaraviy chetlanishlari quyidagi ifoda orqali topiladi:

$$ES_{N_{teng}^{\text{ort}}} = \sum_{j=n+1}^m ei_{N_j^{\text{kam}}} + es_{N_\Delta} - \sum_{i=1}^{n-1} ES_{N_i}$$

$$EI_{N_{teng}^{\text{ort}}} = \sum_{j=n+1}^m es_{N_j^{\text{kam}}} + ei_{N_\Delta} - \sum_{i=1}^{n-1} EI_{N_i^{\text{ort}}}$$

b) agar tenglashtiruvchi bo‘lak kamaytiruvchi bo‘lsa, uning chegaraviy chetlanishlari quyidagi ifoda orqali topiladi:

$$es_{N_{teng}^{\text{kam}}} = \sum_{i=1}^n EI_{N_i^{\text{opt}}} - ei_{N_\Delta} - \sum_{j=n+1}^{m-1} es_{N_j^{\text{kam}}}$$

$$ei_{N_{teng}^{\text{kam}}} = \sum_{i=1}^n ES_{N_i^{\text{opt}}} - es_{N_\Delta} - \sum_{j=n+1}^{m-1} ei_{N_j^{\text{kam}}}$$

Izoh. Yuqoridagi ifodalar orqali tenglashtiruvchi bo‘lakning chegaraviy chetlanishlarini aniqlashda uning avval aniqlangan chegaraviy chetlanishlari hisobga olinmaydi.


9. Tenglashtiruvchi bo‘lakning dopusk maydoni grafigi quriladi.
10. O‘leham zanjirini tashkil etuvchi barcha bo‘laklarning nominal o‘lchaumlari, asosiy chetlanishlari, aniqlik darajasi va chegaraviy chetlanishlari jadvalga kiritiladi.

11. Grafik qismida berilgan birikmanning chizmasi va unga bog‘liq hol da o‘leham zanjirining sxemasi chiziladi.

Mashg‘ulotni bajarish uchun uslubiy ko‘rsatmalar.

1. Variant bo‘yicha detallar birikmasidan iborat 1-sonli yig‘ma chizma (11-ilova) va yakunlovchi bo‘lak  $G_{\Delta} = 4^{+1,2}_{-0,8}$  mm berilgan.

Berilgan yakunlovchi bo‘lakka ta’sir etuvchi tashkil etuvchi bo‘laklarni aniqlab, o‘leham zanjirini tuzamiz.

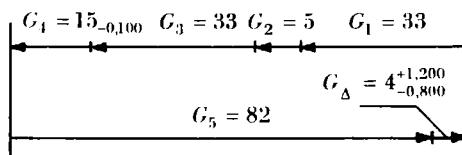

O‘lehamlar oraliq‘idagi detallarning nomrlarini birinchi bo‘lakdan boshlab strelna yo‘nalishi bo‘yicha yozamiz:

shayba — yulduzcha stupitsasi;

yulduzcha stupitsasi — himoya halqasi;

himoya halqasi — barabau stupitsasi;

baraban stupitsasi — podshipnik;

podshipnik — val stupitsasi;

val stupitsasi — zazor (yakunlovchi bo‘lak);

zazor — shayba.

2. Tuzilgan o‘leham zanjiridagi tashkil etuvchi bo‘laklar iehidan orttiruvchi va kamaytiruvchi bo‘laklarni aniqlaymiz: o‘leham zanjirining yuqori qismida joylashgan  $G_1$ ,  $G_2$ ,  $G_3$ ,  $G_4$  bo‘laklar orttiruvchi bo‘laklar, o‘leham zanjirining paski qismida yakunlovchi bo‘lak bilan bir qatorda joylashgan  $G_5$  bo‘lak esa kamaytiruvchi bo‘lak bo‘ladi.

O‘leham zanjirini tashkil etuvchi bo‘laklarning nominal o‘lchaumlari to‘g‘ri olinganligini quyidagi ifoda orqali tekshiramiz:

$$\sum_{i=1}^m N_i^{\text{ort}} - \sum_{j=m+1}^n N_j^{\text{kam}} - N_{\Delta} = 0,$$

$$(G_1 + G_2 + G_3 + G_4) - G_5 - G_{\Delta} = 0,$$

$$(33 + 5 + 33 + 15) - 82 - 4 = 0.$$

**3. O'lcham zanjirini tashkil etuvchi har bir bo'lak o'lchamiga binoan 9-ilovadan ularning dopusk birliklarini aniqlaymiz:**

$$\begin{array}{ll}
 G_1 = 33 \text{ mm} & i_{G_1} = 1,71 \\
 G_2 = 5 \text{ mm} & i_{G_2} = 0,83 \\
 G_3 = 33 \text{ mm} & i_{G_3} = 1,71 \\
 G_4 = 15_{-0,100} \text{ mm}; & \text{dopuski berilgan standart detal;} \\
 G_5 = 82 \text{ mm}; & i_{G_5} = \text{mm} = 2,20 \\
 \end{array}$$


---

$$\sum_{x=1}^q i_x = 6,45$$

**4. O'lcham zanjirini tashkil etuvchi bo'laklar ichidagi standart detallarning avvaldan berilgan dopusklarini hisobga olgan holda o'lcham zanjirining aniqlik koeffitsiyenti  $a$  ni quyidagi ifoda orqali aniqlaymiz:**

$$a = \frac{T_{N_\Delta} - \sum_{j=1}^n T_{N_j}^{\text{aniq}}}{\sum_{x=1}^q i_x} = \frac{2000 - 100}{6,45} = 295 \text{ dopusk birligi soni,}$$

bu yerda:  $T_{N_\Delta} = T_{G_1} = (+^{+1,200}_{-0,800}) = 2000 \text{ mkm};$

$$\sum_{i=1}^n T_{N_i}^{\text{aniq}} = T_{G_4} = ({}^0_{-0,100}) = 100 \text{ mkm.}$$

**5. Hisoblab topilgan aniqlik koeffitsiyentiga binoan 10-ilovadan o'lcham zanjirini tashkil etuvchi bo'laklarning aniqlik darajasi bo'lgan 13-kvalitetni tanlaymiz.**

**6. Belgilangan 13-kvalitetga ko'ra tashkil etuvchi bo'laklarning chegaraviy chetlanishlarini aniqlaymiz.**

Bunda orttiruvchi bo'laklarni asosiy olverstiya kabi olib, uning pastki chegaraviy chetlanishi  $EI = 0$  deb olamiz, kamaytiruvchi bo'laklarni esa asosiy val kabi olib, uning yuqorigi chegaraviy chetlanishi  $es = 0$  deb olamiz. Tashkil etuvchi bo'laklarning ikkinchi chegaraviy chetlanishlari  $ES$  va  $ei$  lar esa uning o'lchami va yuqorida belgilangan kvalitetga ko'ra aniqlangan dopusk miqdoriga teng bo'ladi.

$$G_1 = 33_0^{+0,390} \text{ mm};$$

$$G_2 = 5_0^{+0,180} \text{ mm};$$

$$G_3 = 33_0^{+0,390} \text{ mm};$$

$$G_4 = 15_{-0,100}^0 \text{ mm};$$

$$G_5 = 82_{-0,540}^0 \text{ mm}.$$

$$\sum_{i=1}^{n+m} T_{G_i} = 1,6 \text{ mm} = 1600 \text{ mkm}$$

7. Dopusklarning to‘g‘ri belgilanganligini quyidagi shart bo‘yicha tekshiramiz:

$$\sum_{i=1}^{n+m} T_{G_i} = T_{N\Delta},$$

$$1600 \neq 2000.$$

8. Tenglik bajarilmadi. Shuning uchun tashkil etuvchi bo‘laklardan biri bo‘lgan  $G_1 = 33 \text{ mm}$  bo‘lakni tenglashtiruvchi bo‘lak sifatida tanlab olamiz. Tenglik uchun yetishmayotgan 400 mkm ni uning dopuskiga qo‘sib qo‘yamiz:

$$T_{G_1} = 390 + 400 = 790 \text{ mkm}.$$

Tanlangan tenglashtiruvchi bo‘lakning chegaraviy chetlanishlarini hisoblab topamiz.

Tenglashtiruvchi bo‘lak ortiruvchi bo‘lak bo‘lganligi uchun uning chegaraviy chetlanishlarini quyidagi ifoda orqali hisoblab topamiz:

$$ES_{N_{\text{teng}}^{\text{ort}}} = \sum_{j=n+1}^m ei_{N_j^{\text{kum}}} + es_{N\Delta} - \sum_{i=1}^{n-1} ES_{N_i^{\text{ort}}}$$


$$EI_{N_{\text{teng}}^{\text{ort}}} = \sum_{j=n+1}^m es_{N_j^{\text{kum}}} + ei_{N\Delta} - \sum_{i=1}^{n-1} EI_{N_i^{\text{ort}}}$$

$$ES_{G_1} = -540 + 1200 - (180 + 390) = 90 \text{ mkm},$$

$$ES_{G_1} = 0 + (-800) - (-100) = -700 \text{ mkm}.$$

Shunday qilib,  $G_1 = 33_{-0,700}^{+0,090}$  bo‘ladi, ya’ui  $T_{G_1} = 790 \text{ mkm}$ .

9. Tenglashtiruvchi bo‘lakning dopusk maydoni grafigini quramiz.

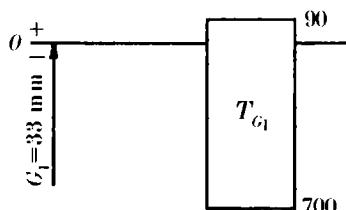


10. O'leham zanjirini tashkil etuvchi barcha bo'laklarning nominal o'lechamlari, asosiy chetlanishlari, aniqlik darajasi va chegaraviy chetlanishlarini jadvalga kiritamiz.

*5-jadval*

$G_1$	$G_2$	$G_3$	$G_4$	$G_5$	$G_{\Delta}$
$33^{+0,090}_{-0,700}$	$5^{+0,180}_0$	$33^{+0,390}_0$	$15^0_{-0,100}$	$82^0_{-0,540}$	$4^{+1,200}_{-0,800}$

11. Grafik qismida berilgan birikmaning chizmasi va unga bog'liq holda o'leham zanjirining sxem asini chizamiz (6-chizma).

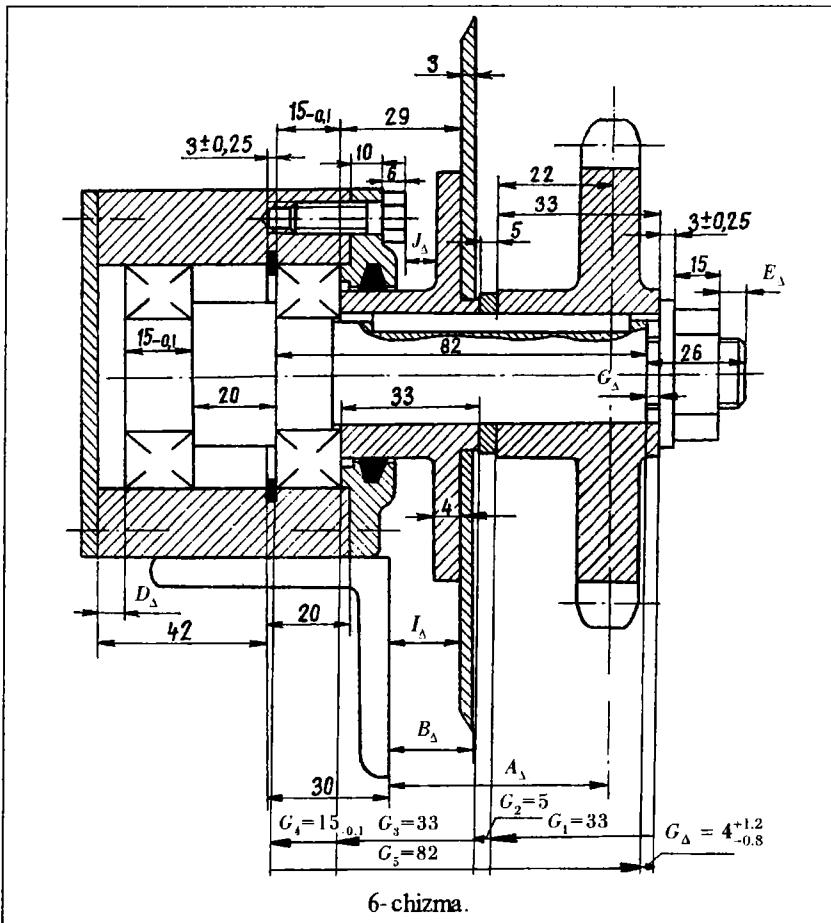

---

## II QISM

### METROLOGIYA VA TEXNIK O'LCHASH

Tarixiy ma'lumotlar. Inson kundalik faoliyati davomida turli masofalarni chamlashiga, o'lchashiga to'g'ri keladi.

Masofa – bu ikki nuqta orasidagi eng qisqa yo'l bo'lib, u nuqtalar orasiga o'tkazilgan to'g'ri chiziqdagi yotadi (18-rasm). Masofa uzunligi bilan farqlanadi. Masalan, atonining yadrosi bilan elektronni orasidagi masofa, chizg'ich shkalsasi uging ikki yonma-yon chiziqchalari orasidagi masofa, qalamning uechlari orasidagi masofa, xonaning ikki burchagi orasidagi masofa, shaharlar orasidagi masofa, Yer sharining shimoliy va janubiy qutblari orasidagi masofa, Yer bilan Oy orasidagi masofa, Quyoshgacha bo'lgan masofa, yulduzlar orasidagi masofalar uzunliklari bilan farqlanadi.


Biror-bir kattalikni o'lchashuing har qanday jarayoni o'lchanayotgan kattalikni uning o'lechov birligi bilan taqqoslashdan iborat. Uzunlikni o'lchash uchun birlik ixtiyoriy tanlanishi mumkin. Tanlangan birlik etalonini o'lchanayotgan buyumga qo'yamiz va uniug buyumunda ketma-ket necha marta yotishini aniqlaymiz. Olingan son buyumning uzunligi bo'ldi.

Agar eslasangiz, bir multfilmda bir to'ti katta ilonning uzunligini qanday o'lchash mumkinligini amalgaga oshiradi. Unda ilonning uzunligi 35 to'tiga, 5 maymunga, 1,5 fil bolasiga to'g'ri keladi. Ushbu multfilmda uzunlik birligi sifatida har qanday narsa olinishi mumkinligi ko'rsatilgan.

Yuqorida keltirilgan misollardagi masofalarning uzunliklarini o'lchash uchuu angstrem, millimetrr, santimetrr, metr, kilometr, ming kilometr, yorug'lik yili kabi maxsus o'lechov birlikkari qo'llaniladi

O'lchash odam zodning tabiiy ehtiyoji sifatida u bilan birga paydo bo'lgan. Bunga sabab, odamlar o'zlariga qurol yasashda, uy qurishda, kiyim tikishda, masofani belgilashda o'lchash bilan shug'ullanishga to'g'ri kelishgan. Ular o'lchashni maxsus asbob bilan emas, balki o'z tanalarining a'zolari yordamida o'lchashni amalgaga oshirganlar (masalan, qarich, quloch, qadam). Amмо bunda o'lechov vositalasi sifatida xizmat qilgan bir odamning tana a'zolari boshqa odamnikidan farq qilgan. Bu esa o'lchashda turli kelishmochiliklarga olib kelgan.

Keyinchalik o'zaro munosabatlarning rivojlanishi natijasida yagona o'lechov vositalari paydo bo'la boshlagan. Qadiingi Misr ehromlarini qurishda yog'ochdan bo'lgan o'lechov vositalari qo'llanilganligi tarixdan ma'lum.

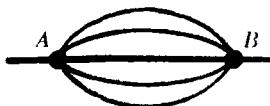

18-chizma. Masofani o'lchash sxemasi.

Hozirda qo'llaniladigan o'chov birliklari inson tana a'zolarining o'cham-laridan olingan. Masalan, yard birligi sifatida Angliya qiroli burnining uchidan yon tomonga cho'zilgan va kaftini musht holida ushlab turgan qo'lining barmog'iadi uzbek ko'zigacha bo'lgan masofa olingan, fut esa tovondan oyoq panjasining uchigacha bo'lgan masofaga tengdir. Ingлизlarda yana milya, duym kabi uzunlik birliklari mavjud bo'lgan. 1 milya 1852 m ga teng bo'lib, u taxminan Yer meridianining 1 minutiga teng, 1 duym esa 2,54 sm ga teng bo'lib, u o'rta yoshdag'i odam bosh barmog'inining kengligiga teng.

Rossiyada Pyotr I zamonida bir qancha uzunlik birliklari mavjud bo'lgan: chig'anoq — Pyotr I ning qo'l chig'anoq'idan qo'lidagi uzuk ko'zigacha bo'lgan masofa; sajen — quloch, ya'ni ikki yon tomonga cho'zilgan qo'llar uchlarigacha bo'lgan masofa; kiya sajen — chap oyoq uchidau yuqoriga cho'zilgan o'ng qo'l uchigacha bo'lgan masofa. Arshin, vershoklar yuqoridagi uzunlik birliklaridan hosil qilingan hosila uzunlik o'chovlari bo'lib xizmat qilgan.

XV—XVI asrlarda buyuk ajdodimiz Zahiriddin Muhammad Bobur zamonida yurtdoshlarimiz uzunlikni o'chashda «yig'och» deb ataluvchi o'chov asbobidan foydalanganlar. O'rta Osiyoda, shuningdek, qarich, qadam, tir-sak, quloch, chaqirin kabi uzunlik o'chovlaridan ham keng foydalilanilgan.

Fransuzlarda uzunlik o'chov birligi bo'lib «tuaz» xizmat qilgau. Tuaz — juft qadam orasidagi masofaga teng. Yuqoridagilardan ko'rinish turibdiki, uzunlik o'chov birligi turli jamiyat, shahar, qishloq, o'lka va davlatlarda har xil bo'lgan. Jamiyatniug rivojlanishi, sanoat va texnika taraqqiyoti, jamoalararo, shaharlararo, o'lka va davlatlararo aloqalarining rivojlanishi o'chov birligi va uning aniqligiga bo'lgan talabning rivojlanishiga olib keldi. Yagona o'chov birligi joriy qilishga ehtiyoj tug'ilashadi. Avvaliga bir o'chov birligidan ikkinchisiga o'tish jadvallari tuzildi (misol uchun, 1 sajen = 3 arshin = 7 fut = 84 duym kabi).

O'chashda amal qilib kelinayotgan qoidaui o'zgartirish bo'yicha birinchı revolutsion o'zgarishui fransuzlar amalga oshirdilar. Bunda ular o'chov birligini inson tana a'zolarining uzunligidan emas, balki tabiatdan olishui taklif etdilar. 1790-yilda o'tkazilgan Fransiya milliy majlisi komissiya tuzdi va unda o'zlarining milliy o'chov birligini tuzish haqida qaror qabul qilindi. Bu komissiya Parij meridianiui o'chashni amalga oshirdi. Bunda tuaz o'chov birligidan foydalaniildi. 1799-yili uzunlik birligi qilib Parij meridiani uzunligining  $\frac{1}{40000000}$  qismi olinib, u metr deb ataldi.

Metrni hosil qilishda 1795-yilda Konvent tomonidan taklif qilingan o'ulik sanoq sistemasidan foydalauildi. Mikrometr, millimetrik, sentimetr, detsimetr, kilometr kabilar metning o'nga karrali bo'laklaridan hosil qilindi.

Bir vaqtning o‘zida og‘irlilik birligi qilib 1 sm<sup>3</sup> distillangan suvning og‘irligi olindi va u **gramm** deb ataldi.

XVIII va XIX asrlarda butun dunyoda va, ayniqsa, Yevropada sanoat jadal rivojlandi. Bu davr savdo sohasidagi xalqaro aloqlardan keskin burilishlar davri bo‘ldi. Buning natijasida yagona o‘lchov birligiga o‘tishga bo‘lgan ehtiyoj vujudga keldi va metrning boshqa o‘lchovlardan afzalligi o‘z isbotini topdi.


1870-yilda bir qancha davlatlar ishtirokida xalqaro konferensiya o‘tkazildi. Unda yagona uzunlik o‘lchov birligi sifatida metr qabul qilindi. Metrni barcha davatlarda joriy qilish bo‘yicha vazifalar belgilandi va tashkiliy komissiya tuzildi.

1875-yilda xalqaro «metrik» konvensiya o‘tkazildi. Unda xalqaro va bir davlat uchun metr prototipi joriy qilindi. Ishtirokchi davlatlar soniga qarab asosiy etalon metrga mos ravishda qator birlamchi va guvoh etalonlar tayyorlandi. Qur‘a tashlash yo‘li bilan ular qatnashchi davatlarning vakillariga tarqatildi. Masalan, bu konvensiyada Rossiyanidan vakil bo‘lib buyuk rus olim D.I. Mendeleyev qatnashib, o‘z yurtiga 28-sonli birlamchi va 11-sonli guvoh etalonlarini olib kelgan.

Birlamchi etalon davlatning uzunlik birligini ta‘minlovchi va saqlovchi vosita hisoblanadi. Guvoh etalon esa birlamchi etalonni to‘g‘ri saqlanayotganligini tekshirib turish uchun va u ishdan chiqqan yoki yo‘qolgan taqdirda o‘rniga qoldigan nusxasi hisoblanadi.

1-sonli metr etalonini Fransiyaning poytaxti Parij yaqinidagi Sevr shahrida saqlanadi. Metr etalonini platina va iridiy qotishmasidan tayyorlangan bo‘lib, uzunligi 1020 mm ga teng va ko‘ndalang kesimi ma’lum shaklda bo‘lib, uning jilolangan yuqorigi chuqurchasi yuzasiga uzunligi bo‘yicha ikki chekkasiga yaqin joyiga orasidagi masofa 0,5 mm ga teng uchtadan ingichka shtrix chiziqlar chizilgan. Shtrixlar o‘rtasidagi chiziqlar orasidagi masofa 1 metrga teng (19-rasm).

Shundan so‘ng ko‘pgina davlatlar o‘z milliy o‘lchov birliklari bilan bir qatori-da metrdan ham foydalana boshladilar. Keyinchalik ma’lum bo‘lib qoldiki, Yer shari ham odam tanasi kabi doimiy o‘zgarishda bo‘lar ekan. Shuning uchun Parij meridianining keyingi o‘lchashlar har xil natija berdi va Parij meridiani uzunligining bo‘lagi metr uchun o‘zgarmas birlik bo‘la olmasligi aniqlandi. Shuning uchun uzunlik birligini saqlovchi yangi o‘zgarmas ko‘rsatkich topish zarurati tug‘ildi.

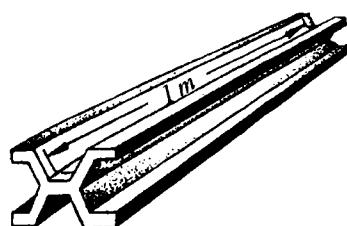

19-rasm. 1-sonli metr etalonining sxemasi.

1956-yili kripton-86 izotopining vakuumdagi 1650763,73 ta to‘lqin uzunligi 1 metr birligi qilib olindi. Zamonaviy ta’rifga ko‘ra, metr – bu yoruglikning bo‘shliqda sekundning  $\frac{1}{299792458}$  ulushida o‘tgan masofasıdir.

1960-yilda o‘tkazilgan Xalqaro o‘lchov birliklari II konferensiyasida «Xalqaro birliklar tizimi» qabul qilindi. Butun dunyo bo‘yicha yagona metr birligi qabul qilinib, har bir davlat bu tizimiga o‘tish uchun ma’lum muddat olgan, masalan, Angliya 5 yil, AQSH 10 yil va h.k. 1975-yilga kelib ko‘p davlatlar bu tizimiga o‘tib bo‘ldilar.

Bu davr ichida metrdan farqli o‘lchov birligi asosida tayyorlangan butun adabiyotlar, ma’lumotnomalar jadvallari kabilardan tortib ishlab chiqarishda foydalaniладigan jihozlar, qurilmalar, asbob-uskunalar yangilaudi.

Hozirgi zamonda neft barrelarda, ohmos karatlarda, tezlik quruqlikda km/soatda, dengizda esa uzellarda o‘lchansada, birliklarning katta qismi universal bo‘lib qoldi.

Xalqaro birliklar tizimi (SI) barcha fizik kattaliklar uchun yagona mashtab beradi. Fan va texnikaning turli sohalarida hamda turli mamlakatlarda qabul qilingan har qanday maxsus o‘lchov birliklari uchun shu mashtabga keltirish mumkin.

SI sistem asida asosiy birliklar qilib quyidagi uchta ko‘rsatkich qabul qilingan:

- 1) uzunlik birligi – metr;
- 2) vaqt birligi – sekund,
- 3) massa birligi – kilogramm.

Uzunlikning hosila birliklari 1 metrning o‘nga karrali qismlari orqali ifodalanadi:

- 1 angstrom =  $10^{-10}$  m,
- 1 mikrometr =  $10^{-6}$  m,
- 1 millimetrr =  $10^{-3}$  m,
- 1 santimetrr =  $10^{-2}$  m,
- 1 desimetrr =  $10^{-1}$  m,
- 1 kilometrr = 1000 m,
- 1 dengiz miliyasi = 1852 m,
- 1 yoruglik yili =  $3000000000 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60 \approx 946,08 \cdot 10^{15}$  m.

M asofaning uzunligi uuning o‘lchamiga qo‘yilgan aniqlik darajasiga qarab tayyorlanadigan, maxsus o‘lchov asboblari yordamida o‘lchanadi. Atomlarning o‘lchamlari elektron mikroskop yordamida, detallarning yuqori aniqlikdagi mikrometrik o‘lchamlari optimetr va minimetr kabilarda, detallarning jilvirlangan yuzalariniug o‘lchamlari shtangensirkul va mikro-

metr kabilarda, chizmachilikda chizg'ichlarda, matolarning uzunligi metrli chizg'ichlarda, yerni o'lhash o'lchov tasmasi (ruletk) va xakka (dala sirkuli) kabilarda (20-rasm), shaharlar orasidagi masofa spidometrlarda, fazoviy masofalar binokllar va teleskoplarda o'lchanadi.

Demak, metr o'lchov birligi bugungi kun-da butun dunyo xalqlari uchun masofa va uzunlikning yagona o'lchov birligi bo'lib xizmat qilmoqda.

### **Metrologiya bo'yicha asosiy tushunchalar.**

**Metrologiya.** O'lhashlar, ularning usullari va birliligini ta'minlovchi vositalar hamda kerakli aniqlikka erishish yo'llari haqidagi fan **metrologiya** deb ataladi. Demak, metrologiya o'lhash haqidagi fan ekan.

**O'lhash** – bu texnik vosita yordamida fizik kattalik qiymatini aniqlashdir. Texnik vositadan foydalilanilganlik uchun o'lhash texnik o'lhash deb nomlanadi. Texnik o'lhash ikki xil maqsadda bajariladi: bevosita fizik kattalik qiymatini aniqlash hmda o'lhash to'g'ri yoki noto'g'ri bajarilganligini tekshirish.

**Texnik o'lhash vositalarining turlari.** Ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishda o'lhashning qabul qilingan yagona tizimi va o'lhash aniqligi katta ahamiyatga ega.



«Davlat texnik o'lhash tizimi» bo'yicha barcha o'lhash jihozlari quyidagi turlarga bo'linadi:

1. *Etalonlar* – yuqori aniqlikda o'lhash, o'lchov birligini saqlash va ta'minlash uchun xizmat qiladi. Etalonlarga metr prototipi, birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi etalonlar kiradi.

2. *Namunaviy o'lchovlar* – laboratoriya va zavod ishlataladigan o'lhash asboblarini tayyorlash, ularning birligini ta'minlash va tekshirish uchun xizmat qiladi. Namunaviy o'lchovlar uch xil razryadda bo'ladi. Ularga tekis parallel o'lhash jihozlari kiradi.

3. *Sex o'lchov asboblari* – buyumlarni o'lhash, tekshirish va ularni ishga yaroqligini aniqlash uchun xizmat qiladi. Hamma o'lchov asboblari o'zidan yuqori darajadagi va aniqlikdagi o'lchov asboblari yordamida tekshiriladi va sozlanadi.

O'lhashni bevosita amalga oshirish uchun quyidagi o'lhash vositalidan foydalaniлади:

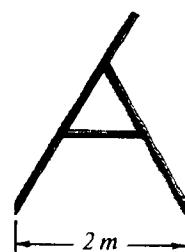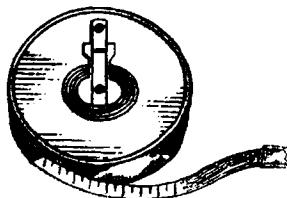

**20-rasm.** Uzunlik o'lchov asboblaridan ruletk va dala sirkuli.

a) o'chovlar, ularga tekis parallel uzunlikui o'chash jihozlari, burchak o'chash jihozlari, kalibrler kirdi;

b) o'chash asboblari va priborlari, ular bilan uzunlik birligiga nisbatan o'chash amalga oshiriladi yoki o'chab uni uzunlik birligidan qauchaga katta yoki kichikligi solishтирiladi;

d) universal o'chash asboblari, ular turli o'chamlarni o'chash uchun xizmat qiladi;

e) maxsus o'chash vositalari, ular tekislik, profil, rezba, qadam va boshqalarni o'chashga mo'ljallangan bo'ladi;

f) o'chash qurilmalari, ular o'chashni amalga oshirish va uning qiymatini aniqlashni osonlashtirishga mo'ljallangan o'chov asboblari va qo'shimcha jihozlardan tashkil topgan bo'ladi.

f) o'chash sistemalari, ular o'chash qurilmalariga nisbatan takomilashgan bo'lib, olingen natijalarni avtomatik qayta ishlash, uzoq masofaga uzatish va avtomatik ravishda boshqarish kabi qo'shimcha qurilmalardan tashkil topgan bo'ladi.

O'chov asboblarining asosiy metrologik ko'rsatkichlari. O'chashni bajarish uchun o'chov asboblarini tanlashda quyidagi metrologik ko'rsatkichlar katta ahamiyatga ega.

1. Ko'rsatkich chegarasi – o'chov asbobi shkalasining boshi va oxiri orasidagi qiymati.

2. O'chash chegarasi – o'chov asbobining ruxsat berilgan o'chash chegarasi.

3. Shkala bo'lagining uzunligi – o'chov asbobi shkalasining ikkita yonma-yon shtrix chizig'i orasidagi masofa.

4. Shkala bo'lagining qiymati – o'chanayotgan kattalikning o'chov asbobi shkalasining bir bo'lagi ko'rsatgan qiymati yoki o'chov asbobi shkalasi bir bo'lagining millimetrlardagi qiymati (salmog'i).

5. O'chash aniqligi – o'chash natijasida o'chov asbobi ta'minlay oladigan aniqlik qiymati.

6. Sezgirlik – o'chash asbobining ko'rsatkichini o'zgartira oladigan o'chash yuzasining eng kichik siljishi.

7. Uzatish soni – bu shkala bo'lagining uzunligi bilan uning qiymati orasidagi qiymat.

8. O'chash asbobining xatoligi – o'chash asbobining ko'rsatkichi bilan haqiqiy o'chash orasidagi farq.

9. O'chash xatoligi – xatolikni keltirib chiqaruvchi barcha ko'rsatkichlar (ko'z xatoligi, o'chash asbobining xatoligi, o'matishdagi xatolik, o'chash-dagi xatolik, temperatura ta'sirida hosil bo'luvchi xatolik va boshqalar)ning yig'indi xatoligi.

O'lishash usullari. O'lishash qoidalariga amal qilgan holda o'lishash jihozlaridan foydalanishga o'lishash usullari deyiladi. O'lishash usullariga quyidagilar kiradi:

1. *Absolut usul* – bunda o'lehanayotgan miqdorning qiymati o'lishash asbobining shkalasidan to'g'ridan-to'g'ri aniqlanadi.

2. *Nisbiy usul* – bunda o'lechov asbobi o'lehanayotgan miqdorni ma'lum bir o'lehamdan qanchaga farq qilishini ko'rsatadi. Haqiqiy o'lehami ma'lumi o'lehamga o'lechov asbobi shkalasining ko'rsatkichi qiymatini algebraik qo'shish natijasida aniqlanadi.

3. *To'g'ridan-to'g'ri aniqlash usuli* – bunda detalning har bir o'lehami uni o'lechov asbobi yordamida to'g'ridan-to'g'ri o'lishash yordamida aniqlanadi.

4. *Chetdan aniqlash usuli* – bunda detalning biror-bir o'lehami uning boshqa o'lehamlarini aniqlab, so'ng matematik hisoblash yo'lli bilan topiladi. Masalan, detal aylana uzunligi uning diametrini o'lehab, bu diametrni  $l = \pi D$  ifodadagi  $D$  ning o'mniga qo'yib hisoblab topiladi.

5. *Kontaktlı usul* – bunda detahrig o'lehanadigan yuzasi bilan o'lechov asbobining o'lishash yuzasi bir-biriga tegib turishi natijasida o'lishash bajariladi.

6. *Kontaktsiz usul* – bunda o'lishash o'lechov asbobini o'lishash yuzasi ga tekkezmasdan bajariladi.

7. *Differensial (elementlari bo'yicha o'lishash) usuli* – bunda detalning har bir elementi alohida o'lehanib, u haqida umumiy xulosa qilinadi.

8. *Kompleks usul* – bunda detalning bir necha asosiy o'lehamlari maxsus o'lechov asboblari bilan jihozlangan qurilma orqali bir vaqtning o'zida o'lehanib, u haqida darhol umumiy xulosa qilinadi.


## 9- mashg'ulot

### Tekis parallel tugal uzunlikni o'lishash asboblari

Ishdan maqsad. Tekis parallel tugal uzunlikni o'lishash asboblarining turlari, aniqligi, vazifasi va ulardan foydalanishni o'rghanishdan iborat.

Nazariy ma'lumotlar. Tekis parallel tugal uzunlikni o'lehash asboblari silindrik sterjeu yoki to'g'ri burchakli parallelepiped plita shaklida bo'ladi. Bu o'lechov asboblarining katta aniqlikda tayyorlangan ikki parallel tekis yuzalari orasidagi masofa ishchi o'lehami hisoblauadi.

Silindrik sterjenlar kamdan-kam hollarda qo'llaniladi. Ulardan, asosan, aniq o'lehamni belgilashda foydalaniлади (masalan, mikrometrlar uchun). Tekis parallel tugal uzunlikni o'lishash asboblari toblangan po'latdan tayyorlanadi va jilvirlanadi, so'ngra jilolanib aniq o'lehamga keltiriladi. Natil-

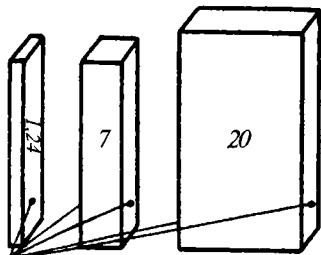


**21-rasm.** Tekis parallel tugal uzunlikni o'lhash plitalarining o'lhash yuzalari.

Tekis parallel tugal uzunlikni o'lhash asboblari mashinasozlikda o'lchov birligini saqlovchi quroq hisoblanib, ularning yordamida boshqa pribor va o'lchov asboblari tekshiriladi hamda xatoliklari tuzatiladi. Buning uchun namunali plitalardan foydalaniladi. Detallarni o'lhash uchun esa ishchi plitalar qo'llaniladi.

Tekis parallel tugal uzunlikni o'lhash asboblari beshta aniqlik sinfi bo'yicha tayyorlanadi, bular: 00; 0; 1; 2; 3. Bu asboblar avval ishlatalib, keyin foydalanishdan chiqarilgandan so'ng, ulardan yana boshqa maqsadlarda qo'shimcha ravishda foydalanish uchun qo'shimcha ikkita – 4 va 5 sinflar ham belgilangan. O'lhash aniqligini orttirish maqsadida namunaviy plitalar uchun beshta (1; 2; 3; 4; 5) razryadlar belgilangan.

Tekis parallel tugal uzunlikni o'lhash asboblari vazifasiga va eng kam sondagi plitalardan kerakli o'lchamni hosil qilish imkoniyatiga qarab qulay bo'lishi uchun to'plamlar ko'rinishida ishlab chiqariladi. Shunday to'plamlardan 14 ta standart to'plam mavjud.

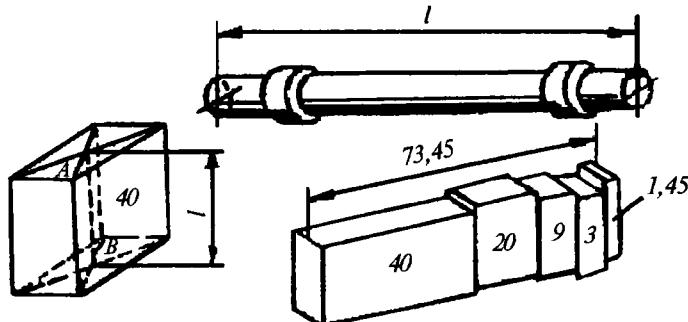


**22-rasm.** Uzunlikning tekis parallel tugal o'lchovlariga namunalar.

Tekis parallel tugal uzunlikni o'lchash asboblarining to'plamlaridan biri 83 ta plitadan iborat bo'lib, quyidagi o'lchamlardan tashkil topgan, mm larda:  $1,005 - 1$  dona,  $1,01 \div 1,49$  (har  $0,01$  mm da) – 49 dona,  $1,6 \div 1,9 - 4$  dona,  $0,5 \div 9,5$  (har  $0,5$  mm da) – 19 dona,  $10 \div 100$  (har  $10$  mm da) – 10 dona.

Kerakli o'lchamni hosil qilish uchun yopishtirib hosil qilinadigan to'plamda eng kam sondagi plitalar bo'lishi uchun o'lchamning o'ng tomonidagi bir yoki ikki xonali sonni yo'qotishdan boshlash kerak.

Masalan, 73,45 mm o'lchamli to'plam tuzish quyidagicha amalga oshiriladi (23-rasm):

<u>– 73,45 mm</u>	1-plita
<u>  1,45 mm</u>	
<u>– 72,00 mm</u>	2-plita
<u>  3,00 mm</u>	
<u>– 69,00 mm</u>	3-plita
<u>  9,00 mm</u>	
<u>– 60,00 mm</u>	4-plita
<u>  20,00 mm</u>	
<u>– 40,00 mm</u>	5-plita
<u>  40,00 mm</u>	

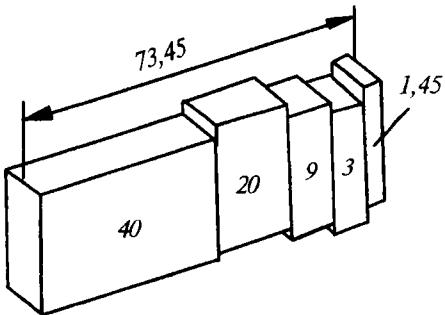

**23-rasm.** Beshta plitadan iborat tekis parallel tugal o'lchovlar to'plami.

Shunday qilib, to'plam ( $1,45+3,00+9,00+20,00+40,00 = 73,45$  mm) beshta plitadan iborat bo'ladi.

Xatolik ortib ketmasligi uchun to'plamda plitalar soni beshtadan ortmasligi kerak.

Tekis parallel tugal uzunlikni o'lchash asboblarining qo'llanish sohasini orttirish uchun bir necha xil moslamalardan foydalilanildi. Ular yordamida ichki va tashqi diametrлarni o'lchash, chizg'ich tayyorlash va boshqa ishlarni bajarish mumkin.

Tekis parallel tugal uzunlikni o'lchash asboblaridan biri bo'lib shchuplar hisoblanadi. Shchuplarning aniqligi ancha past bo'ladi, ularning №1, №2, №3, №4 li to'plamlari mavjud bo'lib, uzunligi 50, 100, 200 mm va qalinligi 0,02 mm dan 1 mm gacha bo'ladi. Shchuplardan porshen va silindr, klapan bilan koromislo yoki tokni uzib ulovchi taqsimlagich kontakti orasidagi va boshqa zazorlarni o'lchashda foydalilanildi.

### **Kerakli jihoz va materiallar.**

1. Tekis tugal uzunlikni o'lchash asboblari (83 plitali to'plam).
2. Har xil turdag'i shchuplar.

## Ishni bajarish tartibi.

- Tekis parallel tugal uzunlikni o'lhash asboblarining turlari va tuzilishi o'rganiladi.
- Plitalarning ishchi yuzalari tozalanib, ularni bir-biriga yopishtirish mashq qilinadi.
- Har bir talabaga topshiriq bo'yicha berilgan o'lchamni hosil qilish uchun kerakli plitalar hisoblab topiladi va ulardan to'plam yig'iladi.
- Bajarilgan ishlar yuzasidan hisobot yoziladi.

## 10-mashg'ulot

### Detallarni shtangenasboblar bilan o'lhash

**Ishdan maqsad.** Shtangen o'lhash asboblarning turlari, tuzilishi, ishlatalish sohalari va ulardan foydalanishni o'rganish.

**Nazariy ma'lumotlar.** Shtangen o'lhash asboblariga, asosan, shtangensirkul, shtangenglubinomer (chuqurlik o'lchagich), shtangenreysmus, shtangenzubomerlar kiradi.

Shtangen o'lhash asboblarning aniqligi  $i = 0,1; 0,05; 0,02 \text{ mm}$  bo'lishi mumkin. Bu aniqlikni olish uchun shtangen o'lhash asboblar asosiy shkaladan tashqari qo'shimcha nonius shkalasi bilan jihozlangan bo'ladi.

**Nonius shkalasi.** Nonius shkalasi yordamida asosiy shkala bir bo'lagining ma'lum kichik bir miqdoriga teng qismlari aniqlanadi.

Nonius shkalasining bo'laklari intervali  $B$  asosiy shkala bo'laklari intervali  $C$  dan  $i$  qiymatga kichik bo'ladi. Bunda nonius moduli  $\gamma = 1$  bo'ladi. Agar nonius moduli  $\gamma = 2$  bo'lsa, nonius shkalasi bo'laklarining intervali  $b$  asosiy shkala bo'laklari intervalining ikkitasidan  $i$  qiymatga kichik bo'ladi.

Ko'rsatkichlar	Shkalanling nol holati	O'lhashsga misollar
$a=1 \text{ mm};$ $a'=1,90;$ $i=0,1 \text{ mm};$ $n=10; \gamma=2$	a)	b)
$a=1 \text{ mm};$ $a'=1,95;$ $i=0,05 \text{ mm};$ $n=20; \gamma=2$	d)	e)
$a=1 \text{ mm};$ $a'=0,98;$ $i=0,02 \text{ mm};$ $n=50; \gamma=1$	f)	g)
$a=0,5 \text{ mm};$ $a'=0,48;$ $i=0,02 \text{ mm};$ $n=25; \gamma=1$	h)	i)

**24-rasm.** Nonius shkalasini o'rganish uchun sxemalar.

Nol holatda asosiy va nonius shkalalarining nol shtrixlari bir-biriga mos keladi, bunda nonius shkalasining oxirgi shtrixi asosiy shkalaning  $L$  masofadagi shtrixiga mos keladi.  $L$  masofa *nonius shkalasining uzunligi* deyiladi.

Detalni o'lehash vaqtida nonius shkalasi asosiy shkalaga nisbatan siljiydi va nonius shkalasi nol shtrixining vaziyatiga qarab asosiy shkalaniug detal o'lechamini ko'rsatuvchi qiymati  $N$  olinadi.

Agar nonius shkalasining nol shtrixi asosiy shkalaniug shtrixlari orasida joylashib qolsa, u holda nouius shkalasining keyingi shtrixlari ham asosiy shkalaning shtrixlari orasida joylashadi. Lekin ularning har biri o'zidan oldingisiga qaraganda asosiy shkalaning shtrixiga yaqinroq joylashadi va ulardan ma'lumi bitta  $K$  shtrix asosiy shkalaniug shtrixlaridan biriga mos keladi yoki eng yaqin keladi. Nouius shkalasining bu  $K$  shtrixi asosiy shkala bo'laklari intervalining ma'lum qismini ko'rsatadi.

Shunday qilib, shtangenasboblari bilan o'lechanayotgan  $A$  qiymat quydagiicha topiladi:

$$A = N + Ki.$$

Asosiy va nonius shkalalari quydagi ko'rsatkichlarga ega:

$C$  – asosiy shkala bo'laklari intervali, mm;

$B$  – nonius shkalasi bo'laklari intervali, mm;

$i$  – o'lehash aniqligi, mm;

$n$  – nonius shkalasiuing bo'laklari soni;

$L$  – nouius shkalasining uzunligi, mm;

$\gamma$  – nonius shkalasiniug moduli (masshtabi).

Bu qiymatlar quydagi ifodalar orqali o'zaro boglangan:

a) o'lehash aniqligi:  $i = C/n$ ;

b) nonius shkalasi bo'laklari intervali:  $B = C \cdot \gamma - i$ ;

d) nonius shkalasining uzunligi:  $L = B \cdot n$  yoki  $L = C(\gamma n - 1)$ . bu yerda  $\gamma=1; 2; 3; 4; 5$  bo'lishi mumkin.

Misol. Shtangen asbob asosiy shkala bo'laklari  $C = 1$  mm, o'lehash aniqligi  $i = 0,02$  mm va nonius shkalasining moduli  $\gamma = 2$  bo'lsa, nonius shkalasining ko'rsatkichlari topilsin.

*Yechish:* a) nonius shkalasi bo'laklari intervali  $B$ :

$$B = C \cdot \gamma - i = 12 - 0,2 = 1,98 \text{ mm};$$

b) nonius shkalasining bo'laklari soni  $n$ :

$$n = C/i = 1/0,02 = 50 \text{ ta};$$

d) nonius shkalasining uzunligi  $L$ :

$$L = Bn = 1,98 \cdot 50 = 99 \text{ mm} \text{ yoki}$$


$$L = C(\gamma n - 1) = 1(2 \cdot 50 - 1) = 99 \text{ mm}.$$

## Shtangensirkullarning tuzilishi va ishlatalish sohalari.

A) *Shtangensirkullar o'lehash qisqichlarining shakli bo'yicha uch turga bo'linadi: III, I, II-1.*


II- turdag'i shtangeusirkullarda (25-rasm) o'lehash qisqichlari ikki tomonlama joylashgan bo'lib, pastki qisqichlar jufti ichki yuzlarini o'lehashga xizmat qilsa, yuqorigi qisqichlar jufti esa tashqi yuzlarni o'lehashga va razmetka ishlarini bajarishga mo'ljallangan.

Shtangensirkullar uch xil aniqlikda ishlab chiqariladi:  $i = 0,1 \text{ mm}$ ;  $0,05 \text{ mm}$  va  $0,02 \text{ mm}$ . Turiga qarab o'lehash uzunligi 0 dan 125 mm gacha hamda 125 dan 250 mm gacha boradi. Ammo shtangensirkullarning shunday turlari mavjudki, boshlang'ich uuqtasi noldan farq qilgan holda o'lehash uzunligi bir necha metrgacha borishi mumkin. Shtangensirkullar moslashtirilganligiga qarab tashqi va ichki o'lehammlarni, shu bilan birga churlikni ham o'lehashga moslashgan bo'lishi mumkin.

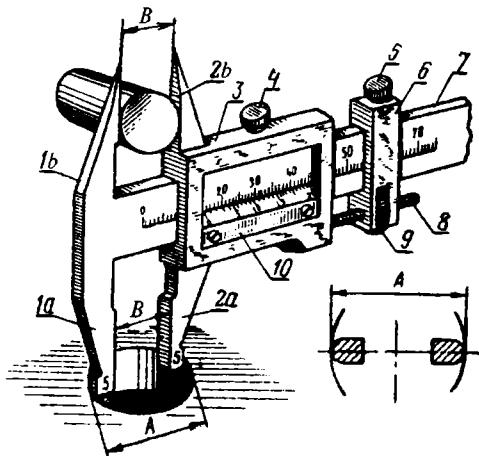

25-rasm. Shtangensirkul:

- 1 - qo'zg'almas tovon;
- 2 - qo'zg'aluvchi tovon;
- 3 - ramka;
- 4, 5 - stopor vintlari;
- 6 - xomut;
- 7 - shtanga;
- 8 - mikrovint;
- 9 - mikrovint gaykasi;
- 10 - nonius plastinkasi;
- 11 - lineyka.

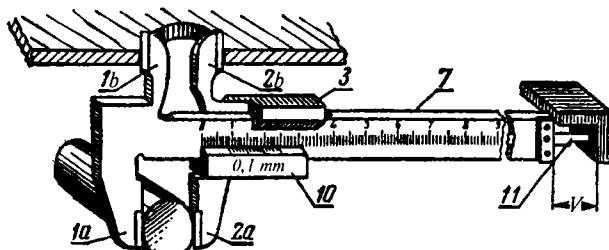


B) *Shtangenglubinomeler* yordamida balandlik va chuqurliklar o'lehanadi (26- rasm). M ikrometrik uzatish vintining bir uchi ramkaga mahkamlangan bo'ladi. Ramkating yon tomonida joylashgan bo'shliqning bir qismiga nonius shkalasi chizilgan plastinka mahkamlanadi. Shtangeuglubinomer bilan o'lehashda uning asosi o'lehanayotgan detalning yuzasiga kur'bilan bosib o'matiladi va uchi chuqurlikning ostiga tekkuncha shtanga siljtiladi.


D ) *Shtangenreysmuslar* yordamida razmetka plitasi ustida detallarning balandligini o'lehash va razmetka ishlari bajariladi (27-rasm). Asosning ostki yuzasi bilan belgilash uchuu qo'yilgan oyoqcha uchigacha bo'lgan masofa asosiy va nonius shkalasi orqali aniqlanadi. Shtagenreysmuslar niuq o'lehash aniqligi  $i = 0,01; 0,05$  va  $0,02 \text{ mm}$  va o'lehash chegarasi  $0-250, 40-400, 60-630$  va  $100-1000 \text{ mm}$  bo'lgan turlari ishlab chiqariladi.

Kerakli jihoz va materiallar.

1. *Shtangenasboblar*.
2. O'lehash uchun detallar.
3. Razmetka stoli va unga moslanular.

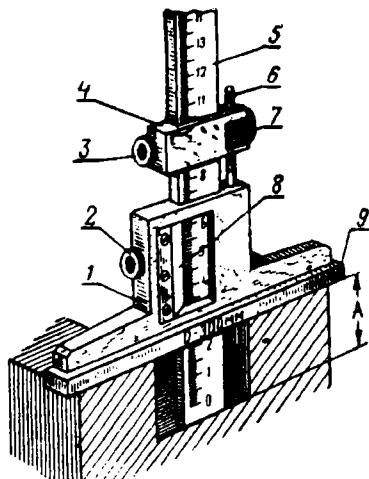

26-rasm. *Shtangenglubinomer*:  
1 – ram ka; 2, 3 – stopor vintlari;  
4 – xomut; 5 –shtanga; 6 – mikrovint;  
7 – sozlash gaykasi; 8 – nonius  
plastinkasi; 9 – asos.

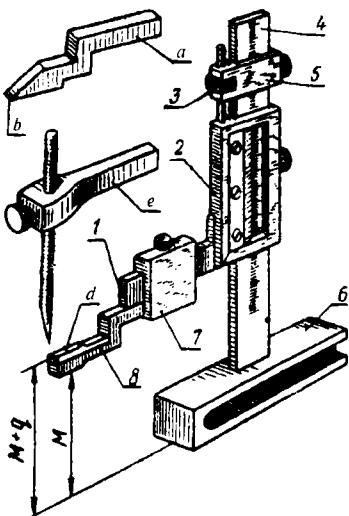

27-rasm. *Shtangenre*:  
1 – qo'zg'aluvchi lovon; 2 – ramka;  
3 – mikrovint gaykasi; 4 – shtanga;  
5 – xomut; 6 – asos; 7 – qo'shimcha  
xomut; 8 – almashinuvchi oyoqcha.

Ishni bajarish tartibi.

1. Shtangenasboblarning turlari va tuzilishi o‘rganiladi.
2. Nonius shkalasining tuzilishi va ishlatalishi o‘rganilib, berilgan topshiriqqqa asosan nonius shkalasining hisobi bajariladi.
3. Berilgan shtangensirkulni ishlatalish o‘rganiladi va berilgan pog‘onali valning bar‘ha o‘lchamlari uch martadan o‘lchanib, natijalar 6-jadval shaklidagi jadvalga kiritiladi.
4. Shtangenglubinomerni ishlatalish o‘rganiladi va berilgan silindrik detalning chuqurlash tirilgan ichki qismi pog‘onalaridan har birining chuqurligi uch martadan o‘lchanadi va natijalar 7-jadval shaklidagi jadvalga kiritiladi.
5. Shtangenreysusni ishlatalish o‘rganiladi va berilgan shatun bo‘yinchasi markazining val o‘qiga nisbatan aylanish radiusi hisoblab topilib, natijalar 8-jadval shaklidagi jadvalga kiritiladi.
7. Bajarilgan ish yuzasidan hisobot yoziladi.

*6-jadval*

Shtangensirkulning ko‘rsatkichlari va o‘lchash natijalari

O‘lchov asbobining nomi	O‘lchash aniqligi	O‘lchash chegarasi	O‘lchash belgisi	O‘lcham qiymati			O‘rtacha qiymat
				1-o‘lchash	2-o‘lchash	3-o‘lchash	
Shtangen- sirkul							

*7-jadval*

Shtangenglubinomerning ko‘rsatkichlari va o‘lchash natijalari

O‘lchov asbobining nomi	O‘lchash aniqligi	O‘lchash chegarasi	O‘lchash belgisi	O‘lcham qiymati			O‘rtacha qiymat
				1-o‘lchash	2-o‘lchash	3-o‘lchash	
Shtangen- glubinomer							

## Shtangenreysmusning ko'rsatkichlari va o'lchash natijalari

O'lchov asbobining nomi	O'lchash aniqligi	O'lchash chegarasi	O'lcham qiymati			O'rtacha qiymat
			1-o'lchash	2-o'lchash	3-o'lchash	
Shtangen-reysmus						

## 11- mashg'ulot

## Mikrometrik o'lchash asboblari

Ishdan maqsad. Mikrometrik o'lchash asboblarining turlari, tuzilishi, ishlatish sohalari va ulardan foydalanimini o'rganish.

Umumiy ma'lumotlar. Mikrometrik o'lchash asboblariiga, asosan, quydagilar kiradi: mikrometrler, mikrometrik glubinom erlar, mikrometrik nutromerlar.

Mikrometrik o'lchash asboblarining ikkita o'lchash shkalasi bo'ladi. Birinchi o'lchash shkalasi stebelida bo'lib, bo'lagining qiymati 0,5 mm ga teng. Uning ko'rsatuvchisi bo'lib harabauning qirrasi xizmat qildi (29-rasmi).

Ikkinci o'lchash shkalasi barabanuing konussimou aylanasi bo'ylab joylashgan bo'lib, uni ko'rsatuvchisi bo'lib stebeldagi birinchi o'lchash shkalasi o'rtasiga chizilgan bo'ylamda chiziq xizmat qildi.


Baraban stebel ichida joylashgan mikrometrik vintga biriktirilgan, uning qadami 0,5 mm. Shu sababli mikrometrik vintning to'la bir marta aylanishiaga baraban qirrasining stebelda joylashgan birinchi o'lchash shkalasi bo'yicha bir bo'lakka siljishi to'g'ri keladi. Barabanning konussimou aylanasi bo'yicha joylashgan ikkinchi shkala 50 ta teng bo'lakka bo'lingan. Shu sababli barabanning ikkinchi shkala bo'yicha bir bo'lakka burilishi mikrometrik vintning

$$i = \frac{c}{n} = \frac{0,5}{50} = 0,01 \text{ mm}$$

qiymatga bo'ylamda siljishiga teng bo'ladi.

Demak, mikrometrning o'lchash aniqligi  $i = 0,01 \text{ mm}$  ga teng.

Mikrometrik o'lchash asboblari yordamida o'lchashda, o'lcham qiymati ikkala shkala bo'yicha oliuib, so'ng ular jamlauadi.

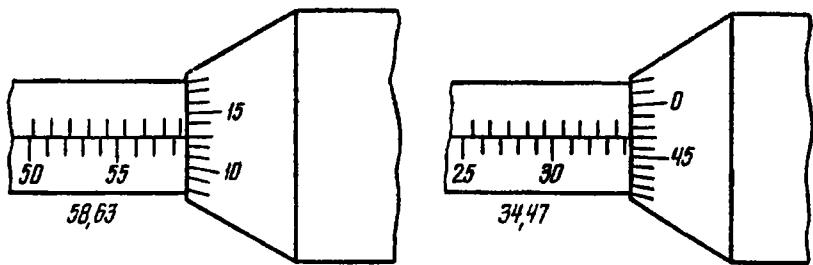

28-rasm. Mikrometrda o'chanmani olish sxemasi.

Mikrometrda o'chanmani aniqlash 28-rasmda ko'rsatilgan.

Rasmdan ko'rini turganidek, birinchi shaklda birinchi shkala bo'yicha o'chan  $N = 58,5$  mm, ikkinchi shkala bo'yicha esa  $K = 13$ . Mikrometr bilan o'chanayotgan o'chan qiymati quyidagicha topiladi:

$$A = N + K \cdot i = 58,5 + 13 \cdot 0,01 = 58,63 \text{ mm}.$$

Ikkinchi shaklda birinchi shkala bo'yicha o'chan  $N=34$  mm, ikkiuchi shkala bo'yicha  $K=47$ . Mikrometr bilan o'chanayotgan o'chan qiymati yuqoridagidek topiladi:


$$A = N + K \cdot i = 34 + 47 \cdot 0,01 = 34,47 \text{ mm}.$$

Mikrometrik vintning xatoligi ortib ketmasligi uchun uning ishchi uzunligi 25 mm ga teng qilib tayyorlangan. Shuning uchun ham mikrometrik o'chash asboblari shkalasining o'chash uzunligi 25 mm ga teng.

Mikrometr. Mikrometrlar tashqi o'chanlarni o'chashga mo'ljallanib, o'chash intervallari har xil bo'lib, ular skobaning o'chaniga, o'chash sterjenining uzunligiga, uzaytirgichning o'chaniga bog'liq bo'ladi. Mikrometrlarning o'chash intervallari: 0...25 mm, 25...50 mm, 50...75 mm, 275...300 mm, shu bilan birga mikrometrlarning 300 dan 600 mm gacha bo'lgan o'chash intervallarini olishga qo'zg'almas tovonni almashtirish yoki ularni siljitim bilan amalga oshiriladi.

Har o'chashdan avval mikrometr tekshiriladi. Buning uchun mikrometr komplektiga kiruvchi kalibr o'chanib, to'g'ri hisoblanayotganani aniqlanadi.

Masalan, 50 mm li kalibr o'chanaga baraban qirrasi 50 mm ni ko'rsatuvchi shtrixga, barabanuing nol chizig'i esa stebelning bo'yama chizig'i ustiga kelishi kerak. Agar ko'rsatigandek joylashmasa, mikrometr sozlanadi. Buning uchun o'chash sirtlari orasiga qo'yilgan kalibr treshetka yordamida (3—5 marta burab) asta siqiladi. Kalibrni chiqarmay turib, mikrometrik vint aylanib ketmasligi uchun stopor vint yordamida qotiriladi. So'ngra barabanni aylanib ketmasligi uchun chap qo'l bilan ushlab,

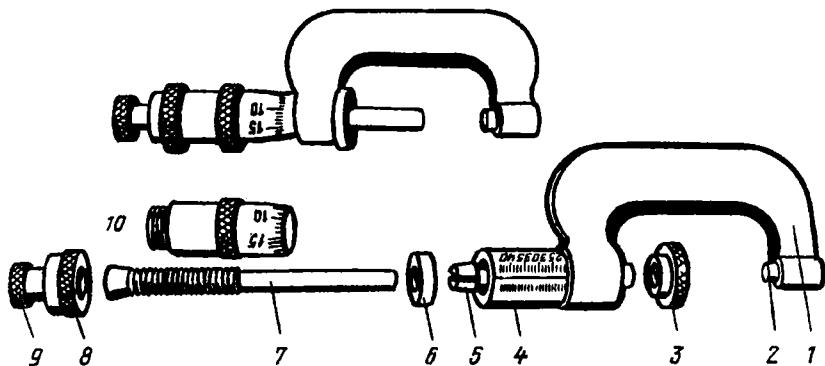

29-rasm. Mikrometr:

1 — skoba; 2 — qo'zg'almas tovon; 3 — stopor; 4 — stebel; 5 — mikrometrik vintga ulanadigan qo'zg'aluvechi tovon; 6 — gayka; 7 — mikrometrik vint; 8 — kolpachok; 9 — treshetka; 10 — baraban.


o'ng qo'l bilan kolpachok bo'shatiladi. Baraban mikrovintdan ajralgandan keyin uni kerakli joyga, ya'ni barabanuing nol shtrixi stebeldagi millimetrlar shkalasidagi bo'ylama chiziqqa aylantirib to'g'rilanadi.

Barabanni shu holatda chap qo'l bilan ushlab turib, o'ng qo'l bilan kolpachok asta burab mahkamlanadi. Baraban va mikrometrik vint kolpachok yordamida mahkamlangandan keyin, qaytadan mikrometrda kalibr o'lchab tekshiriladi. O'lchash chegarasi 0—25 mm bo'lgan mikrometrларни tekshirish uchun o'lchash sirtlarini bir-biriga tekkunga qadar treshetkanini burab, to'g'ri hisoblayotgani aniqlanadi.

**Mikrometrik glubinomer.** Asosining ostki qismi va o'lchash sterjenining oxiri bu asbobning o'lchash sirtlari hisoblanadi. O'lchash oralig'ini orttirish uchun glubinomerlar almashinuvchi o'lchash sterjenlari bilan ta'minlangan. Glubinomerlarning o'lchash oraliqlari 0—100 va 0—150 mm ga teng bo'ladi (30-rasm).

O'lchash sterjeni 0—25 mm ga teng bo'lgan glubinomerlarni nolga sozlash uchun ularni tekshirish plitasiga o'rnatiladi. Buning uchun asbobning asosi plitaga qisiladi, keyin ikkinchi o'lchash sirti plitaga tekkunga qadar mikrometrik vint treshetka yordamida aylantiriladi. O'lchash sterjenini stopor vintidan mahkamlab, asbob nolga o'rnatiladi. Qolgan o'lchash sterjenlari ishlataliganda glubinomer nolga sozlash o'lchovlari yordamida nolga o'matiladi.

**Mikrometrik nutromer.** Mikrometrik nutromer mikrometr golovkasidan va uzaytirgichlar to'plamidan iborat (31-rasm). Mikrometr golovkasini

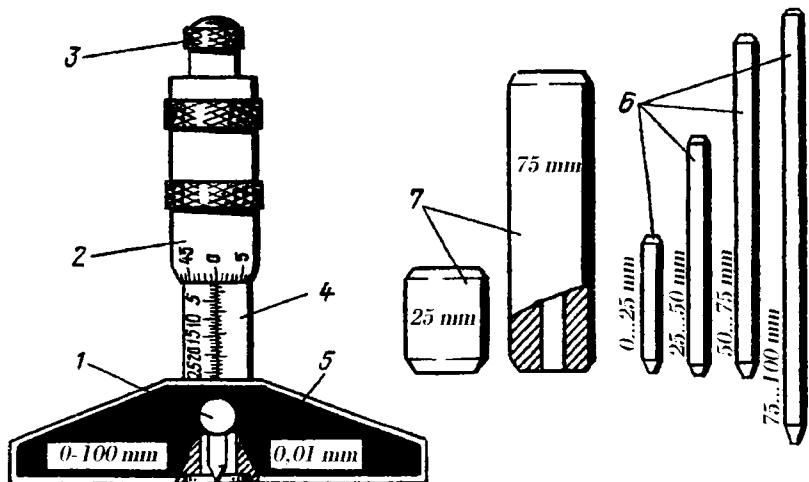


30-rasm. Mikrometrik glubinomer:

1 – stopor; 2 – baraban; 3 – treshetka; 4 – stebel; 5 – asos; 6 – almashinuvchi o'lehash sterjulari; 7 – nolga sozlash o'lechovlari.

Hisoblash moslamasi xuddi mikrometrlarnikidek bo'ladi. Mikrometrik viutning H<sub>2</sub> (H) oxiri va asbob korpusiga burab qo'yiladigan uzaytirgich sterjenining oxiri nutromerning o'lehash sirtlari hisoblanadi. Nutromerlarda o'lehash kuchini chegaralovchi moslama yo'q. O'lehanayotgan otverstiyaga o'lehash sirtlari taxminan siqiladi, shuning uchun hisoblash aniqligi bir xil – 0,01 mm bo'lishidan qat'iy nazar, nutromerlardagi o'lehash xatoligi mikrometrlarda o'lehashdagiga nisbatan birmuncha katta bo'ladi.

Nutromerlar skoba shaklida tayyorlangan bo'lib, ichki o'lehash sirtlari oraliqlari aniq masofani o'rnatish o'chagichida tekshiriladi. Agar nutromer ko'rsatkichi aniq masofaga teng bo'lmasa, u nolga o'rnatiladi. Buning uchun nutromerni o'rnatish o'chagichidan chiqarmasdan mikrometrik vintni stopor vinti bilan qotiriladi. Keyin barabanni ushlab turib mikrovintni barabaudan ajratish uchun kolpachok burab bo'shatiladi. Barabanni kerakli holatga qo'yib, uni mikrovint bilan biriktirish uchun kolpachok burab qotiriladi. Nutromerning to'g'ri sozlanganligi o'rnatish o'chagichidan foydalananib qayta tekshiriladi.

Uzaytirgich sterjen va sterjenni nutromerga biriktirish uchun mo'l-jallangan trubkadan tuzilgan. Trubkada uzaytirgich sterjenining uzunligi ko'rsatiladi. Uzaytirgich nutromerga burab qo'yilganda prujina sterjenni nutromerning o'lehash sirtiga zinch qisadi.

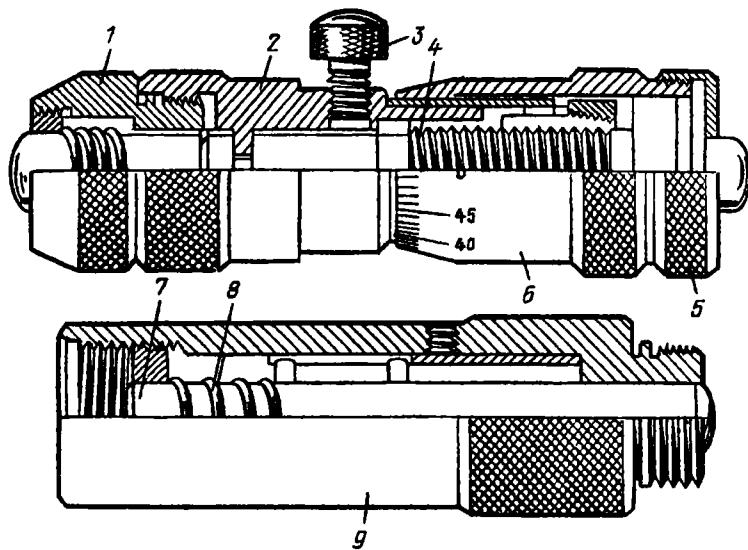

31-rasm. Mikrometrik nutromer:

1 – uzaytirgich uchligi; 2 – korpus; 3 – stopor vintti; 4 – mikrometrik vint; 5 – qopqoq; 6 – baraban; 7 – uzaytirgich sterjeni; 8 – prujina; 9 – truba.

Mikrometrik nutromerlarning o'lehash intervallari: 75...175, 75...600, 150...1260 va 600...2500 mm bo'ladi.

Kerakli jihoz va materiallar.

1. Har xil uzunliklarni o'lehashga mo'ljallangan mikrometrik o'lehash asboblari.

2. O'lehash uchun tirsakli val, stakan shaklidagi detallar, gilzalar.

3. Mikrometrik o'lehash asboblarini sozlash uchun kalibrler va tekis parallel tugal uzunlikni o'lehash asboblari.

Ishni bajarish tartibi.

1. Mikrometrik o'lehash asboblarining turlari va tuzilishi o'r ganiladi.

2. Tekis mikrometr yordamida berilgan detal (tirsakli val) o'lehanib, jadvallar to'ldiriladi va shu detalning bo'ylama hamda ko'ndalang kesimlaridagi yeyilishining geometrik shakli sxema tarzida ko'rsatiladi.

3. Bajarilgan ish yuzasidan hisobot yoziladi.

Izoh. Yuqorida to'ldirish talab etilgan jadvallar 9, 10-jadvallar ko'rinishda bo'ladi. Jadvallar tepasida o'lechanayotgan detal eskizi beriladi.

Olingan natijalar asosida detal o'lechaming to'g'ri geometrik shakli dan chetlanish grafiklari chiziladi.

## Mikrometrning ko'rsatkichlari

Asbobning nomi	Aniqlik klassi	O'lchash chegarasi, mm	Hisoblash aniqligi, mm	Zavod tartib raqami	Zavod markasi
Mikrometr					

## O'lchash natijalari

Kesimlar	Kesimlardagi haqiqiy o'lchamlar			Ellipsilik, mm			Konussimonlik egarsimonlik, mm
	a-a	b-b	c-c	a-a bo'yicha	b-b bo'yicha	c-c bo'yicha	
A - A							
B - B							

## 12- mashg'ulot


## Burchak o'lchash asboblari

Ishdan maqsad. Burchak o'lchash asboblarining turlari, tuzilishi, ishlash sohalari va ularidan foydalanishni o'rGANISH.

Umumiy ma'lumotlar. Koutakt usulida ishlaydigan burchak o'lchash asboblarining ikki xili bo'lib, ular transportir shaklidagi va universal burchak o'lchash asboblariga bo'linadi.

1. Transportir shaklidagi burchak o'lchash asbobi Kushnikov konstruksiyasi asosida tayyorlangau bo'lib, u qiymati 0...180° oraliq'ida bo'lgan tashqi burchaklarni o'lchashga mo'ljallangan (32-rasm).

Asosiy shkalaniug bo'laklari 1° ga, nonius shkalasining bo'laklari esa 2° va 5° ga teng. Bu burchak o'lchash asbobining asosi yarim doira shaklidagi disk bo'lib, unga aylanasi bo'ylab 120° li asosiy shkala chizilgan. Diskka lineyka mahkamlangau. Siljuchi lineyka nonius shkalasi bilan birga A o'q atrofida aylanadi. Nonius sektorini mikrovint bilan mahkamlanadi. Siljuchi lineykaga xomut yordamida 90° li ugolnik mahkamlanadi va bunda 0° dan 90° bo'lgan burchaklar o'chanadi. 32-rasmida berilgan asbobning ko'rsatkichi lineyka bilan ugolnik orasidagi α burchakka mos keladi. 90° dan katta bo'lgan burchaklarni o'lchash uchun ugolnik olib tashlanadi. Bunda burchakni o'lchashda asbobning ko'rsatkichiga 90° qo'shib ( $90^\circ + \alpha$ )

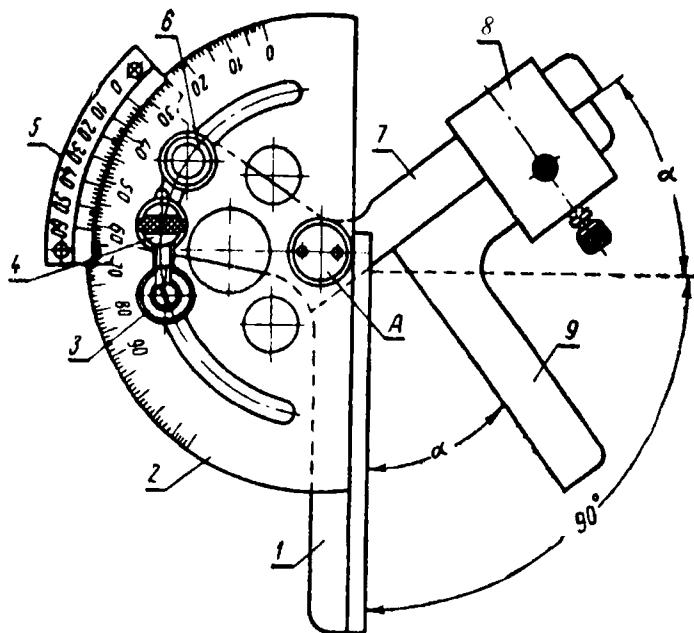


32-rasm. Transportir shaklidagi burchak o'lehash asobi:

1 — lineyka; 2 — asos sektori; 3 — mikrovint stopori; 4 — mikrovint; 5 — nonius sektori; 6 — stopor; 7 — siljuyvchi lineyka; 8 — xomut; 9 — burchagi 90° bo'lgan ugolnik.

hisoblanadi. Nonius shkalasi bo'yicha ko'rsatkichni o'qish shtangenasboblar nonius shkalasini o'qish bilan bir xil amalgalashdir. Farqi shundaki, nonius shkalasining ko'rsatkichi uzunlik birligida emas, balki burchak birligida o'qiladi. Masalan, agar burchak o'lehash asbobining ko'rsatkichi 33-rasm da tasvirlangandek bo'lsa, u holda shkalaning ko'rsatkichi quyidagi fodadan hisoblab topiladi:

$$\Delta = A + n \cdot e,$$

bu yerda:  $\Delta$  — o'lehanayotgan burchakning haqiqiy qiymati;  $A$  — asosiy shkalaning ko'rsatkichi (bizning misolimizda  $A = 15$ );  $n$  — nonius shka-

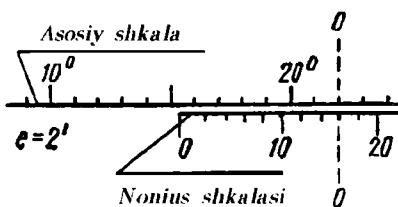

33-rasm. O'lehanayotgan burchak qiymatini aniqlash sxemasi.

lasiuing 0 dan 0–0 vertikal chiziqqacha bo‘lgan bo‘laklari soni (0–0 vertikal chiziq asosiy va nonius shkalalarining bir to‘g‘ri chiziqdagi yotgan, ya’ni ustun a-ust tushgan bo‘laklaridan o‘tkaziladi, bizning misolimizda  $n = 8$ ); e – nonius shkalasi bo‘laklariuing qiymati (bizning misolimizda  $e = 2'$ ).

Demak, ko‘rilayotgan misolimizdagi burchak o‘lchaminiug qiymati quyidagiga teng:

$$\Delta = A + n \cdot e = 15^\circ + 8 \cdot 2' = 15^\circ 16'$$

2. Semenov konstruksiyasidagi universal burchak o‘lhash asbobi ichki va tashqi burchaklarni o‘lhashga mo‘ljallangan. Ushbu burchak o‘lhash asbobi turli shakldagi qo‘sishimcha detallari yordamida 0 dan 320° gacha burchaklarni o‘lhash imkonini beradi, bunda tashqi burchaklarni o‘lhash 0 dan 180° oraliqda, ichki burchaklarni o‘lhash esa 40 dan 180° oraliqda amalga oshiriladi. Asosiy shkala bir bo‘linmasining qiymati 1° ga, nonius shkalasi bir bo‘linmasining qiymati esa 2' ga teng.


Ushbu burchak o‘lhash asbobi asosiy gradus shkalasi tasvirlaugan asos sektori 6 va nonius shkalasi joylashgan nonius sektori 9 dan iborat. Asosiy sektor 6 da bir shkala noldau o‘ngda, boshqasi esa chapda joylashgan. O‘lchanayotgan burchakka qarab natijani u yoki bu shkala yordamida olish mumkin. Asosiy sektor bilan lineyka 7 mahkam qotirilgan. Asosiy sektorni nonius shkalasi atrofida osongina o‘rnatish va mahkamlagich 8 yordamida qotirish mumklu. Nonius sektori 9 plastiukasiga xomut 4 yordamida ugolnik 3 birlashdiriladi. Juda tor joylarni o‘lhashda asbobni o‘rnatish qulay bo‘lishi uchun almashinuvchi lineyka 2 ning bir uchi qiya qirqilgau.

Nonius sektori 9 ning ishechi qirrasini asos liueykasiuing ishchi yuzasiga nisbatan aniq o‘rnatish uchun orqa tomonda joylashgan mikrometrik gaykadan foydalilanildi.

Universal burchak o‘lhash asbobi tashqi burchaklarni o‘lhash uchun uch xil ko‘riuishga keltiriladi:

a) 0 dan 50° gacha bo‘lgan burchaklarni o‘lhash uchun asbob to‘la yig‘iladi, burchakniug bir tomoniga asos lineykasi qo‘yiladi, ikkinchi tomoniga almashinuvchi lineyka 2 qo‘yiladi. Burchakuiug qiymati o‘ng shkaladan o‘qiladi;

b) 50° dan 140° gacha bo‘lgan burchaklarni o‘lhash uchun ugolnik olib tashlanib, almashinuvchi lineyka xomut 4 ga mahkamlanadi. Natijada o‘lchanayotgan burchak 90° ga ortib qoladi. Shuning uchun 50° dan 90° gacha bo‘lgan burchaklarni o‘lhashda chap shkaladan foydalilanadi, 90° dan 140° gacha bo‘lgan burchaklarni o‘lhashda esa o‘ng shkaladan foydalilanadi;

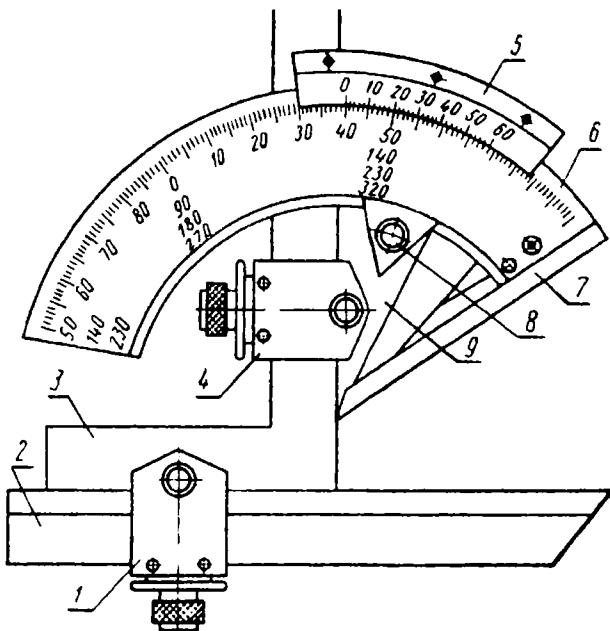

34-rasm. Universal burchak o'lhash asbobi:

1 va 4 – lineyka va ugolniklarni mahkamlash uchun xomutlar; 2 – almashtinuvchi lineyka; 3 – ugolnik; 5 – nonius shkalasi; 6 – asos sektori; 7 – lineyka; 8 – mahkamlagich; 9 – nonius sektori.

d)  $140^\circ$  dan  $180^\circ$  gacha bo'lgan burchaklarni o'lhash uchun lineyka xomut 1 bilan birgalikda ugolnikdan ajratib olinadi. Natijada o'lhash burchagi yana  $90^\circ$  ga ortadi. Burchakning qiymati esa chap shkaladan o'qiladi.

Universal burchak o'lhash asbobi ichki burchaklarni o'lhash uchun ikki xil ko'rinishga keltiriladi:

a)  $180^\circ$  dan  $130^\circ$  gacha bo'lgan ichki burchaklarni o'lhash uchun burchak o'lhash asbobining yuqorida keltirilgan d'holatdan foydalilanildi. Bunda burchakning qiymati o'ng shkaladan o'qiladi;

b)  $130^\circ$  dan  $40^\circ$  gacha bo'lgan burchaklarni o'lhashda xomutlar 1 va 4 ga mahkamlagan ugolnik va almashinuvchi lineyka olib tashlanadi. Bunda o'lhash qirralari sifatida lineyka 7 va nonius sektori plastiukasining qirrasidan foydalilanildi. Buning natijasida ular orasidagi tashqi burchak  $90^\circ$  ga, ya'ni uning qiymati  $230^\circ$  dan  $320^\circ$  oralig'ida bo'ladi, bu esa ichki burchakning  $130^\circ$  dan  $40^\circ$  gacha bo'lgan oraliqdagi qiymatiga mos keladi.

Kerakli jihoz va materiallar.

1. Burchak o'lehash asboblari.

2. O'lehash uchun detallar.

Ishni bajarish tartibi.

1. Universal burchak o'lehash asbobining turlari, tuzilishi va ishlash tartibi o'r ganiladi.

2. O'lehash uchun berilgan detaining eskizi chiziladi.

3. Burchak o'lehash asbobining quyidagi metrologik ko'satkichlari aniqlanadi:

a) o'lehash chegaralari;

b) asosiy va yordauchi shkalalarning bir bo'linmasi qiymati;

d) uonius shkalasiuiug bir bo'linmasi qiymati;

e) nonius shkalasining o'lehash aniqligi.

4. Berilgan detallarning ichki va tashqi burchaklari o'chanadi.

5. Bajarilgan ish yuzasidan hisobot yoziladi.

### 13- mashg'ulot

#### Soat turidagi indikatorli o'lehash asboblari

Ishdan maqsad. Tishli uzatma asboblaring turlari, tuzilishi, ishlatalish sohalari va ulardan foydalauishni o'r ganish.


Umumiy ma'lumotlar. Tishli uzatma asboblariiga, asosan, soat turidagi indikator bilan ta'minlangan o'lehash asboblari — chuqurlik, qalilik o'lehangichlar, stanok shpindelining radial urishini (tepishini) tekshiradigan qurilmalar, indikatorli skobalar, indikatorli nutromerlar kiradi.

Soat turidagi indikatorlar tishli juftlardan iborat bo'lgan m'exanizmli asbob hisoblanadi.

O'lehash sterjeni o'rta qismidagi qirqilgan reyka orqali tishli g'ildirak bilan tishlanadi. O'lehash sterjenining siljishi tishli g'ildirak orqali asbobning strelkasiga uzatiladi. Tishli g'ildiraklardagi luft tolasimou spiral prujina va tishli g'ildirak yordamida yo'qotiladi. Prujinaning ikkinchi uchi asbob korpusiga mahkamlangan bo'ladi. Asbobda ikkita shkala mavjud bo'lib, ularidan kattasi bo'yicha millimetrlarning bo'laklari, kichigi bo'yicha esa butun qiymatlar hisoblauadi. O'lehash sterjeni 1 mm ga siljiganda katta shkaladagi strelka bir marta aylanadi. Agar shkala 100 ta bo'linmaga bo'lingau bo'lsa, u holda katta shkala bo'linmalarining qiymati 0,01 mm ga teng bo'ladi.

Soat turidagi indikatorlar quyidagi 4 xil turda ishlab chiqariladi:

1. Gardishining diametri 68 mm va o'lehash chegarasi 0...6 mm hamda 0...10 mm bo'lgan normal o'lehamli indikatorlar.

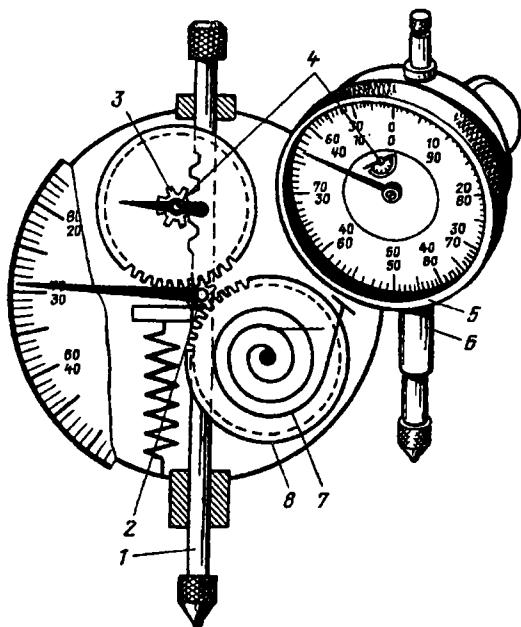

35-rasm. Soat turidagi indikator va uning sxemasi:

1 — o'lehash sterjeni; 2 — tribka; 3 — juft tishli g'ildirak; 4 — kichik strelka; 5 — tashqi qopqoq; 6 — gilza; 7 — tolasimon spiral prujina; 8 — tishli g'ildirak.

2. Gardishuing diametri 42 mm va o'lehash chegarasi 0...2 mm bo'lgan kichik gabaritli indikatorlar.


3. Gardishining diametri 42 mm va o'lehash chegarasi 0...2 mm bo'lgan toreslarni o'chaydigan indikatorlar.

4. Gardishining diametri 90 mm va o'lehash chegarasi 0...5 mm (bo'linmalarining qiymati 0,01 mm) hamda o'lehash chegarasi 0...10 mm (bo'linmalarining qiymati 0,1 mm) bo'lgan kattalashtirilgan shkalali indikatorlar.


Bundan tashqari, o'lehash chegarasi 25...50 mm bo'lgan indikatorlar ham ishlab chiqariladi.

Indikatorlarda faqat bitta o'lehash uchi bo'ladi, xolos. Shuning uchun ulardan foydalananida turli xil mioslamalardan foydalilanildi. Masalan, detal-larning tashqi o'lehamlarini o'lehashda indikator skobadan foydalilanildi.

Si turidagi indikatorli skobalar 0 dan 1000 mm gacha bo'lgan turli o'lehash chegaralarida (0...50, 50...100, so'ng har 100 mm dan keyin, bundan tashqari, 600 mm dan keyin almashinuvchi tovonli bo'ladi) tashqi o'lehamlarni o'lehash uchun ishlab chiqariladi (36-rasm). Skobalar

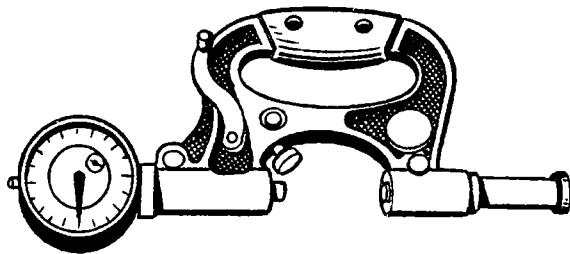

36-rasm. Indikator skoba.

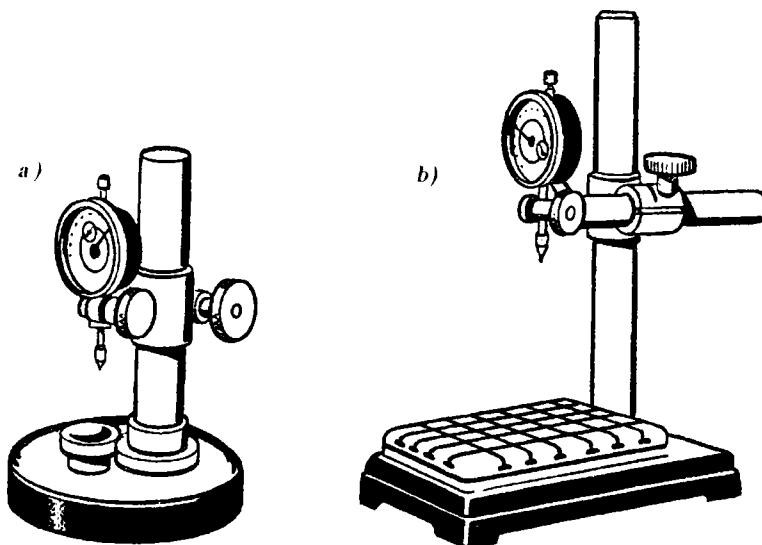


37-rasm. Doiraviy (a) va kvadrat (b) stolga o'rnatilgan indikatorlar.


bo'linmalarining qiymati 0,01 mm dan bo'lgan va o'lehash chegarasi 0...5 yoki 0...10 mm bo'lgan soat turidagi indikatorlar bilan jihozlanadi.

Kichik o'lehamli detallarni o'lehashda doiraviy stolli stoykaga (o'lehami 80 mm gacha bo'lgan detallar uchun) o'rnatilgan va kvadrat stolli stoykaga (o'lehami 125 mm gacha bo'lgan detallar uchun) o'rnatilgan indikatorlardan foydalilanildi (37-rasm).

Stoykaga o'rnatilgan indikatorlar va indikator skobalar tekis parallel tugal o'lehash asboblari yordamida nolga o'rnatiladi.

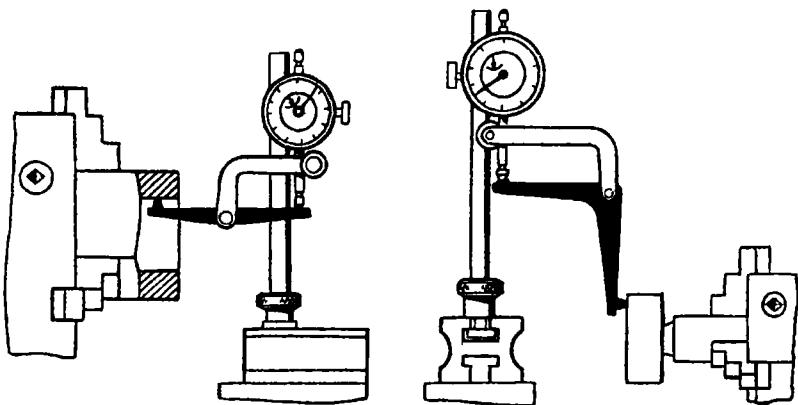


38-rasm. Stanokka o'rnatilgan indikatorlar.

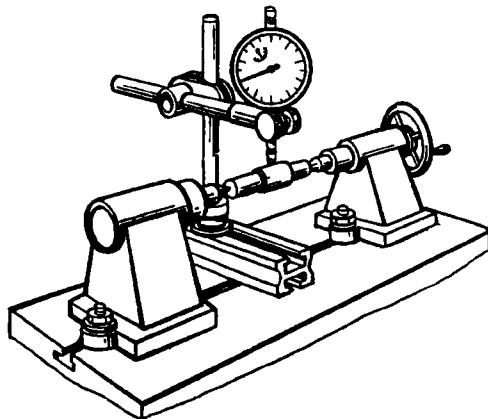

39-rasm. Detallarning radial urishini aniqlashga moslangan indikator.

Bundan tashqari, soat turidagi indikatorlardan kengroq foydalanish uchun bu indikatorlar uchun qo'shimcha qurilmalar va har xil tekshirish ishlarini bajarish uchun tegishli moslamalar ishlab chiqariladi. Bu moslama larga maxsus burchakli va to'g'ri richagli qisish qurilmalari, buriladigan tutqichli miftalar va boshqalar kiradi. Bu qurilmalar stanoklarning to'g'ri ishlashini tekshirishga, detallar tashqi va ichki yuzalarining shakldan chetga chiqishini, radial urishini aniqlashga, o'lchash qiyin bo'ladigan turli joylarini o'lchashga imkon beradi (38, 39-rasmlar).

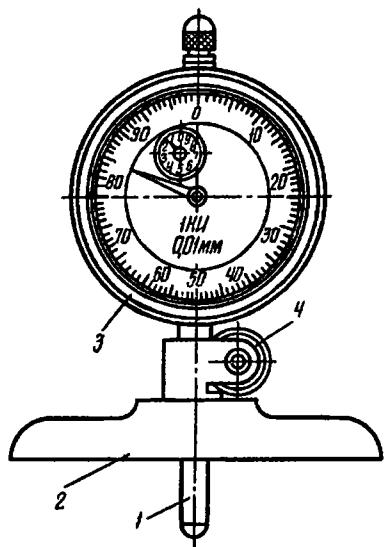

40-rasm. Indikatorli glubinomer:  
1 – o’lchash sterjeni; 2 – asos;  
3 – indikator; 4 – stopor.

hozlanadi. Bo’lmalarining qiymati 0,01 mm bo’lgan qalinlik o’lchagichlarda yo’l qo’yiladigan xatolik  $\pm 0,02$  mm bo’ladi.

Devor o’lchagichlar trubalar, kolbalar va turli materiallardan yasalgan boshqa detallarning devorlari qalinligini o’lchash uchuu ishlataladi. C - 2 va C - 10A modelli devor o’lchagichlar bo’lmalarining qiymati 0,01 mm ga, C - 10Б, C - 25, C - 50 СМТ - 60, СМТ - 90 modelli devor o’lchagichlar bo’lmalarining qiymati 0,1 mm ga teng. Modellarning nomlanishidagi harf belgilari yonidagi raqamlar eng katta o’lchash chegarasini ko’rsatadi.


Indikatorli nutromerlar. Detallarning ichki diametrlari 6 mm dan 1000 mm gacha bo’lgan o’lehamlari indikator nutromerlarda o’lchanadi. Amaliyotda bo’lmalarining qiymati 0,01 mm bo’lgan indikatorli nutromerlar keng tarqalgan.

Indikatorli nutromerda o’lchash sterjenining siljishi teng yelkali richag va sterjen orqali indikatorga uzatiladi. Otverstiylarning diametrini o’lchashda markazlashtirish ko’rikehasi kuchli prujinalarda o’rnatilgauligi sababli o’lchash sterjeni detal diametriga markazlashishga moslashgan. Almashinuvchi sterjen yordamida nutromer kerakli o’lehamga qo’yiladi. Buning uchun tekis parallel tugal uzunlikni o’lchash asbobidau foydalaniladi.

Indikatorli glubinomerlar (chuqur o’lchagichlar) bo’limualariuing qiymati 0,01 mm bo’lib, pazlar, otverstiylarning chuqurligini, balandlikni, chiqiqlar va boshqalarni o’lchashga mo’ljallangan. Bu asbobarning o’lchash chegarasi 0 dan 100 mm gacha bo’ladi (40-rasm).


Indikatorli qalinlik o’lchagichlar va devor o’lchagichlar ikki turda ishlab chiqariladi. Birinchisi stolga o’rnatiladigan bo’lib, uning bo’limualari qiymati 0,01 mm va o’lchash chegarasi 0...10 mm bo’ladi. Ikkinechisi dastaki bo’lib, bo’lmalarining qiymati 0,1 mm va o’lchash chegarasi 0...25 mm hamda 0...50 mm bo’ladi.

Qalinlik o’lchagichlar buyurtma bo’yicha turli (yumshoq, qattiq) materialarning qalinligini tekshirish uchun turli o’leham va shakkardagi qattiq qotishmali uchliklar bilan ji-

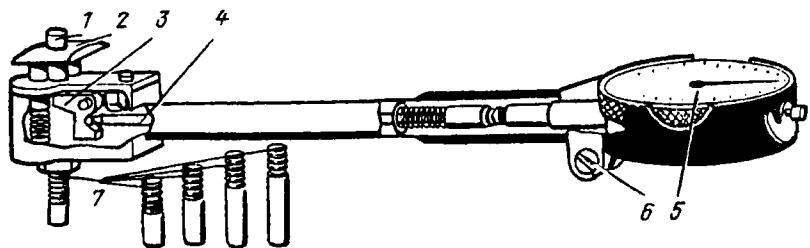

41-rasm. Indikatorli nutromer:

1 – o’lehash sterjeni; 2 – markazlashtirgich; 3 – teng yelkali rinchag;  
4 – sterjen; 5 – indikator; 6 – stopor vinti.

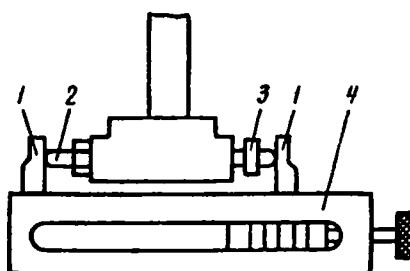

42-rasm. Indikatorli nutromerni kerakli o’lehamga o’rnatish moslamasi:

1 – tekis yuzali devorlar; 2 – o’lehash sterjeni; 3 – sozlash gaykasi;  
4 – tekis parallel tugal o’lehash plitalari bloki.

### II-jadvar

#### Indikator nutromerlar haqida ma'lumotlar

O’lehash chegaralari, mm	Eng katta o’lehash chuqurligi, mm	O’lehash sterjenining siljish kattaligi, $\pm$ mm	Xatoligi, mm
6–10	50	0,6	0,015
10–18	130	0,8	0,015
18–50	150	1,5	0,015
50–100	200	4	0,02
100–160	300	4	0,02
160–250	400	4	0,02
250–450	500	6	0,025
450–700		8	0,025
700–1000		8	0,025

Kerakli jihoz va materiallar.

1. Turli moslamalarga o'rnatilgan soat turidagi indikatorlar.
  2. Tekis parallel tugal o'lehash asboblari.
  3. O'lehash uchun detallar.
- Ishni bajarish tartibi.
1. Tishli uzatma (soat turidagi indikator) asboblarining turlari va tuziliishi o'r ganiladi.
  2. Ichki yuzalarni o'lechovchi indikator (nutromier)ni ishlatish o'r ganiladi va detal o'lehamlari o'lehanib, jadval shaklida to'ldiriladi.
  3. Berilgan detallarning o'lehamlarni o'lehash o'r ganiladi.

## 14- mashg'ulot


### Aniq o'lehash asboblari

Ishdan maqsad. Aniq o'lehash asboblarining turlari, tuzilishi va ishlash prinsipi bilan tanishish, ular yordamida tashqi va ichki chiziqli o'lehamlarni aniqlashni o'r ganish.

Umumiy ma'lumotlar. Aniq o'lehash asboblariga uisbiy o'lehashga uzoq jallangan mikrokator, mikator, richagli skoba, richagli mikrometr, gorizontal optimetr va boshqa bir qator o'lechov asboblari kiradi. Ular tuzilishi bo'yicha ancha sodda va ishlatishga qulay bo'lib, o'lehash aniqligi 0,001 mm gacha bo'ladi.

Mikrokator va mikator. Bu ikkala o'lehash asbobning ishlash prinsipi bir xil bo'lib, ular bir-biridan og'ir yoki yengil stoykaga o'rnatilishi bilan farq qiladi.

Mikrokatorning o'lehash sterjeni prujinasi mon diskka va gorizontal joylashgan prujinasi mon ugolnikka o'rnatilgan bo'ladi. Sterjenning yuqoriga yoki pastga harakati natijasida sezgir prujua haraka etlanib, strelkanisi u yoki bu yonga buradi (43-rasm).

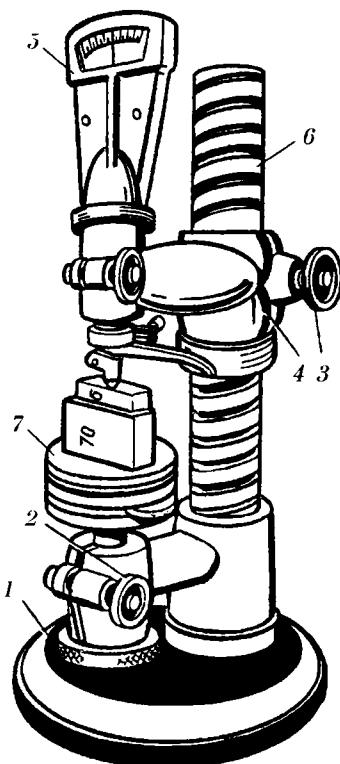

43-rasm. Mikrokator:

1 — mikrovint; 2, 3 — stopor vintlari; 4 — kronshteyn; 5 — mikrokator; 6 — o'lehash stoykasi; 7 — o'lehash stoli.


Asbobning barcha harakatlanuvchi qismalari bir-biri bilan zinch boglangau bo'lib, ular orasida zazor yo'q. Shuning uchun asbobning sezgirli juda yuqoridir. Mikrokatorlar asosiy shkalasi bo'linmalarining qiymatlari 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10 mkm o'lehamda bo'lib, o'lehash chegarasi  $\pm 30$  bo'linmadan iborat bo'ladi.

Mikrokatorlar og'lr stoykalarga o'matilib, birikish o'lehami 28h7 ga, mikator esa yengil stoykaga o'matilib, birikish o'lehami 8h7 ga teng bo'ladi.

Mikrokatorlar tekis parallel tugal uzunlikni o'lehash asboblari yordamida o'lehamga moslanadi.


Richagli skoba. Ular 6 xil turda ishlab chiqariladi. Richagli skobalar 0...25, 25...50, 50...75, 75...100, 100...125, 125...150 mm o'lehash chegaralarida va shkala bo'linmasining qiymati 0,002 mm ga teng qilib tayyorlanadi.

Richagli skobaning siljuvchi tovoni harakatni richag orqali tishsimon sektorga uzatib, strelkani o'z o'qi atrofida aylantiradi. O'lehanayotgan detalni asbobning o'lehash tovonlari orasiga kiritishini osonlashtirish uchun tortqidan foydalilaniladi. Tortqi bosilganda siljuvchi tovon orqaga qaytib tovonlar orasini kengaytiradi. Richagli skoba har bir yangi o'lehashdan oldin tekis parallel tugal uzunlikni o'lehash asboblari yordamida o'lehamga moslanadi.

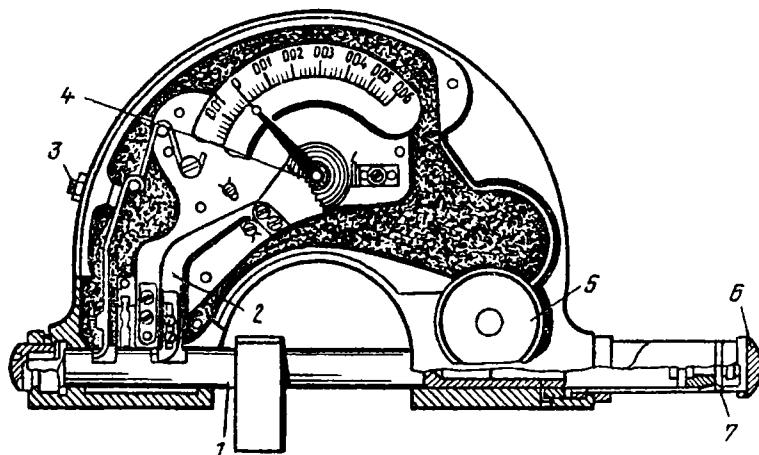

44-rasm. Richagli skoba:

1 — siljuvchi tovon; 2 — richag; 3 — tortqi; 4 — strelka va uning asosi;  
5 — stopor vinti; 6 — himoya qopqog'i; 7 — mikrometrik vint.

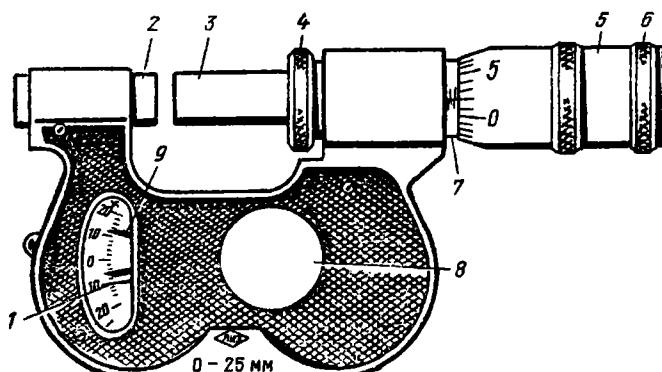

45-rasm. Richagli mikrometr:

1 – richag mexanizmiga ulangan strelka; 2 – qo‘zg‘ahnas tovon; 3 – qo‘zg‘aluvchi tovon; 4 – stopor vinti; 5 – baraban; 6 – himoya qopqog‘i; 7 – stebel; 8 – sozlash joyining qopqog‘i; 9 – dopusk maydoni chegaralarini ko‘rsatuvchi strelkalar.


**Richagli mikrometr.** Richagli mikrometrning asosiy ishchi qismi oddiy mikrometr kabi ishlaydi.

Barabandagi asosiy shkala ko‘rsatkichiga richag mexanizmiga ulangan qo‘shimcha strelkaning ko‘rsatkichi o‘z ishorasi bilan qo‘shiladi. Dopusk maydoni chegaralarini ko‘rsatuvchi strelkalar uazoratchining ishiui yengilashadiradi.

**Gorizontal optimetr.** Gorizontal optimetr ichki va tashqi chiziqli o‘lchamlarni kontaktli va nisbiy o‘lhash usuli bilan, 4–5 razryadli (toifali) tekis parallel tugal uzunlikni o‘lhash asboblari, kalibrlar va namunaviy o‘lebovlar orqali solishtirish yo‘li bilan aniqlashga mo‘ljallangan.

Gorizontal optimetrning o‘lhash moslamasiga optik-mexanik o‘lhash kallagi o‘rnatilgan bo‘ladi. Optik-mexanik o‘lhash kallagi, odatda, *optimetr* deb ataladi. Optimetr Г-simon shakldagi trubka bo‘lib, uning bir tomonida okular, ikkinchi tomonida esa o‘lhash sterjeni joylashgan bo‘ladi. Sterjenning ichki uchiga toblangan po‘latdau tayyorlangan sharcha o‘rnatilgau bo‘lib, unga yorug‘likni qaytaruvchi oynak tayanadi. Oynakning bir tomoni sharnirga mahkamlangan bo‘lib, prujina yordamida doimo sharn-haga tiralib turadi. Sterjen siljiganda oynak ma’lum burchakka buriladi.

Yon yog‘idan tushayotgan yorug‘lik yordamida yoritilgan o‘lhash shkalsasiuing aksi optik prizma va linzalar orqali o‘lhash sterjeniga tayangan oynakka borib qaytadi va asosiy shkala yonida parallel ravishda ko‘rinadi. O‘lhash sterjenining biroz siljishi qaytaruvehi oynakni ma’lum burchakka buradi va natijada okulardan ko‘rinadigan shkala aksining siljishiga olib

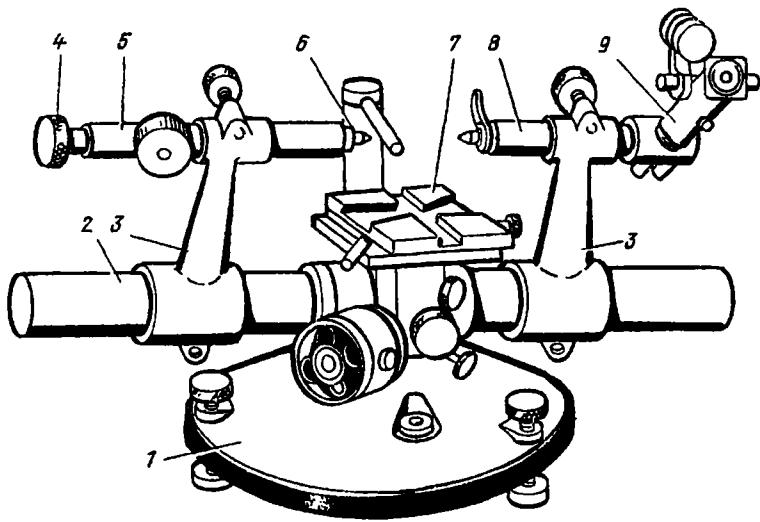

**46-rasm. Gorizontal optimetr:**

1 — optimetrning asosi; 2 — yo‘naltiruvchi; 3 — harakatlanuvchi kronshteyn;  
4 — mikrovint; 5 — pinol; 6 — ahnashinuvchi uchlik; 7 — stol; 8 — trubka;  
9 — optik moslama.

keladi. O‘lehash sterjenining siljishi asosiy shkala aksining siljish darajasi ma’lum uisbatda mos keladi.

Optimetr shkalasi 100 bo‘linmadan iborat bo‘li, b o‘lehash aniqligi 0,001 mm ga teng.

Optimetr o‘zi o‘rnataladigan moslamaga ko‘ra vertikal, gorizontal va boshqa qo‘shimcha nomlar bilan birgalikda nomlanadi. Ularning ichida gorizontal optimetr universal hisoblanadi (46-rasm). Gorizontal optimetrning asosiga harakatlanuvchi kronshteyn o‘rnatilgan yo‘naltiruvchi mahkamlangan. Chap kronshteynga o‘rnatilgan pinolning bir tomonida mikrovint ho‘lib, uning yordamida ikkinchi tomoniga o‘rnatilgan alnashinuvchi o‘lehash uchligi harakatga keltiriladi. O‘ng kronshteynga optimetr o‘rnatilgan bo‘ladi. O‘lehanadigan detal stolga o‘rnataladi. Ichki o‘lehamlarni o‘lehash uchun gorizontal optimetrga o‘lehash yoylari bo‘lgan maxsus richagli moslama o‘rnataladi.

Kerakli jihoz va materiallar.

1. Aniq o‘lehash asboblaridan mikrokator, mikator, richagli skoba, richagli mikrometr, gorizontal optimetr.

2. Tekis parallel tugal uzunlikni o‘lehash asboblari.

3. O'lehash uchun kalibr va boshqa detallar.
4. Qo'yim va chegaraviy og'ishlar bo'yicha ma'lumuotlar. Ishni bajarish tartibi.
1. Mikrokator, nukator, richagli skoba, richagli mikrometr va gorizontal optimetrlarning tuzilishi, metrologik ko'satkichlari va ishslash prinsiplari o'rjaniladi.
2. Kalibr probka va boshqa o'lechanadigan detallarning qo'yimlar sxemasi tuziladi.
3. Berilgan detal yoki kalibr probkaning o'lechami aniqlanadi.
4. Berilgan detal yoki kalibr probkaning ishga yaroqliligi to'g'risida xulosa qilinadi.

## 15- mashg'ulot

### O'lehash asboblarini tanlash va tekshirish

Ishdan maqsad. Berilgan detalning barcha o'lechamlari uchun tegishli o'lehash asboblarini tanlashni o'rjanish.

Ummiy ma'lumotlar. Mashinasozlikda detalning ixtiyoriy bir o'lechamini o'lehash uchun duch kelgan birinchi o'lechov asbobidan foydalananish mumkin emas. Aniq bir o'lechov asbobini tanlash ishlab chiqarish ko'lamiga, nazorat qilishning qabul qilingan tashkiliy-texnik shakliga, detalning konstruksiyasi va materialiga, aniqlik darajasiga bog'liq bo'ladi.

Mashinasozlikda ishlab chiqarish ko'lamiga ko'ra ko'plab, seriyalab va donalab (yakka) ishkab chiqarish turlariga bo'linadi.

Ko'plab ishlab chiqarishda yo'lga qo'yilgan texnologik jarayonga nazorat ishlari ham kirib, u yuqori ish uuumiga ega bo'lgan mexanizatsiyalashgan va avtomatlashtirilgan o'lehash hamda nazorat qilish qurollarini o'z ichiga oladi. Bu yerda universal o'lechov asboblaridan kam foydalaniлади.

Seriyalab ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan mashinasozlik zavodlarida, ta'mirlash zavodlarida va yirik mutaxassislashtirilgan ta'mirlash korxonalarida detallarning ishga yaroqlilagini nazorat qilishda chegaraviy kalibrlardan, shablondan, maxsus nazorat moslamalaridan foydalaniлади. Bu yerda sharoitga qarab universal o'lechov asboblaridan ham foydalaniш mumkin.

Yakka tartibda ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan ta'mirlash ustaxonalari kabi kichik korxonalarda universal o'lechov asboblaridan foydalaniлади.

O'lehash asboblarini tanlashda detalning o'lechamlarini, massasini, shaklini va tanlangan o'lehash asbobi bilan ushbu o'lechamni o'lehash mumkin yoki mumkin emasligi kabi faktorlarni hisobga olish kerak bo'ladi. Detalning materiali, bikrлиgi, yuzasining g'adir-budurligiga qarab o'lehash kuchi belgilanadi va uniug asosida o'lechov asboblarining turi aniqlanadi.

Yuqoridagi barcha faktorlar belgilanib oliugandan so'ng, tanlash mumkin bo'lgan o'lechov asboblari turlarining ichidan shunday biri tanlanadiki, uning o'lehash xatoligi detalning belgilangan aniqlik darajasini ta'minlay olishi kerak.

Amalda o'lechov asbobining ruxsat etilgan xatoligi detal o'lehamini o'lehashda ruxsat etilgan xatolikdan ma'lum darajada kichik bo'lsagina o'lechov asbobi to'g'ri tanlangan bo'ladi, ya'ni:


$$\Delta_{lim} \leq \delta$$

bu yerda:  $\Delta_{lim}$  — o'lechov asbobining ruxsat etilgan xatoligi;  $\delta$  — detal o'lehamini o'lehashda ruxsat etilgan xatolik.

Kerakli jihoz va materiallar.

1. Turli xil va sinfga oid o'lehash asboblari va uskunalarini to'plami.
2. O'lehanadigan detallar va ularning chizmalarini.
3. O'lehamlar uchun chegaraviy chetlanishlarning jadvallari.
4. O'lechov asboblarining ruxsat etilgan xatoliklari ( $\Delta_{lim}$ ) jadvallari.
5. O'lehashda ruxsat etilgan xatoliklar ( $\delta$ ) jadvallari (ilovaga qarang).

Quyida misol tariqasida detalning ba'zi o'lehamlari uchun o'lechov asbobi tanlashga misol keltirilgan.

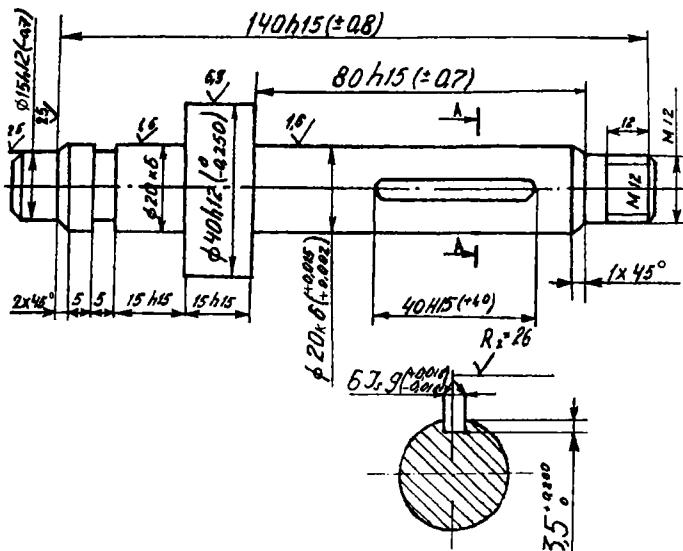

47-rasm. O'lechov asbobi tanlash uchun berilgan detalning chizmasi.

## Berilgan o'cham asosida tanlangan o'chov asboblari

№	O'chamning xususiyatlari				O'chov asbobining xususiyatlari			
	Nomi	Posadkasi	Dopuski, mkm	Ruxsat etilgan xatoligi $\delta$ , mkm	Nomi	O'chash chegaralari, mm	O'chash aniqligi, mm	Ruxsat etilgan xatoligi $\Delta_{lim}$ , mkm
1	Vahning uzunligi	140h15	1600	$\pm 160$	Shtangen-sirkul	0—200	0,05	$\pm 100$
2	Shponka pazining uzunligi	40h15	1000	$\pm 100$	Shtangen-sirkul	0—200	0,05	$\pm 100$
3	O'cham diametri	40h12	250	$\pm 25$	Mikrometr	25—50	0,01	$\pm 10$
4	O'cham uzunligi	15h15	700	$\pm 140$	Shtangen-sirkul	0—200	0,05	$\pm 100$
5	O'cham diametri	20k6	13	$\pm 4$	Richagli mikrometr	0—25	0,002	$\pm 3$

Ishni bajarish tartibi.

1. O'chash asbobini tanlash tamoyillari o'rganiladi.
2. O'chov asboblarining ruxsat etilgan xatoliklari ( $\Delta_{lim}$ ) jadvallaridan foydalanish o'rganiladi.
3. O'chashda ruxsat etilgan xatoliklar ( $\delta$ ) jadvallaridan foydalanish o'rganiladi.
4. Berilgan detalning xususiyatlari, tuzilishi va shakli o'rganiladi.
5. Berilgan detalning chizmasi chiziladi va uning o'chamlari chegaraviy chetlanishlari aniqlanadi.
6. Topshiriq bo'yicha berilgan o'chamlar uchun kerakli o'chov asboblari taylanadi.
7. Bajarilgan ish yuzasidan xulosa yoziladi.

## Metrik rezba o'lchamlarini differensial usulda o'lchash va rezba turini aniqlash

Ishdan maqsad. Rezbaning turlari, tuzilishi va asosiy elementlarini o'rghanish.

Umumiy ma'lumotlar. Rezbali birikmalar mashinasozlikning barcha sohalarida keng qo'llaniladi. Vazifasiga ko'ra rezbalar umumiy qo'llaniladigan va maxsus turlarga bo'linadi.

Umumiy qo'llaniladigan rezbalarga quyidagilar kiradi:

1. Mahkamlash (metrik, duymli) rezbalar.
2. Kinematik (trapetsial va to'g'ri burchakli) rezbalar.
3. Trubali va armaturali (trubali silindrsimon, kouussimon va metrik konussimon) rezbalar.

*Metrik rezbalar* ikki guruhgaga bo'linadi: mayda qadamli va yirik qadamli. Mayda qadamli rezbaning har bir diametriga har xil qadam to'g'ri kelishi mumkin. Mayda qadamli rezbalar o'z-o'zidan buralib ketmasligi ta'minlanadigan birikmalarda qo'llaniladi. Yirik qadamli rezbalarni esa o'zgarmas yuklanishlarda, zarbsiz va tebranishlarsiz ishlaydigan birikmalar qo'llash tavsiya etiladi.

Maxsus vazifalarga mo'ljallangan rezbalar alohida vazifalarini bajarishga mo'ljallangan birikmalarda ishlataladi, masalan, doiraviy rezbalar — elektr lampalarining sokollari va patronlarida, okular rezbalar — optik asboblarda, mikroskoplarda, protivogaz obyektivida va boshqalarda. Rezbali birikmalarning vazifasiga qarab ulardan foydalanish talablari aniqlanadi. Hamma rezbalar uchun umumiy talab — ularning puxtaligi, uzoq muddat ishlashi va birikmaning foydalanish sifatlarini saqlagau holda, rezbaning qanday usulda tayyorlanishidan qal'iy nazar, ishlov bermasdan buralishidir.


*Metrik rezbaning asosiy elementlari.* Mashinasozlikda metrik rezbalar keng qo'llaniladi. Shuning uchun metrik rezbalarning asosiy elementlari bilan tanishib chiqamiz.

Metrik rezbaning asosiy elementlariga profil shakli va burchagi, diametrlari, qadami kabilar kiradi. Silindrsimon metrik rezbaning asosiy elementlari quyidagilardan iborat:

$D(d)$  — bolt rezbasining tashqi diametri (gayka rezbasining ichki diametri);

$D_1(d_1)$  — bolt rezbasining ichki diametri (gayka rezbasining tashqi diametri);

$D_2(d_2)$  — bolt va gayka rezbasining o'rta diametri, u rezba kanalchasi kengligi qadaming yarmiga teng bo'lgan nuqtalardan o'tadi. Rezbaning

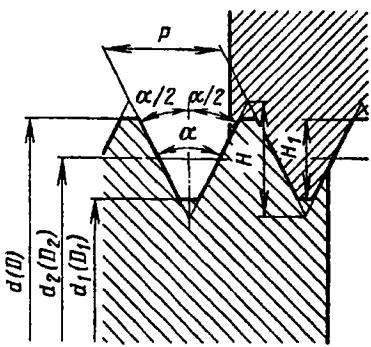

48-rasm. Metrik rezbaning profili va asosiy elementlari.

o'rta diametri birikmaning yig'iluvchanligini va o'zaroalmashinuvchanligini ta'minlaydi;

$H$  – rezbaning balandligi, u rezba profilidagi to'ldirilgan uchburchakning balandligidir;

$H_1$  – rezba profilining ishchi balandligi, u rezba profilidagi qirqilgan uchburchakning balaudligidir;

$P$  – rezba qadami, u rezba profilining bir xil uomdag'i tormozlarining rezba o'qiga parallel yo'nalishda o'lchangan uzunligidir;

$\alpha$  – rezba profilining yarim burchagi, profilning bir tomoni bilan uning o'rtasidan o'tkazilgan perpendikular orasidagi burchak.

$\psi$  – rezbaning ko'tarilish burchagi, u rezbaning o'rta diametri orqali o'tgan vintsimon chiziqqa o'tkazilgan uriuma bilan rezba o'qiga perpendikular tekislik orasidagi burchak. Bu burchak rezbaning tormozlanishini belgitab, uni o'z-o'zidan bo'shab ketmasligini ta'minlaydi. Rezbaning ko'tarilish burchagi quyidagicha aniqlanadi:


$$\operatorname{tg} \psi = \frac{P}{\pi \cdot d_2}$$

Rezba ishlab chiqarishda ikki xil o'lchov asboblaridan keng qo'llaniladi. Yuqori aniqlik talab qilinmaydigan hollarda oddiy rezba mikrometridan foydalaniladi. Yuqori aniqlik talab qilinadigan hollarda esa uch sim usulida o'lchashga moslashtirilgan mikrometr dan foydalaniladi. Boshqa hollarda rezbalar kalibrilar, shablonlar va rezba indikatorlari bilan o'lchab tekshiriladi (49–53 rasmlar).

Uch sim usuli rezbaning o'rta diametrini aniqroq o'lchash imkonini beradi (54-rasm). O'lchash simining diametri shunday tanlanadiki, simning rezba profiliga tegib turgan nuqtasi rezbaning o'siq va o'yiq qismilari kengliklarining bir xil bo'lishini ta'minlashi kerak. Mikrometr yordanida o'lchangan tashqi  $M$  diametr orqali rezbaning o'rta diametri quyidagicha aniqlanadi:


$$d_2 = M - 3d + 0,866P,$$

bu yerda:  $d_2$  – rezbaning o'rta diametri;  $M$  – o'lchangan tashqi diametr;  $d$  – simning diametri;  $P$  – rezba qadami.

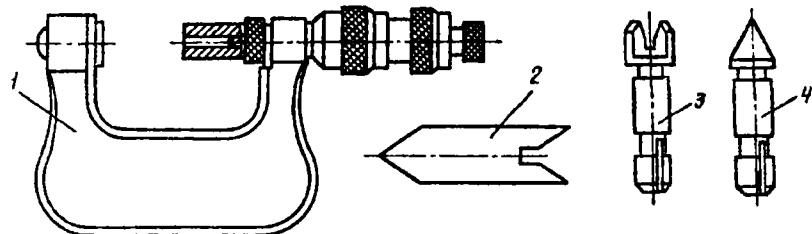


49-rasm. Rezba mikrometri:


- 1 – mikrometr; 2 – mikrometriy nolga keltirish uchun maxsus uchlik;  
 3 – mikrometring qo'zg'almas tovoniga o'rnatiladigan maxsus prizmasimon almashinuvchi moslama; 4 – mikrometring qo'zg'aluvchi tovoniga o'rnatiladigan maxsus konussimon almashinuvchi moslama.

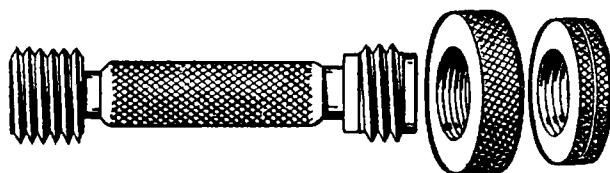

50-rasm. Rezba kalihri.

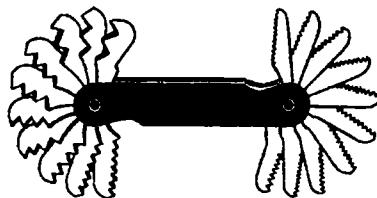


51-rasm. Rezba shablonlari.

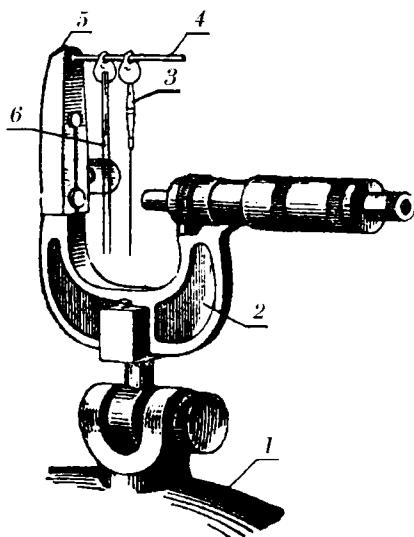


52-rasm. Uch sim usulida o'lehashga moslashtirilgan mikrometr:

- 1 – mikrometriy ushlab turish moslamasi; 2 – mikrometr; 3 – sim; 4 – simni ilish uchun moslama; 5 – plita; 6 – bir-biriga bog'langan simlar.

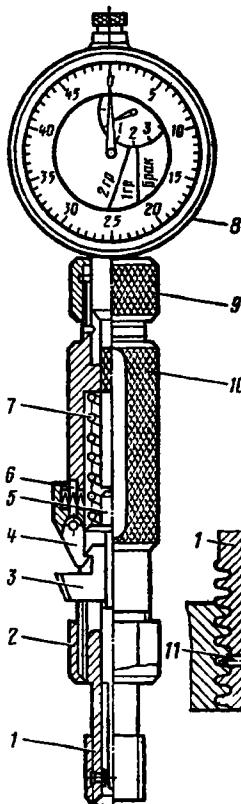

53-rasm. Indikatorli rezba o'lehash asbobi:  
 1 — almashinuvchi rezbali probka; 2 — gayka;  
 3 — turtkich; 4 — ilgak; 5 — sterjen; 6 — o'lehash  
 knopkasi; 7 — prujina; 8 — indikator; 9 — mah-  
 kamlash gaykasi; 10 — korpus; 11 — o'lehash  
 uchliklari.

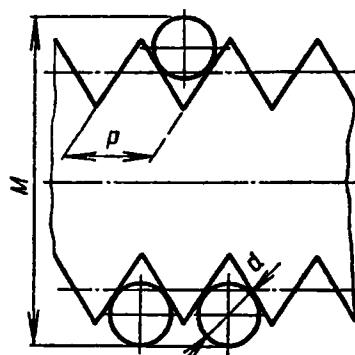

54-rasm. Rezbaning o'rta  
 diametrini uch sim usulida  
 aniqlash sxemasi.

Indikatorli rezba o'lehash asbobi ichki rezbalarni o'rta diametri bo'yicha o'lehab tekshirish uchun xizmat qiladi. Indikatorli rezba o'lehash asbobida diametri 16 mm gacha bo'lgan ochiq va yopiq ichki rezbalarni o'lehashda foydalaniladi.

Kerakli jihoz va materiallar.

1. Rezba shabloni, rezba mikrometri, uch sim usulida o'lehashga moslashtirilgan mikrometr o'lechov asboblari.
2. Mikrometrni mahkamlash uchun stoyka.
3. Mikrometrning almashinuvchi uchliklari.
4. Uch sim usulida o'lehash uchun simlar.
5. Bikr qadamli oddiy metrik rezbali boltlar.
6. Shatun boltlari.
7. Rezbali detallarga oid dopusk va posadkalar jadvallari.

Ishni bajarish tartibi.

1. Rezbaning turlari, tuzilishi va asosiy elementlari o'rganiladi.
2. Rezba o'lhash asboblari o'rganiladi.
3. Oddiy metrik rezbali boltlar rezba mikrometri yordamida o'lchanadi.
4. Shatun boltlari uch simi usulida o'lhashga moslashtirilgan mikrometr yordamida o'lchanadi.
5. Bajarilgan ish yuzasidan hisobot tayyorlanadi.

### 17- mashg'ulot


#### Detallarning yeyilish xarakterini aniqlash maqsadida o'lhash usullari (mikrometraj)

Ishdan maqsad. Detallarning yeyilish xarakterini aniqlash uchun o'lhash usullarini o'rganish.


Umumiy ma'lumotlar. Detallarning yeyilish xarakterini o'rganish uchun texnologik jarayoniga, konstruksiyasiga ma'lum o'zgartishlar kiritishga imkon beradi. Shu bilan birga detallarning yeyilish dörrajasini vaqt va kesimlar bo'yicha taqsimlanishi aniqlanib, detalning ishlash muddati, material sifati kabi ko'rsatkichlariga baho beriladi.

Detallarning yeyilish xarakterini aniqlashda kesimlar usulidan keng foydalaniladi. Bu usulda detal ishqalanish yuzasi o'qiga ko'ndalang va bo'ylama yo'nalishlarda kesimlarga bo'linadi (55-rasm).


Detalning belgilangan kesimlardagi o'lchaurlari tegishli o'lchov asboblari yordamida aniqlanadi. Kesimlar bo'yicha aniqlangan o'lchamlar asosida detalning yeyilish xarakteri aniqlanadi.

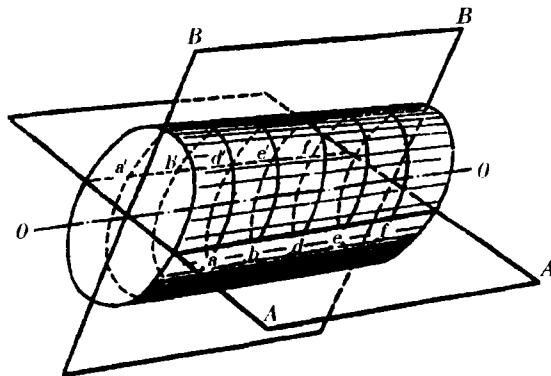

55-rasm. Detalni o'qiga ko'ndalang va bo'ylama yo'nalishlarda kesimlarga bo'lish sxemasi.

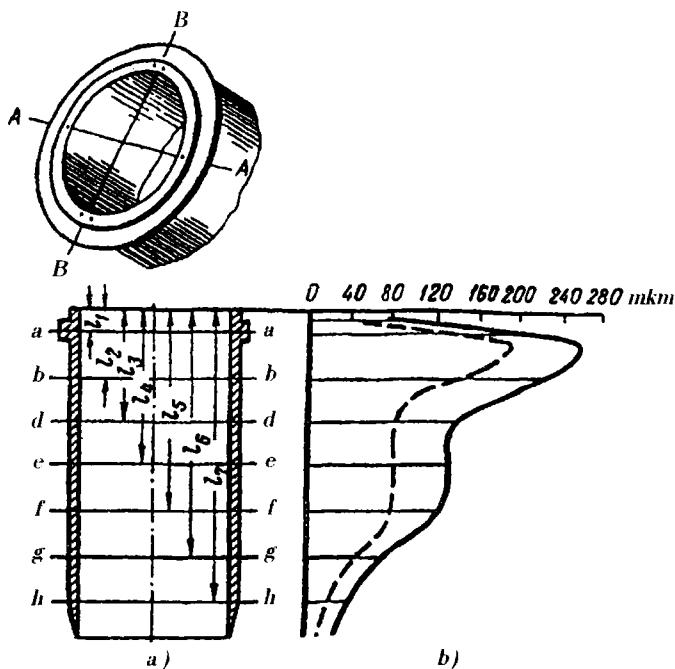

56-rasm. Silindr gilzasini mikrometraj qilish sxemasi:  
 a) silindr gilzasini kesimlarga ajratish sxemasi; b) gilzaning yeyilish xarakteri ifodalangan egri chiziqlari.

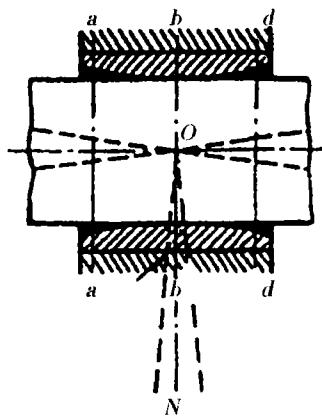

57-rasm. Shatun yuqori kallagi vtulkasining yeyilish xarakteri.

Kesimlar orasidagi masofa ixtiyoriy belgilanadi, lekin ular qanchalik bir-biriga yaqin bo'lsa, natija shuncha aniq bo'ladi. Ayrimi hollarda bu masofalar detal uzunligi va kengligi bo'yicha ta'sir qilayotgan kuchlarning xarakteriga qarab belgilanadi.

*13-jadval*

Ichki yuzalarni o'chovchi indikatorli nutromerning ko'rsatkichlari

T/r.	Asbobning nomi	Aniqlik klassi	O'chash chegarasi, mm	Hisoblash aniqligi, mm	Zavod nomeri	Zavod markasi

Detal eskizi va o'chanayotgan o'chamlari.

Silindr gilzasining nominal o'chami — mm.

*14-jadval*

O'chash natijalari

Kesimlar	Kesimlardagi haqiqiy o'chamlar					Ilova
	1-1	2-2	3-3	4-4	5-5	
A-A						
B-B						

Silindr gilzasining bo'ylama hamda ko'ndalang kesimlaridagi yeyilishning geometrik shakli sxema tarzida ko'rsatiladi.

Bo'ylama kesim:

*A-A*

*B-B*

Ko'ndalang kesim:

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

Kerakli jihoz va materiallar.

1. Indikatorli nutromer, bolg'a, kerner.
2. Yangi va ishlatalgan silindr gilzalari.

Ishni bajarish tartibi.

1. Detallarni mikrometraj qilish usullari o'rganiladi.
2. O'lehashni boshlashdau oldin kerner yordamida gilzaning blokdagi holati belgilab olinadi.
3. Blokdan chiqarib olingan gilza shatunniug chayqalish tekisligi va unga perpendikular tekislik bo'ylab kesimlarga ajratiladi.
4. Belgilangan kesimlarning o'lehamlari indikatorli nutromer yordamida o'lechanadi.
5. Aniqlangan o'lehamlar bo'yicha gilzaning yeyilish egri chizig'i chiziladi va undan eng ko'p yeyiladigan uchastkalar hamda ularni keltirib chiqaruvchi sabablar aniqlanadi.
6. Bajarilgan ish yuzasidan hisobot tayyorlanadi.

# ILOVALAR

*I-lova*

1 dan 500 mm gacha o'lchamlar uchun dopusk qiymatlari

O'lcham intervallari, mm	Kvalitetlardagi dopusk qiymatlari, mm kundaliga														
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3 gacha	3	4	6	10	14	25	40	60	100	140	250	400	600	1000	
3 dan 6 gacha	4	5	8	12	18	30	48	75	120	180	300	480	750	1200	
6 dan 10 gacha	4	6	9	15	22	36	58	90	150	220	360	580	900	1500	
10 dan 18 gacha	5	8	11	18	27	43	70	110	180	270	430	700	1100	1800	
18 dan 30 gacha	6	9	13	21	33	52	84	130	210	330	520	840	1300	2100	
30 dan 50 gacha	7	11	16	25	39	62	100	160	250	390	620	1000	1600	2500	
50 dan 80 gacha	8	13	19	30	46	74	120	190	300	460	740	1200	1900	3000	
80 dan 120 gacha	10	15	22	35	54	87	140	220	350	540	870	1400	2200	3500	
120 dan 180 gacha	12	18	25	40	63	100	160	250	400	660	1000	1600	2500	4000	
180 dan 250 gacha	14	20	29	46	72	115	185	290	460	720	1150	1850	2900	4600	
250 dan 315 gacha	16	23	32	52	81	130	210	320	520	810	1300	2100	3200	5200	
315 dan 400 gacha	18	25	36	57	89	140	230	360	570	890	1400	2300	3600	5700	
400 dan 500 gacha	20	27	40	63	97	155	250	400	630	970	1550	2500	4000	6300	

## Asosiy chetlanishlarning qiymatlari

O'lcham intervallari, mm	Dopuskning nol chiziqqa yaqin turgan asosiy chetlanishining qiymatlari, nm km larda								
	+A - a	+B - b	+C - c	+D - d	+E - e	+F - f	+G - g	+H - h	+Is - is
3 gacha	±270	±140	±60	±20	±14	±6	±2	0	
3 dan 6 gacha	±270	±140	±70	±30	±20	±10	±4	0	
6 dan 10 gacha	±280	±150	±80	±40	±25	±13	±5	0	
10 dan 18 gacha	±290	±150	±95	±50	±32	±16	±6	0	
18 dan 30 gacha	±300	±160	±110	±65	±40	±20	±7	0	
30 dan 40 gacha	±310	±170	±120	±80	±50	±25	±9	0	
40 dan 50 gacha	±320	±180	±130	±80	±50	±25	±9	0	
50 dan 65 gacha	±340	±190	±140	±100	±60	±30	±10	0	
65 dan 80 gacha	±360	±200	±150	±100	±60	±30	±10	0	
80 dan 100 gacha	±380	±220	±170	±120	±72	±36	±12	0	
100 dan 120 gacha	±410	±240	±180	±120	±72	±36	±12	0	
120 dan 140 gacha	±460	±260	±200	±145	±85	±43	±14	0	
140 dan 160 gacha	±520	±280	±210	±145	±85	±43	±14	0	
160 dan 180 gacha	±580	±310	±230	±145	±85	±43	±14	0	
180 dan 200 gacha	±660	±340	±240	±170	±100	±50	±15	0	
200 dan 225 gacha	±740	±380	±260	±170	±100	±50	±15	0	
225 dan 250 gacha	±820	±420	±280	±170	±100	±50	±15	0	
250 dan 280 gacha	±920	±480	±300	±190	±110	±56	±17	0	
280 dan 315 gacha	±1050	±540	±330	±190	±110	±56	±17	0	
315 dan 355 gacha	±1200	±600	±360	±210	±125	±62	±18	0	
355 dan 400 gacha	±1350	±680	±400	±210	±125	±62	±18	0	
400 dan 450 gacha	±1500	±760	±440	±230	±135	±68	±20	0	
450 dan 500 gacha	±1650	±840	±480	±230	±135	±68	±20	0	

Barchasida chegaralvchi chetlanishlar nol chiziqqa simmetrik joylashadi yoki  $\pm IT/2$

O'leham intervallari, mm	Dopuskning nol chiziqqa yaqin turgan asosiy chetlanishining qiymatlari, mkm larda						
	$+k$ $-K$		$+m$ $-M$		$+n$ $-N$		
3 gacha	0	0	0	$\pm 2$	$\pm 2$	$\pm 4$	$\pm 4$
3 dan 6 gacha	+1 $-1+\Delta$	0 $-1+\Delta$	0 $-$	+4 $-4+\Delta$	+4 $-4$	+8 $-8+\Delta$	+8 $0$
6 dan 10 gacha	+1 $-1+\Delta$	0 $-1+\Delta$	0 $-$	+6 $-6+\Delta$	+6 $-6$	+10 $-10+\Delta$	+10 $0$
10 dan 18 gacha	+1 $-1+\Delta$	0 $-1+\Delta$	0 $-$	+7 $-7+\Delta$	+7 $-7$	+12 $-12+\Delta$	+12 $0$
18 dan 30 gacha	+2 $-2+\Delta$	0 $-2+\Delta$	0 $-$	+8 $-8+\Delta$	+8 $-8$	+15 $-15+\Delta$	+15 $0$
30 dan 50 gacha	+2 $-2+\Delta$	0 $-2+\Delta$	0 $-$	+9 $-9+\Delta$	+9 $-9$	+17 $-17+\Delta$	+17 $0$
50 dan 80 gacha	+2 $-2+\Delta$	0 $-2+\Delta$	0 $-$	+11 $-11+\Delta$	+11 $-11$	+20 $-20+\Delta$	+20 $0$
80 dan 120 gacha	+3 $-3+\Delta$	0 $-3+\Delta$	0 $-$	+13 $-13+\Delta$	+13 $-13$	+23 $-23+\Delta$	+23 $0$
120 dan 180 gacha	+3 $-3+\Delta$	0 $-3+\Delta$	0 $-$	+15 $-15+\Delta$	+15 $-15$	+27 $-27+\Delta$	+27 $0$
180 dan 250 gacha	+4 $-4+\Delta$	0 $-4+\Delta$	0 $-$	+17 $-17+\Delta$	+17 $-17$	+31 $-31+\Delta$	+31 $0$
250 dan 315 gacha	+4 $-4+\Delta$	0 $-4+\Delta$	0 $-$	+20 $-20+\Delta$	+20 $-20$	+34 $-34+\Delta$	+34 $0$
315 dan 400 gacha	+4 $-4+\Delta$	0 $-4+\Delta$	0 $-$	+21 $-21+\Delta$	+21 $-21$	+37 $-37+\Delta$	+37 $0$
400 dan 500 gacha	+5 $-5+\Delta$	0 $-5+\Delta$	0 $-$	+23 $-23+\Delta$	+23 $-23$	+40 $-40+\Delta$	+40 $0$
Kvalitetlar	4 dan 7 gacha	8	8 dan katta	8 gacha	8 dan katta	8 gacha	8 dan katta

O'cham intervallari, mm	Dopuskning nol chiziqqa yaqin turgan asosiy chetlanishining qiymatlari, mkm larda								
	+p -P	+r -R	+s -S	+t -T	+u -U	+v -V	+x -X	+y -Y	+z -Z
3 gacha	±6	±10	±14	-	±18	-	±20	-	±26
3 dan 6 gacha	±12	±15	±19	-	±23	-	±28	-	±35
6 dan 10 gacha	±15	±19	±23	-	±28	-	±34	-	±42
10 dan 14 gacha	±18	±23	±28	-	±33	-	±40	-	±50
14 dan 18 gacha	±18	±23	±28	-	±33	±39	±45	-	±60
18 dan 24 gacha	±22	±28	±35	-	±41	±47	±54	±63	±73
24 dan 30 gacha	±22	±28	±35	±41	±48	±55	±64	±75	±88
30 dan 40 gacha	±26	±34	±43	±48	±60	±68	±80	±94	±112
40 dan 50 gacha	±26	±34	±43	±54	±70	±81	±97	±114	±136
50 dan 65 gacha	±32	±41	±53	±66	±87	±102	±122	±144	±172
65 dan 80 gacha	±32	±43	±59	±75	±102	±120	±146	±174	±210
80 dan 100 gacha	±37	±51	±71	±91	±124	±146	±178	±214	±258
100 dan 120 gacha	±37	±54	±79	±104	±144	±172	±210	±254	±310
120 dan 140 gacha	±43	±63	±92	±122	±170	±202	±248	±300	±365
140 dan 160 gacha	±43	±65	±100	±134	±199	±228	±280	±340	±415
160 dan 180 gacha	±43	±68	±108	±146	±210	±252	±310	±380	±465
180 dan 200 gacha	±50	±77	±122	±166	±236	±284	±350	±425	±530
200 dan 225 gacha	±50	±80	±130	±180	±258	±310	±385	±470	±575
225 dan 250 gacha	±50	±84	±140	±196	±284	±340	±425	±520	±640
250 dan 280 gacha	±56	±94	±158	±218	±315	±385	±475	±580	±710
280 dan 315 gacha	±56	±98	±170	±240	±350	±425	±525	±650	±790
315 dan 355 gacha	±62	±108	±190	±268	±390	±475	±590	±730	±900
355 dan 400 gacha	±62	±114	±208	±294	±430	±530	±660	±820	±1000
400 dan 450 gacha	±68	±126	±232	±330	±490	±595	±740	±920	±1100
450 dan 500 gacha	±68	±132	±252	±360	±540	±660	±820	±1000	±1250
K valitetlar	7-kvalitetgacha P dan Z gacha otverstiya chetlanishlari +Δ ga orttirib olinadi								

O'cham intervallari, mm	Kvalitetlardagi Δ ning qiymatlari, mkm larda					
	Kvalitetlar					
	3	4	5	6	7	8
3 gacha	—	—	—	—	—	—
3 dan 6 gacha	1	1	1	3	4	6
6 dan 10 gacha	1	1,5	2	3	6	7
10 dan 18 gacha	1	2	3	3	7	9
18 dan 30 gacha	1,5	2	3	4	8	12
30 dan 50 gacha	1,5	3	4	5	9	14
50 dan 80 gacha	2	3	5	6	11	16
80 dan 120 gacha	2	4	5	7	13	19
120 dan 180 gacha	3	4	6	7	15	23
180 dan 250 gacha	3	4	6	9	17	26
250 dan 315 gacha	4	4	7	9	20	29
315 dan 400 gacha	4	5	7	11	21	32
400 dan 500 gacha	5	5	7	13	23	34

## Radial sharikli podshipniklarning asosiy o'lchamlari

Radial sharikli podshipniklarning shartli belgisi	Iehki diametri, mm	Tashqi diametri, mm	Halqaning kengligi, mm	Halqa qirrasining egrilik radiusi, mm
1	2	3	4	5
Yengil seriyalilar				
200	10	30	9	1
201	12	32	10	1
202	15	35	11	1
203	17	40	12	1,5
204	20	47	14	1,5
205	25	52	15	1,5
206	30	62	16	1,5
207	35	72	17	2
208	40	80	18	2
209	45	85	19	2
210	50	90	20	2
211	55	100	21	2,5
212	60	110	22	2,5
213	65	120	23	2,5
214	70	125	24	2,5
215	75	130	25	2,5
216	80	140	26	3
217	85	150	28	3
218	90	160	30	3
219	95	170	32	3,5
220	100	180	34	3,5
O'rta seriyalilar				
300	10	35	11	1
301	12	37	12	1,5
302	15	42	13	1,5
303	17	47	14	1,5
304	20	52	15	2

1	2	3	4	5
312	60	130	31	3,5
313	65	140	33	3,5
314	70	150	35	3,5
315	75	160	37	3,5
316	80	170	39	3,5
317	85	180	41	4
318	90	190	43	4
319	95	200	45	4
320	100	215	47	4

## Og'ir seriyalilar

405	25	80	21	2,5
406	30	90	23	2,5
407	35	100	25	2,5
408	40	110	27	3
409	45	120	29	3
410	50	130	31	3,5
411	55	140	33	3,5
412	60	150	35	3,5
413	65	160	37	3,5
414	70	180	42	4
415	75	190	45	4
416	80	200	48	4
417	85	210	52	5
418	90	225	54	5

Podshipnik halqalarining yuklanish jadalligiga binoan ular bilan  
birikuvchi val va korpus detallari uchun dopusklar

Podshipnik ichki halqasining diametri, mm larda		Ruxsat etilgan yuklanish jadalligi, kN /m			
		Vallar uchun tavsya etilgan dopusklar			
dan	gacha	is6	k6	m6	n6
18	80	300 gacha	300...1400	1400...1600	1600...3000
80	180	600 gacha	600...2000	2000...2500	2500...4000
180	360	700 gacha	700...3000	3000...3500	3500...6000
360	630	900 gacha	900...3400	3400...4500	4500...8000
Podshipnik tashqi halqasining diametri, mm larda		Ruxsat etilgan yuklanish jadalligi, kN /m			
		Korpus uchun tavsya etilgan dopusklar			
dan	gacha	K7	M7	N7	P7
50	180	800 gacha	800...1000	1000...1300	1300...2500
180	360	1000 gacha	1000...1500	1500...2000	2000...3300
360	630	1200 gacha	1200...2000	2000...2600	2600...4000
630	1600	1600 gacha	1600...2500	2500...3500	3500...5500

### Podshipnik halqalarining chetlanishlari

Nominal diametrlar, mm		Podshipnik ichki halqasining chetlanishlari, m km		Nominal diametrlar, mm		Podshipnik tashqi halqasining chetlanishlari, m km	
dan	gacha	yuqorigi	pastki	dan	gacha	yuqorigi	pastki
10	18	0	-8	-	18	0	-8
18	30	0	-10	18	30	0	-9
30	50	0	-12	30	50	0	-11
50	80	0	-15	50	80	0	-13
80	120	0	-20	80	120	0	-15
120	180	0	-25	120	150	0	-18
180	250	0	-30	150	180	0	-25
250	315	0	-35	180	250	0	-30
				250	315	0	-35
				315	400	0	-40
				400	500	0	-45

**Prizmasimon shponkali birikmalarining  
asosiy o'lchamlari, mm larda**

Val diametri, $d$	O'lchamlari, $bS h$	Uzunlik intervallari, $l$		Shponka uyasining chuqurligi	
		dan	gacha	valdag'i, $t_1$	vtulkadagi, $t_2$
12 dan 17 gacha	5S 5	10	56	3,0	2,3
17 dan 22 gacha	6S 6	14	70	3,5	2,8
22 dan 30 gacha	8S 7	18	90	4,0	3,3
30 dan 38 gacha	10S 8	22	110	5,0	3,3
38 dan 44 gacha	12S 8	28	140	5,0	3,3
44 dan 50 gacha	14S 9	36	160	5,5	3,8
50 dan 58 gacha	16S 10	45	180	6,0	4,3
58 dan 65 gacha	18S 11	50	200	7,0	4,4
65 dan 75 gacha	20S 12	56	220	7,5	4,9
75 dan 85 gacha	22S 14	63	250	9,0	5,4
85 dan 95 gacha	25S 14	70	280	9,0	5,4
95 dan 110 gacha	28S 16	80	320	10,0	6,4

**Segmentsimon shponkali birikmalarining  
asosiy o'lchamlari, mm larda**

Val diametri, $d$	O'lchamlari, $bS hS d$	Shponka uyasining chuqurligi	
		valdag'i, $t_1$	vtulkadagi, $t_2$
16 dan 18 gacha	5S 6,5S 16	4,5	2,3
18 dan 20 gacha	5S 7,5S 19	5,5	2,3
20 dan 22 gacha	5S 9S 22	7,0	2,3
22 dan 25 gacha	6S 9S 22	6,5	2,8
25 dan 28 gacha	6S 10S 25	7,0	3,3
28 dan 32 gacha	8S 11S 28	8,0	3,3
32 dan 38 gacha	10S 13S 32	10,0	3,3

**Shlitsaning ichki diametri markazlashtirilmaganda  
 $d_1$  ning o'lchamlari**

<b>zS dS D</b>	<b><math>d_1</math></b>	<b>zS dS D</b>	<b><math>d_1</math></b>
Yengil seriyada		8S 32S 38	29,4
		8S 36S 42	33,5
6S 23S 26	22,1	8S 42S 48	39,5
6S 26S 30	24,6	8S 46S 54	42,7
6S 28S 32	26,7	8S 52S 60	48,7
8S 32S 36	30,4	8S 56S 65	52,2
8S 36S 40	34,5	8S 62S 72	57,8
8S 42S 46	40,4	10S 72S 82	67,4
8S 46S 50	44,6	10S 82S 92	77,1
8S 52S 58	49,7	10S 92S 102	87,3
8S 56S 62	53,6	10S 102S 112	9
8S 62S 68	59,8	Og'ir seriyada	
10S 72S 78	69,6	10S 16S 20	14,1
10S 82S 88	79,3	10S 18S 23	15,6
10S 92S 98	89,4	10S 21S 26	18,5
10S 102S 108	99,9	10S 23S 29	20,3
10S 112S 120	108,8	10S 26S 32	23,0
O'rta seriyada		10S 28S 35	24,4
6S 11S 14	9,9	10S 32S 40	28,0
6S 13S 16	12,0	10S 36S 45	31,3
6S 16S 20	14,5	10S 42S 52	36,9
6S 18S 22	16,7	10S 46S 56	40,9
6S 21S 25	19,5	16S 52S 60	47,0
6S 23S 28	21,3	16S 56S 65	50,6
6S 26S 32	23,4	16S 62S 72	56,1
6S 28S 34	25,9	16S 72S 82	65,9

**Shlitsali birikmalarda markazlashtirilmagan o'lchamlar uchun  
tavsiya etilgan dopusk maydonlari**

Markazlashtiribnagan o'lcham	Markazlashtirish turi	Dopusk maydoni	
		valga	vtulkaga
$d$	$D$ va $b$	$d_1$ ning qiymati 7-ilovadan olinadi	$H11$
$D$	$d$ va $b$	all	$H12$


Turli o'lcham intervallari uchun  
dopusk birligining qiymatlari

O'lcham intervallari, mm	Dopusk birligi, m km
3 gacha	0,63
3 dan 6 gacha	0,83
6 dan 10 gacha	1,00
10 dan 18 gacha	1,21
18 dan 30 gacha	1,44
30 dan 50 gacha	1,71
50 dan 80 gacha	1,90
80 dan 120 gacha	2,20
120 dan 180 gacha	2,50
180 dan 250 gacha	2,90
250 dan 315 gacha	3,38
315 dan 400 gacha	3,60
400 dan 500 gacha	4,00


5 dan 17 gacha kvalitetlar uchun  
dopusk birligi sonining qiymatlari

Kvalitetlar	Dopusk birligi somi
5	7
6	10
7	16
8	25
9	40
10	64
11	100
12	160
13	250
14	400
15	640
16	1000
17	1600


## O'lcham zanjirini hisoblash uchun chizmalar

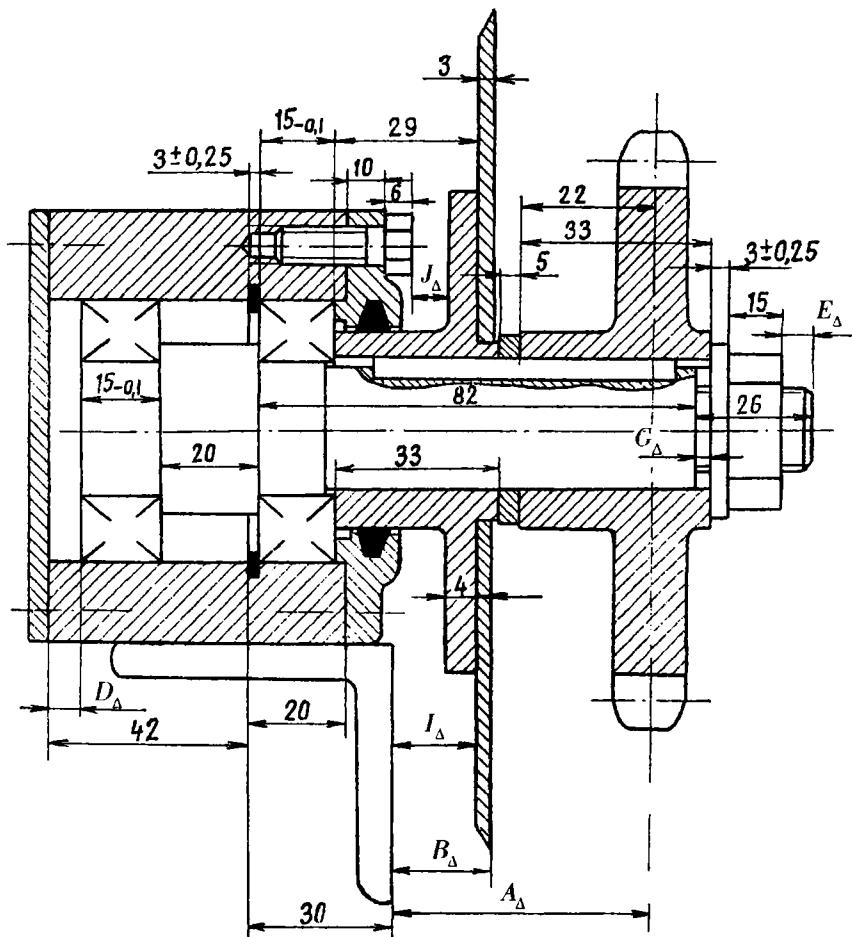

1-chizma.

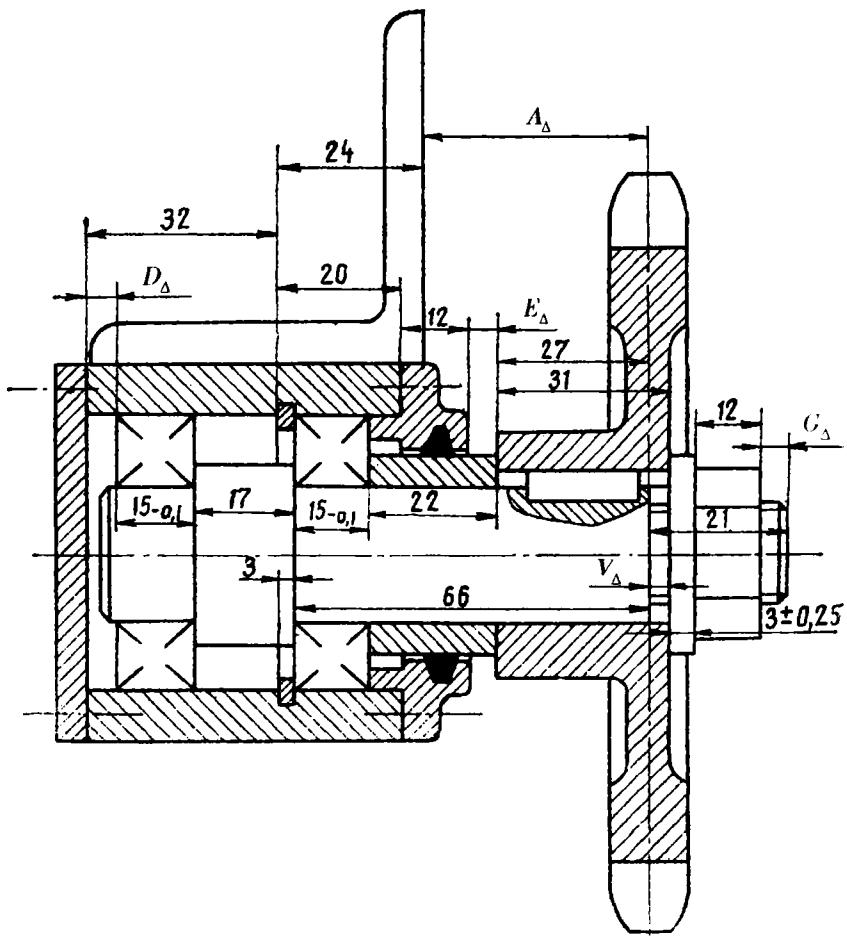

2- chizma.

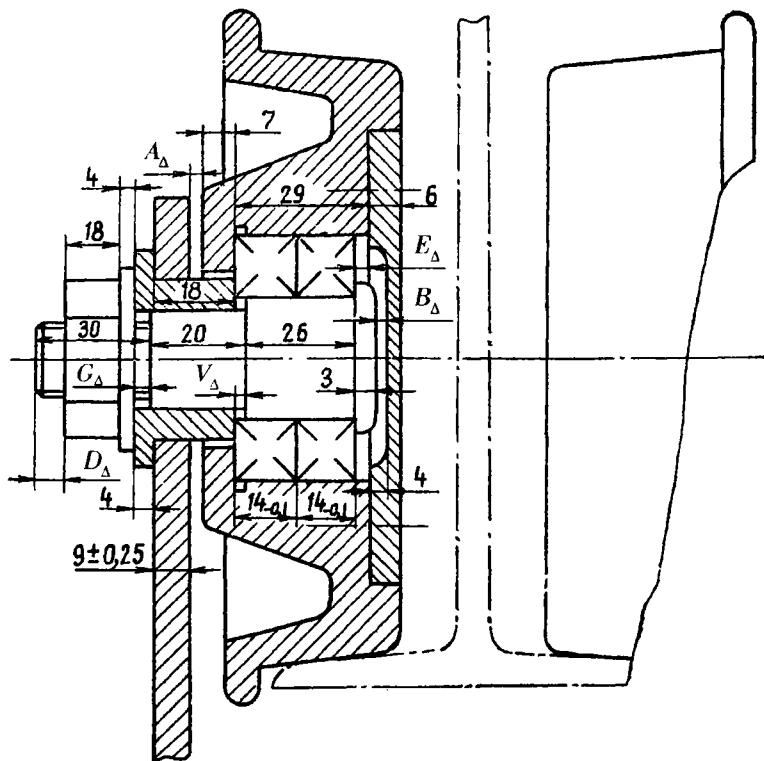

3- chizma.

## Chiziqli o'chamni o'chashda ruxsat etiladigan xatoliklar

O'chamlar, mm	1...500 mm oraliqdagi o'chamlarni o'chashda o'cham dopuski IT va o'chashda ruxsat etilgan xatolik δ, mkm											
	IT	δ	IT	δ	IT	δ	IT	δ	IT	δ	IT	δ
3 gacha	1,2	0,4	2	0,8	3	1	4	1,4	6	1,8	10	3
3...6	1,5	0,6	2,5	1	4	1,4		1,6	8	2	12	3
6...10	1,5	0,6	2,5	1	4	1,4	6	2	9	2	15	4
10...18	2	0,8	3	1,2		1,6	8	2,8	11	3	18	
18...30	2,5	1	4	1,4	6	2	9	3	13	4	21	6
30...50	2,5	1	4	1,4	7	2,4	11	4	16		25	
50...80	3	1,2		1,8	8	2,8	13	4	19		30	9
80...120	4	1,6	6	2	10	3	15	5	22	6	35	10
120...180		2	8	2,8	12	4	18	6	25	7	40	12
180...250	7	2,8	10	4	14		20		29	8	46	12
250...315	8	3	12	4	16	5	23	8	32	10	52	14
315...400	9	3	13	5	18	6	25	9	36	10	57	16
400...500	10	4	15	5	20	6	27	9	40	12	63	18
Kvalitetlar	2		3		4				6		7	

O'lehamlar, mm	1...500 mm oraliqdagi o'lehamlarni o'lehashda o'leham dopuski IT va o'lehashda ruxsat etilgan xatolik δ, mkm											
	IT	δ	IT	δ	IT	δ	IT	δ	IT	δ	IT	δ
3 gacha	14	3	25	6	40	8	60	12	100	20	140	30
3...6	18	4	30	8	48	10	75	16	120	30	180	40
6...10	22	5	36	9	58	12	90	18	150	30	220	50
10...18	27	7	43	10	70	14	110	30	180	40	270	60
18...30	33	8	52	12	84	18	130	30	210	50	330	70
30...50	39	10	62	16	100	20	160	40	250	50	390	80
50...80	46	12	74	18	120	30	190	40	300	60	460	100
80...120	54	12	87	20	140	30	220	50	350	70	540	120
120...180	63	16	100	30	160	40	250	50	400	80	630	140
180...250	72	18	115	30	185	40	290	60	460	100	720	160
250...315	81	20	130	30	210	50	320	70	520	120	810	180
315...400	89	24	140	40	230	50	360	80	570	120	890	180
400...500	97	26	155	40	250	50	400	80	630	140	970	200
Kvalitetlar	8		9		10		11		12		13	

O'chamlar, mm	1...500 mm oraliqdagi o'chamlarni o'chashda o'cham dopuski IT va o'chashda ruxsat etilgan xatolik δ, mkm							
	IT	δ	IT	δ	IT	δ	IT	δ
3 gacha	250	50	400	80	600	120	1000	200
3...6	300	60	480	100	750	160	1200	240
6...10	360	80	580	120	900	200	1500	300
10...18	430	90	700	140	1100	240	1800	380
18...30	520	120	840	180	1300	280	2100	440
30...50	620	140	1000	200	1600	320	2500	500
50...80	740	160	1200	240	1900	400	3000	600
80...120	870	180	1400	280	2200	440	3500	700
120...180	1000	200	1600	320	2500	500	4000	800
180...250	1150	240	1850	380	2900	600	4600	1000
250...315	1300	260	2100	440	3200	700	5200	1100
315...400	1400	280	2300	460	3600	800	5700	1200
400...500	1550	320	2500	500	4000	800	6300	1400
Kvalitetlar	14		15		16		17	

## O'lclov asboblarining ruxsat etilgan xatoliklari

O'lclov asbobining nomi	Detallarning turli o'lcham intervallarini (mm) o'lchashda universal o'lclov asboblarining ruxsat etilgan xatolik chegaralari $\pm \Delta_{lim}$ , mkm									
	0...25	25...50	50...75	75...100	100...125	125...150	150...175	175...200	200...250	250...300
1. Shtahgensirkul, o'lchash aniqligi 0,05 mm: vallarni o'lchashda	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
otverstiyalarni o'lchashda	150	150	200	200	200	200	200	200	200	250
2. Shtahgersirkul, o'lchash aniqligi 0,1 mm (III-1 va III-11 turlari): vallarni o'lchashda	150	150	200	200	200	200	200	200	200	250
otverstiyalarni o'lchashda	200	200	250	250	250	300	300	300	300	300
3. Shtangenglubinomer, o'lchash aniqligi 0,05 mm	100	100	150	150	150	150	150	150	150	150
4. Shtangenglubinomer, o'lchash aniqligi 0,1 mm	200	250	300	300	300	300	300	300	300	300
5. Shtangengreysmus, o'lchash aniqligi 0,05 mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
6. Shtangengreysmus, o'lchash aniqligi 0,1 mm	250	300	350	350	350	350	350	350	350	400
7. Mikrometr, o'lchash aniqligi 0,01 mm (MK va MI turlari): qo'lda o'lchashda	5	10	10	15	15	15	20	20	25	50
stoykada o'lchashda	5	5	10	10	10	10	10	10	15	15

## 13- ilovaning davomi

O'chov asbobining nomi	Detallarning turli o'cham intervallarini (mm) o'chashda universal o'chov asboblarining ruxsat etilgan xatolik chegaralari $\pm \Delta_{lim}$ , mkm									
	0...25	25...50	50...75	75...100	100...125	125...150	150...175	175...200	200...250	250...300
8. Richagli mikrometr, o'chash aniqligi 0,002 mm (MP va MPI turlari): qo'lda o'chashda	4	6	10	10	15	15	20	20	25	30
stoykada o'chashda	3	4	5	6	10	10	10	10	10	10
2-klassdagi tekis tugal o'chov asbobida sozlangan	2	2	5	5	5	5		5	5	5
9. Mikrometrik nutromer, o'chash aniqligi 0,002 mm			15	15	20	20	20	20	20	20
10. Mikrometrik glubinomer: absolut o'chashda	5	20	20	20						
tekis tugal o'chov asbobida sozlangan	5	5	5	5						
maxsus o'chovda sozlanganda	5	5	10	10						

O'lchov asbobining nomi	Stoyka turi	Sozlashda tekis parallel tugal o'lchov asbobining klassi	Detallarning turli o'lcham intervallarini (mm) o'lchashda universal o'lchov asboblarining ruxsat etilgan xatolik chegaralari $\pm \Delta_{lim}$ , mkm								
			1...3	3...6	6...10	10...18	18...30	30...50	50...80	80...120	120...180
11. Indikator, ИЧ ва ИТ turlari, o'lchash aniqligi 0,01 mm: yengil stoykada	C-III va C-IV	3	6	6	6	6	7	7	7	7	7
shtativda	III	3	6	6	6	7	10	10	10	10	10
Strelkaning bir marta aylanishida: yengil stoykada	C-III va C-IV	3	6	6	6	6	7	7	7	7	7
shtativda	III	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Strelkaning ikka va undan ortiq aylanishida: yengil stoykada	C-III C-IV	4 5	10 11	10 11	10 11	10 12	10 13	11 14	11 14	12 17	13 20
shtativda	III	5	20	20	20	20	20	20	20	20	25
12. Indikator, МИГ тuri: o'lchash aniqligi 0,01 mm	C-II	3	3	3	3	3,5	4	4	4	4,5	4,5
o'lchash intervali $\pm 1$ mm	C-III	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2
o'lchash aniqligi 0,02 mm	C-II	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
o'lchash intervali $\pm 2$ mm	C-III	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5

O'lchov asbobining nomi	Stoyka turi	Sozlashda tekis parallel tugal o'lchov asbobining klassi	Detallarning turli o'lcham intervallarini (mm) o'lchashda universal o'lchov asboblarining ruxsat etilgan xatolik chegaralari $\pm \Delta_{lim}$ , mkm								
			1...3	3...6	6...10	10...18	18...30	30...50	50...80	80...120	120...180
13. Mikator, ИПМ тuri, o'lchash aniqligi 0,01 mm; o'lchash intervali $\pm 0,05$ mm	C-II va C-III	1	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
o'lchash intervali $\pm 0,05$ mm	III	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2
14. Mikromer, ИГ тuri: o'lchash aniqligi 0,001 mm	C-II va C-III	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
o'lchash intervali $\pm 0,05$ mm	III	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3,5
o'lchash aniqligi 0,002 mm	C-II va C-III	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2
o'lchash intervali $\pm 0,1$ mm	III	3	4	4	4	4	4	4	4	5	6
15. Mikrokator, ИГП тuri: o'lchash aniqligi 0,001 mm, o'lchash intervali $\pm 0,03$ mm	C-II	1	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
o'lchash aniqligi 0,002 mm, o'lchash intervali $\pm 0,06$ mm	C-III	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0
o'lchash aniqligi 0,005 mm, o'lchash intervali $\pm 0,15$ mm	C-II C-III	4 3	5 3	5 3	5 3	6 3	6 3	6 3	7 3	9 5	9 5
o'lchash aniqligi 0,01 mm, o'lchash intervali $\pm 0,03$ mm	C-II	4	6	6	6	7	7	7	8	10	10

### *13- ilovaning davomi*



*13- ilovaning davomni*

O'lchov asbobining nomi	Stoyka turi	Sozlashda tekis parallel tugal o'lchov asbobining klassi	Detallarning turli o'lcham intervallarini (mm) o'lchashda universal o'lchov asboblarining ruxsat etilgan xatolik chegaralari $\pm \Delta_{lim}$ , mkm								
			1...3	3...6	6...10	10...18	18...30	30...50	50...80	80...120	120...180
24. Optimetr, o'lchash aniqligi 0,001 mm, o'lchash intervali $\pm 0,1$ mm: sferik va chiziqli kontaktda	Gori-zontal	0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6
		1	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	1,0	1,2
		2	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,3	1,6
		3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,0	1,3	1,6	1,8
nuqtaviy kontaktda		3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
25. Optimetr, o'lchash aniqligi 0,001 mm, o'lchash intervali $\pm 0,06$ mm, otverstiyalarni o'lchashda	Gori-zontal	0				0,9	0,9	0,9	1,1	1,3	1,4
		1				1,0	1,0	1,0	1,3	1,6	1,8
		2				1,4	1,4	1,4	1,8	2,0	2,2
		3				1,5	1,5	1,5	2,2	2,5	5,0
26. MMI asbobsozlik mikroskopni, chiziqli o'lcham		2	5 2,5	5 2,5	5 3,5	5 3,5	5 3,5	5 4,0	10 4,0	10 4,0	

## Kurs ismini bajarish uchun topshiriqlar

Variantlar		1-topshiriq		2-topshiriq		3-topshiriq		4-topshiriq		5-topshiriq		6-topshiriq				
Tekis silindrik birihanslar		Selektiv yig'ish		Podshipnikli birikma		Shponkalib birikma		Shlitsali birikma		Shlitsali birikma		O'lichma zanjiri				
Dopusk maydoni		Dopusk maydoni		Dopusk maydoni		Dopusk maydoni		Dopusk maydoni		Dopusk maydoni		Dopusk maydoni				
Nominal o'icham		Otverstiya		Val		Nominal o'icham		Otverstiya		Val		Guruhi soni				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	112	H11	d10	120	H9	p9	3	205	1	2500	36	Segment	Mc'yorli	$D - 6 \times 23 \times 26 \frac{H7}{f7} \times 6 \frac{F8}{d9}$	1	$A_{\kappa}=48 \pm 0,6$
2.	30	D8	h7	70	P7	h7	3	206	1	3000	45	Prizma	Erkin	$d - 6 \times 26 \frac{H7}{e8} \times 30 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{D9}{k7}$	1	$A_{\kappa}=48 \pm 0,8$
3.	54	H8	s7	24	H9	k9	4	207	1	3500	25	Segment	Zich	$D - 6 \times 28 \times 32 \frac{H7}{f7} \times 7 \frac{F8}{f8}$	1	$A_{\kappa}=48 \pm 1,0$
4.	18	N7	h6	40	P10	h10	4	208	1	3800	80	Prizma	Mc'yorli	$d - 8 \times 32 \frac{H7}{e8} \times 36 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{D9}{k7}$	1	$A_{\kappa}=48 \pm 1,2$
5.	160	E9	h8	50	H8	d8	3	209	1	4500	45	Segment	Me'yorli	$D - 8 \times 36 \times 40 \frac{H9}{f8} \times 8 \frac{D9}{d9}$	1	$A_{\kappa}=48 \pm 0,7$
6.	10	H8	r7	75	H10	s10	4	210	1	5000	90	Prizma	Erkin	$d - 8 \times 42 \frac{H7}{g6} \times 46 \frac{H12}{a11} \times 10 \frac{D9}{f8}$	1	$B_{\kappa}=20 \pm 0,5$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	180	F10	h9	30	M10	h10	3	211	1	5400	20	Segment	Zich	$D - 8 \times 46 \times 50 \frac{H7}{h6} \times 9 \frac{D9}{f7}$	1	$B_{\Delta}=20 \pm 0,7$
8.	8	H11	d10	120	H8	k8	3	212	1	5600	48	Prizma	Me'yorli	$d - 8 \times 52 \frac{H7}{e8} \times 56 \frac{H12}{a11} \times 10 \frac{F10}{S7}$	1	$B_{\Delta}=20 \pm 1,2$
9.	65	D11	h11	18	H8	d8	3	213	1	6000	30	Segment	Erkin	$D - 8 \times 56 \times 62 \frac{H7}{is6} \times 10 \frac{F10}{h9}$	1	$B_{\Delta}=20 \pm 1,8$
10.	36	H8	f7	60	D11	h11	5	214	1	6500	110	Prizma	Zich	$d - 8 \times 62 \frac{H7}{n6} \times 68 \frac{H12}{a11} \times 12 \frac{F10}{f9}$	1	$G_{\Delta}=4 \pm 1,4$
11.	130	N7	h6	40	H10	d10	5	215	2	7000	40	Segment	Me'yorli	$D - 10 \times 72 \times 78 \frac{H8}{e8} \times 12 \frac{D9}{h8}$	1	$G_{\Delta}=4 \pm 0,8$
12.	28	H7	r6	126	E9	h9	4	216	3	8900	26	Prizma	Erkin	$d - 10 \times 82 \frac{H6}{g5} \times 88 \frac{H12}{a11} \times 12 \frac{F8}{h8}$	1	$G_{\Delta}=4 \pm 1,0$
13.	75	E9	h8	24	H8	e8	3	217	1	6700	26	Segment	Zich	$D - 10 \times 92 \times 98 \frac{H8}{e8} \times 14 \frac{D9}{h8}$	1	$G_{\Delta}=4 \pm 1,6$
14.	100	H8	is7	52	D11	h11	5	218	2	9000	80	Prizma	Me'yorli	$d - 10 \times 102 \frac{H7}{e8} \times 108 \times 16 \frac{F10}{h8}$	1	$G_{\Delta}=4 \pm 1,2$
15.	105	P7	h6	36	H8	d8	3	219	3	9100	24	Segment	Erkin	$D - 10 \times 112 \times 120 \frac{H8}{h7} \times 18 \frac{D9}{h8}$	1	$D_{\Delta}=10 \pm 1,2$
16.	16	H8	f7	140	B10	h10	4	220	3	10000	58	Prizma	Zich	$d - 6 \times 11 \frac{H7}{g6} \times 14 \frac{H12}{a11} \times 3 \frac{F10}{k7}$	1	$D_{\Delta}=10 \pm 1,4$
17.	140	H7	f7	24	F9	h9	4	308	1	12000	84	Prizma	Me'yorli	$d - 6 \times 16 \frac{H7}{n7} \times 20 \frac{H12}{a11} \times 4 \frac{D9}{k8}$	1	$E_{\Delta}=4 \pm 1,0$
18.	48	E9	h10	90	H8	c8	3	309	2	15000	50	Segment	Erkin	$b - 10 \times 21 \times 26 \frac{H12}{a11} \times 3 \frac{D9}{k7}$	1	$E_{\Delta}=4 \pm 1,5$

*14- ilovaning davomi*

135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19.	78	F6	h9	140	H9	p9	4	311	1	4500	44	Segment	Me'yorli	$b - 10 \times 23 \times 29 \frac{H12}{a11} \times 4 \frac{F10}{f8}$	1	$E_{\Delta}=4 \pm 2,5$
20.	120	H12	d11	60	P8	h8	2	312	2	18000	68	Prizma	Erkin	$D - 6 \times 21 \times 25 \frac{H7}{h7} \times 5 \frac{F10}{h9}$	1	$J_{\Delta}=7 \pm 0,6$
21.	20	R7	h6	95	H11	b11	5	313	3	19000	19	Segment	Zich	$b - 10 \times 28 \times 35 \frac{H12}{a11} \times 4 \frac{F10}{d9}$	1	$J_{\Delta}=7 \pm 1,0$
22.	52	H11	d10	110	D9	h9	3	314	1	18500	120	Prizma	Erkin	$D - 6 \times 23 \times 28 \frac{H7}{h6} \times 6 \frac{F8}{f7}$	1	$J_{\Delta}=7 \pm 1,3$
23.	33	N6	h6	180	H10	e10	4	315	2	19500	46	Segment	Zich	$D - 6 \times 26 \times 32 \frac{H8}{e7} \times 6 \frac{D9}{h8}$	1	$J_{\Delta}=7 \pm 1,8$
24.	6	H6	r6	84	H9	h9	3	316	3	8000	36	Prizma	Me'yorli	$d - 6 \times 28 \frac{H7}{n6} \times 34 \frac{H12}{a11} \times 7 \frac{D9}{f8}$	1	$I_{\Delta}=17 \pm 0,45$
25.	105	K7	h6	36	H10	m10	4	317	1	18000	24	Segment	Erkin	$D - 8 \times 32 \times 38 \frac{H7}{f7} \times 6 \frac{D9}{h8}$	1	$I_{\Delta}=17 \pm 0,6$
26.	180	H7	k6	24	B11	h11	5	318	2	15000	72	Prizma	Me'yorli	$b - 16 \times 52 \times 60 \frac{H12}{a11} \times 5 \frac{F8}{f8}$	1	$I_{\Delta}=17 \pm 0,9$
27.	150	H11	d10	8	S7	h7	3	407	1	13500	100	Prizma	Erkin	$D - 8 \times 36 \times 42 \frac{H7}{g6} \times 7 \frac{F8}{f8}$	1	$I_{\Delta}=17 \pm 1,4$
28.	15	D10	h11	75	H10	d10	4	408	2	9000	22	Segment	Me'yorli	$d - 8 \times 42 \frac{H7}{e8} \times 48 \frac{H12}{a11} \times 8 \frac{H8}{h7}$	1	$I_{\Delta}=17 \pm 1,5$
29.	120	H7	s6	40	D11	h11	5	409	3	17500	60	Prizma	Zich	$D - 8 \times 46 \times 54 \frac{H7}{h6} \times 9 \frac{F8}{e8}$	2	$A_{\Delta}=43 \pm 0,8$
30.	40	K8	h7	100	H10	e10	2	410	1	16000	36	Segment	Erkin	$b - 10 \times 72 \times 78 \frac{H12}{a11} \times 12 \frac{D9}{e8}$	2	$A_{\Delta}=43 \pm 0,3$

14-illovaning davomni

Ig

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
31.	16	H7	f6	140	F8	h8	3	411	2	14000	100	Prizma	Me'yorli	$b - 10 \times 82 \times 92 \frac{H12}{a11} \times 14 \frac{D9}{f8}$	2	$A_\Delta = 43 \pm 0,5$
32.	125	N7	h5	25	H9	f9	4	412	3	12000	44	Segment	Zich	$D - 8 \times 52 \times 60 \frac{H7}{n6} \times 10 \frac{F10}{h9}$	2	$A_\Delta = 43 \pm 1,0$
33.	14	H8	f7	96	F11	h11	5	413	1	19000	46	Prizma	Erkin	$d - 8 \times 56 \frac{H7}{g6} \times 65 \frac{H12}{a11} \times 10 \frac{D10}{d9}$	2	$A_\Delta = 43 \pm 1,2$
34.	100	A11	h10	69	H7	u7	3	414	2	17500	30	Segment	Me'yorli	$b - 10 \times 92 \times 102 \frac{H12}{a11} \times 14 \frac{D10}{d8}$	2	$V_\Delta = 2 \pm 0,8$
35.	8	H12	b11	120	F8	h8	3	417	3	17000	90	Prizma	Me'yorli	$d - 6 \times 26 \frac{H6}{g5} \times 30 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{F8}{f8}$	2	$V_\Delta = 2 \pm 0,9$
36.	170	N8	h7	16	H11	a11	5	412	1	16000	20	Segment	Zich	$D - 6 \times 28 \times 32 \frac{H7}{f7} \times 7 \frac{D9}{h8}$	2	$V_\Delta = 2 \pm 1,2$
37.	145	H5	s6	30	K9	h9	2	411	2	12000	40	Prizma	Erkin	$b - 16 \times 72 \times 82 \frac{H12}{a11} \times 7 \frac{F10}{h9}$	2	$V_\Delta = 2 \pm 1,5$
38.	14	G9	h8	125	H8	g8	3	410	3	15000	33	Segment	Me'yorli	$d - 8 \times 32 \frac{H7}{e8} \times 36 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{D9}{k7}$	2	$V_\Delta = 2 \pm 2,0$
39.	28	H6	h7	84	C11	h11	4	409	1	12500	45	Prizma	Zich	$D - 8 \times 36 \times 40 \frac{H7}{g6} \times 7 \frac{F10}{h9}$	2	$G_\Delta = 4 \pm 0,6$
40.	48	B11	h10	100	H10	p10	5	408	2	11000	48	Segment	Erkin	$b - 15 \times 62 \times 72 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{F10}{f8}$	2	$G_\Delta = 4 \pm 1,0$
41.	66	H7	t6	160	F9	h9	2	407	3	8000	85	Prizma	Me'yorli	$d - 8 \times 42 \frac{H7}{g6} \times 46 \frac{H12}{a11} \times 8 \frac{F10}{f8}$	2	$G_\Delta = 4 \pm 1,3$
42.	90	T7	h6	24	H8	e8	3	406	1	10500	30	Segment	Zich	$D - 8 \times 46 \times 50 \frac{H7}{n6} \times 9 \frac{D9}{h8}$	2	$G_\Delta = 4 \pm 2,0$

## 14- ilovauing davomi

137

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
43.	128	H11	d10	36	K6	h6	4	318	2	15000	106	Prizma	Erkin	$b - 16x56x65 \frac{H12}{a11} x5 \frac{D9}{f8}$	2	$G_A=4\pm2,4$
44.	160	K6	h5	60	H10	c10	5	317	3	18000	46	Segment	Me'yorli	$d - 8x52 \frac{H7}{n6} x58 \frac{H12}{a11} x10 \frac{D10}{d9}$	2	$D_A=3\pm0,25$
45.	120	H9	x8	20	D10	h10	2	316	1	19000	64	Prizma	Zich	$D - 8x56x62 \frac{H8}{h7} x10 \frac{F10}{f7}$	2	$D_A=3\pm0,4$
46.	42	N7	h5	10	H9	k9	3	315	2	14000	22	Segment	Erkin	$b - 16x52x60 \frac{H12}{a11} x5 \frac{F10}{f8}$	2	$D_A=3\pm0,8$
47.	114	H7	g6	82	H9	r9	3	314	3	15000	42	Segment	Erkin	$D - 8x62x68 \frac{H7}{f7} x12 \frac{F10}{h9}$	2	$D_A=3\pm1,0$
48.	28	N7	h6	65	S7	h7	3	313	2	14000	98	Prizma	Zich	$d - 10x12 \frac{H7}{g5} x78 \frac{H12}{a11} x12 \frac{D9}{k7}$	2	$D_A=3\pm1,3$
49.	56	H8	f7	20	H9	m9	4	312	1	11500	38	Segment	Me'yorli	$b - 10x46x56 \frac{H12}{a11} x7 \frac{F8}{e8}$	2	$E_A=8\pm0,6$
50.	20	D11	h11	48	R10	h10	4	310	3	12500	27	Prizma	Erkin	$D - 10x78x88 \frac{H7}{g6} x12 \frac{D9}{h8}$	2	$E_A=8\pm1,0$
51.	140	H11	d10	32	H8	m8	3	309	1	11000	25	Segment	Zich	$d - 10x92 \frac{H7}{e8} x98 \frac{H12}{a11} x14 \frac{D9}{e8}$	2	$E_A=8\pm1,2$
52.	12	F11	h9	72	H10	s10	2	308	2	9500	88	Prizma	Me'yorli	$b - 10x42x52 \frac{H12}{a11} x6 \frac{D9}{f8}$	2	$E_A=8\pm1,5$
53.	170	H8	r7	24	M10	h10	3	307	1	8600	34	Segment	Erkin	$D - 10x102x108 \frac{H7}{h6} x16 \frac{D9}{f7}$	2	$E_A=8\pm1,8$
54.	7	F9	h8	110	H8	k8	3	306	3	9000	72	Prizma	Zich	$b - 10x36x45 \frac{H12}{a11} x5 \frac{D9}{e8}$	2	$E_A=8\pm2,0$

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
55.	68	N7	h6	15	H8	f8	3	305	2	8000	50	Segment	Me'yorli	$D = 10 \times 112 \times 120 \frac{H7}{n6} \times 18 \frac{D9}{e8}$	55.	68
56.	38	H8	s7	68	B11	h11	5	219	1	9100	33	Prizma	Erkin	$d = 6 \times 11 \frac{H7}{h6} \times 14 \frac{H12}{a11} \times 3 \frac{D9}{f9}$	56.	38
57.	144	D8	h7	42	H10	r10	5	218	3	8300	33	Segment	Zich	$b = 10 \times 32 \times 40 \frac{H12}{a11} \times 5 \frac{F10}{a9}$	57.	144
58.	26	H11	d10	140	V9	h9	4	217	2	7000	102	Prizma	Me'yorli	$D = 6 \times 23 \times 28 \frac{H8}{h7} \times 6 \frac{F10}{e9}$	58.	26
59.	12	N5	h6	72	H10	is10	3	216	3	7000	40	Segment	Zich	$b = 10 \times 28 \times 35 \frac{H12}{a11} \times 4 \frac{F8}{e8}$	3	$A_\Delta = 2 \pm 1,5$
60.	26	H6	s5	94	R12	h12	5	215	1	9000	66	Prizma	Erkin	$D = 6 \times 26 \times 32 \frac{H7}{f7} \times 6 \frac{F10}{h9}$	3	$B_\Delta = 2 \pm 0,25$
61.	34	F9	h8	156	H12	x12	4	208	2	5000	27	Segment	Me'yorli	$b = 10 \times 26 \times 32 \frac{H12}{a11} \times 4 \frac{F8}{f8}$	3	$B_\Delta = 2 \pm 0,4$
62.	55	H10	h9	16	B11	h11	5	214	3	10000	87	Prizma	Zich	$d = 6 \times 28 \frac{H6}{g5} \times 34 \frac{H12}{a11} \times 7 \frac{F10}{k7}$	3	$B_\Delta = 2 \pm 0,7$
61.	82	Is7	h6	148	H10	k10	4	213	1	8500	38	Segment	Erkin	$D = 8 \times 32 \times 38 \frac{H7}{g6} \times 6 \frac{F10}{f7}$	3	$B_\Delta = 2 \pm 1,0$
62.	96	H11	k10	22	X8	h8	3	212	2	7800	90	Prizma	Me'yorli	$b = 10 \times 23 \times 29 \frac{H12}{a11} \times 4 \frac{D9}{e9}$	3	$B_\Delta = 2 \pm 1,5$
63.	128	S7	h6	13	H10	e10	2	211	3	8300	50	Segment	Me'yorli	$D = 8 \times 36 \times 42 \frac{H7}{n6} \times 7 \frac{D9}{e8}$	3	$V_\Delta = 2 \pm 0,2$

14- ilovaning davomi

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
I <sub>39</sub>	64.	164	H12	c11	52	U7	h7	3	210	1	7200	44	Prizma	Zich	$D - 8 \times 42 \times 48 \frac{H8}{e8} \times 8 \frac{F8}{e8}$	3	$V_{\Delta}=2 \pm 0,4$
	65.	9	U9	h8	88	H11	d11	4	209	2	9000	44	Segment	Erkin	$d - 8 \times 46 \frac{H7}{n6} \times 54 \frac{H12}{a11} \times 9 \frac{D9}{k7}$	3	$V_{\Delta}=2 \pm 0,6$
	66.	6	H12	b11	105	G10	h10	5	207	3	4500	102	Prizma	Me'yorli	$b - 10 \times 21 \times 26 \frac{H12}{a11} \times 3 \frac{F10}{d9}$	3	$V_{\Delta}=2 \pm 1,0$
	67.	15	K7	h5	54	H9	f9	2	206	1	6800	28	Segment	Zich	$D - 8 \times 46 \times 54 \frac{H8}{h7} \times 9 \frac{D9}{e8}$	3	$V_{\Delta}=2 \pm 0,8$
	68.	7	H5	js6	110	F9	h9	3	205	2	4000	84	Prizma	Zich	$b - 10 \times 23 \times 29 \frac{H12}{a11} \times 4 \frac{F8}{e8}$	3	$G_{\Delta}=4 \pm 0,35$
	69.	27	Z7	h6	65	H10	d10	4	206	3	5000	36	Segment	Erkin	$D - 8 \times 52 \times 60 \frac{H7}{f7} \times 10 \frac{D9}{h8}$	3	$G_{\Delta}=4 \pm 0,45$
	70.	17	H9	m8	48	T7	h7	5	207	1	6000	48	Prizma	Me'yorli	$d - 8 \times 56 \frac{H6}{g5} \times 65 \frac{H12}{a11} \times 10 \frac{F9}{k7}$	3	$G_{\Delta}=4 \pm 0,6$
	71.	39	K6	h5	150	H9	k9	2	208	2	4500	24	Segment	Zich	$b - 10 \times 26 \times 32 \frac{H12}{a11} \times 4 \frac{D9}{f8}$	3	$G_{\Delta}=4 \pm 0,8$
	72.	58	H10	d9	18	N8	h8	3	209	3	8300	72	Prizma	Me'yorli	$D - 8 \times 62 \times 72 \frac{H7}{g6} \times 12 \frac{F8}{e8}$	3	$G_{\Delta}=4 \pm 1,0$
	73.	78	U8	h7	9	H9	d9	4	210	1	9800	20	Segment	Me'yorli	$D - 10 \times 72 \times 82 \frac{H7}{n6} \times 12 \frac{F8}{f8}$	3	$G_{\Delta}=4 \pm 1,3$

## 14-illovaning davomii

140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74.	86	H12	b11	24	B11	h11	5	211	2	12000	112	Prizma	Erkin	$b - 10 \times 32 \times 40 \frac{H12}{a11} \times 5 \frac{D10}{d8}$	3	D <sub>A</sub> =4±0,4
75.	135	E9	h9	32	H10	f10	2	212	3	6800	18	Segment	Zich	$b - 6 \times 23 \times 38 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{D9}{f8}$	3	D <sub>A</sub> =4±0,6
76.	5	H8	k6	75	C10	h10	3	213	1	9000	95	Prizma	Zich	$D - 10 \times 82 \times 92 \frac{H8}{e8} \times 12 \frac{D9}{e8}$	3	D <sub>A</sub> =4±0,9
77.	64	P7	h6	140	H9	d9	4	214	2	11500	30	Segment	Me'yorli	$b - 10 \times 36 \times 45 \frac{H12}{a11} \times 5 \frac{F10}{k7}$	3	D <sub>A</sub> =4±1,2
78.	180	H11	d10	6	D11	h11	5	215	3	10000	100	Prizma	Erkin	$D - 10 \times 102 \times 112 \frac{H8}{h7} \times 16 \frac{D9}{f7}$	3	D <sub>A</sub> =4±1,5
79.	16	R7	h6	90	H8	k8	2	216	1	5600	30	Segment	Zich	$d - 8 \times 32 \frac{H6}{g5} \times 38 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{F10}{f9}$	3	E <sub>A</sub> =1±0,2
80.	8	H10	f9	75	G8	h8	2	217	2	7800	64	Prizma	Erkin	$D - 8 \times 52 \times 58 \frac{H7}{n6} \times 10 \frac{F10}{h9}$	3	E <sub>A</sub> =1±0,4
81.	33	D7	h8	95	H9	f9	3	305	3	11000	22	Segment	Me'yorli	$b - 10 \times 52 \times 60 \frac{H12}{a11} \times 5 \frac{D9}{e8}$	3	E <sub>A</sub> =1±0,5
83.	46	E10	h9	88	H8	d8	3	307	2	5800	50	Segment	Zich	$d - 8 \times 36 \frac{H7}{e8} \times 42 \frac{H12}{a11} \times 7 \frac{F8}{f8}$	3	E <sub>A</sub> =1±0,3
84.	11	H7	r6	82	C10	h10	5	308	3	4500	56	Prizma	Me'yorli	$b - 10 \times 42 \times 52 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{D9}{f8}$	2	V <sub>A</sub> =2±0,6

## 14- ilovaning da vomi

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
14	85.	76	F10	h8	130	H9	p9	4	309	1	9000	42	Segment	Erkin	$D = 10 \times 12 \times 78 \frac{H8}{e8} \times 12 \frac{D9}{e8}$	2	$V_{\Delta}=2 \pm 0,8$
	86.	118	H11	d10	56	P8	h8	2	310	2	8200	68	Prizma	Zich	$b = 10 \times 42 \times 52 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{D9}{k7}$	2	$V_{\Delta}=2 \pm 0,9$
	87.	20	S7	h6	90	H11	b11	5	311	3	12000	19	Segment	Erkin	$D = 8 \times 46 \times 54 \frac{H8}{h7} \times 9 \frac{F8}{e9}$	2	$G_{\Delta}=4 \pm 0,7$
	88.	54	H11	d9	105	D9	h9	3	312	1	11000	120	Prizma	Zich	$D = 6 \times 16 \times 20 \frac{H7}{f7} \times 4 \frac{F8}{f8}$	2	$G_{\Delta}=4 \pm 0,8$
	89.	35	N6	h5	160	H10	f10	4	313	2	10000	44	Segment	Me'yorli	$b = 16 \times 72 \times 82 \frac{H12}{a11} \times 7 \frac{F10}{d9}$	1	$E_{\Delta}=4 \pm 0,8$
	90.	100	H8	r7	84	R9	h9	3	405	3	12000	25	Segment	Erkin	$D = 8 \times 62 \times 68 \frac{H7}{h6} \times 12 \frac{F8}{e8}$	1	$E_{\Delta}=4 \pm 1,2$
	91.	26	N7	h6	64	T7	h7	3	406	1	18600	36	Prizma	Zich	$d = 8 \times 36 \frac{H8}{e8} \times 40 \frac{H12}{a11} \times 7 \frac{D9}{f8}$	1	$G_{\Delta}=4 \pm 0,7$
	92.	36	H8	s7	68	G11	h11	5	407	2	16200	44	Segment	Me'yorli	$b = 16 \times 52 \times 60 \frac{H12}{a11} \times 5 \frac{D10}{d8}$	1	$D_{\Delta}=10 \pm 0,25$
	93.	35	D8	h9	100	H9	f9	3	307	3	9500	22	Segment	Zich	$D = 6 \times 13 \times 16 \frac{H7}{g6} \times 3,5 \frac{F10}{f7}$	1	$E_{\Delta}=4 \pm 1,0$
	94.	10	H11	f9	80	G8	h8	2	306	2	7500	64	Prizma	Erkin	$b = 10 \times 18 \times 23 \frac{H12}{a11} \times 3 \frac{F8}{f8}$	1	$D_{\Delta}=10 \pm 1,0$

*14- ilovaning davomi*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
96.	12	H6	r6	85	C10	h10	5	310	3	11000	56	Prizma	Zich	$D = 6x18x22 \frac{H8}{e8} x 5 \frac{D9}{d9}$	1	$E_{\Delta}=4\pm2,0$
97.	66	N7	h6	18	H8	d8	3	173	1	4080	110	Prizma	Zich	$D = 8x32x28 \frac{H7}{h6} x 6 \frac{F8}{f7}$	1	$D_{\Delta}=10\pm0,5$
98.	26	N7	h6	150	H7	m7	2	406	3	12000	50	Segment	Zich	$b = 16x56x65 \frac{H12}{a11} x 5 \frac{F8}{e8}$	1	$I_{\Delta}=17\pm1,2$
99.	16	R7	h6	90	H8	k8	2	216	1	5600	30	Segment	Zich	$D = 8x52x58 \frac{H7}{h6} x 10 \frac{F10}{h9}$	1	$E_{\Delta}=1\pm0,4$
100.	38	H8	s7	68	B11	h11	5	219	1	9100	33	Prizma	Erkin	$D = 10x112x120 \frac{H7}{h6} x 18 \frac{G9}{e8}$	3	$A_{\Delta}=2\pm0,6$

3. masheq' ulotni uch xil ko'rinishda bajarish uchun qo'shincha topshiriglar

		Variant tartib raqami					
		a		b		c	
Birikmaning nominal o'lcharmi	Otverstiyaning asosiy chetlanishi	Valning asosiy chetlanishi		Birikmaning nominal o'lcharmi	Otverstiyaning asosiy chetlanishi	Valning asosiy chetlanishi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	60	H0	d9	65	S7	h6	70
2	25	H8	e8	35	R7	l6	55
3	65	H7	r6	90	IS8	h7	130
4	32	H7	r7	65	IS7	l6	90
5	70	H8	f6	42	M7	l6	125
6	35	H7	g6	60	K8	h7	95
7	25	H6	f8	80	N8	l5	35
8	40	H8	d0	62	M8	h7	85
9	45	H7	is6	55	E9	l8	90
10	28	H7	p6	35	B0	l8	55
11	15	H7	g6	65	P8	h8	95
12	75	H7	e8	16	N5	l4	40
13	25	H6	k5	75	S7	h6	90
14	55	H7	g6	65	M7	h6	25
15	20	H6	n5	85	U8	h7	70
					G7	r7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	90	H8	d9	70	IS8	h7	35	T7	r7
17	65	H7	is6	82	T7	h6	20	E6	d7
18	85	H8	f7	45	P6	h5	60	S8	r8
19	40	H7	m6	100	U7	h6	75	F8	g7
20	110	H8	d8	75	M8	h7	45	R8	
21	70	H8	is7	40	R8	h7	110	D11	e11
22	105	H9	e9	65	R7	h6	40	K7	g8
23	60	H8	m7	45	F7	h5	140	P9	t7
24	12	H6		100	T7	h6	25	F7	f6
25	130	H10	d10	40	N6	h5	65	N8	p8
26	35	H7	k6	25	G6	h5	95	U9	r8
27	75	H8	u7	95	N7	h6	35	D7	e6
28	150	H11	b11	110	K8	h7	25	M6	n6
29	65	H8	k7	35	F6	h5	85	H9	h9
30	100	H11	d11	125	N8	h7	20	P6	s6
31	55	H8	n7	45	C8	h6	100	T7	u9
32	70	H7	f7	40	M6	h5	125	S9	r9
33	90	H8	e8	60	P7	h6	150	H10	h10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	90	H8	d9	70	IS8	h7	35	T7	r7
35	65	H7	is6	82	T7	h6	20	E6	d7
36	85	H8	f7	45	P6	h5	60	S8	r8
37	40	H7	m6	100	U7	h6	75	F8	g7
38	110	H8	d8	75	M8	h7	45	R8	s7
39	70	H8	is7	40	R8	h7	110	D11	c11
40	105	H9	e9	65	R7	h6	40	K7	g8
41	60	H8	m7	45	F7	h5	140	P9	t7
42	12	H6	m5	100	T7	h6	25	F7	f6
43	130	H10	d10	40	N6	h5	65	N8	p8
44	35	H7	k6	25	G6	h5	95	U9	r8
45	75	H8	u7	95	N7	h6	35	D7	e6
46	150	H11	b11	110	K8	h7	25	M6	n6
47	65	H8	k7	35	F6	h5	85	H9	h9
48	100	H11	d11	125	N8	h7	20	P6	s6
49	55	H8	u7	45	C8	h6	100	T7	u9
50	70	H7	f7	40	M6	h5	125	S9	r9
51	90	H8	e8	60	P7	h6	150	H10	h10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	40	H7	is6	20	F6	h5	60	T7	r7
53	60	H8	f7	25	N6	h5	45	S8	r8
54	45	H7	m6	70	R7	h6	95	F8	g7
55	75	H8	d8	40	K8	h7	100	R8	s7
56	55	H8	is7	15	F6	h5	40	P9	t7
57	110	H9	e9	75	N8	h7	25	P8	s7
58	65	H8	m7	45	C8	h6	110	N8	p8
59	12	H6	m5	20	S6	h5	55	D11	c11
60	140	H10	d10	35	P7	h6	65	K7	g8
61	35	H7	s6	55	IS7	h6	90	F7	f6
62	70	H8	u7	40	D8	h6	105	M8	g7
63	200	H11	b11	12	K6	h5	75	U9	r8
64	60	H8	k7	85	E8	h6	35	R7	s6
65	160	H11	d11	45	K7	h6	70	M6	n6
66	65	H9	t9	25	F6	h5	95	H9	h9
67	45	H8	f6	65	N8	h7	100	P6	s6
68	90	H10	s10	40	C8	h6	60	G8	n9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	55	H6	f8	20	S6	h5	85	H10	h10
70	35	H7	n6	55	P7	h6	110	D9	e8
71		H7	e8	35	IS7	h6	90	R8	t7
72	25	H7	f6	12	K6	h5	75	N7	p7
73	15	H6	k5	45	T7	h6	90	F8	g7
74	40	H7	g6	20	K6	h5	65	P7	k6
75	20	H6	n5	85	U8	h7	150	D10	e9
76	85	H8	d9	70	K8	h7	40	M6	n6
77	75	H7	is0	40	S6	h5	25	E6	d7
78	125	H8	f7	90	N8	h7	35	R7	s6
79	95	H7	m6	150	R8	h6	20	N7	m0
80	160	H8	d8	15	IS7	h6	85	T7	p8
81	70	H8	is7	55	P7	h6	150	D10	e10
82	200	H9	e9	75	T7	h7	45	IS7	k6
83	45	H8	m7	65	D8	h6	95	P8	k7
84	25	H6	m5	110	U7	h7	55	G7	f6
85	100	H10	d10	25	K7	h6	65	N7	u8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	35	H7	k6	95	E8	h6	60	U7	p7
87	55	H8	u7	45	N8	h7	100	F9	g8
88	150	H11	b11	20	M6	h5	75	R7	t6
89	85	H8	k7	70	S7	h6	125	C9	b10
90	65	H11	d11	35	IS6	h5	85	S8	n9
91	110	H8	n7	65	A8	h7	40	T7	s6
92	60	H7	f7	15	K6	h5	110	U8	p7
93	90	H8	e8	60	T7	h8	35	M7	g6
94	140	H9	d9	40	M7	h6	70	N8	r7
95	40	H7	u6	25	F6	h5	130	P8	m8
96	70	H11	a11	40	N6	h6	55	R7	t7
97	45	H7	r6	55	G8	h7	90	IS9	k8
98	95	H9	f9	45	K7	h6	60	S7	u8
99	110	H11	c11	20	M6	h5	45	T7	s6
100	75	H8	m7	85	U7	h7	150	F8	e7

## ADABIYOTLAR

1. «Standartlashtirish to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. 1993-y.
2. «Metrologiya to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni 1993-y.
3. «Mahsulot va xizmatlarni sertifikatlashtirish to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasiniug Qonuni. 1993-y.
4. Aripov A.V. O‘zaroalmashinuvchanlik , standartlashtirish va texnik o‘lchovlar. T., «O‘qituvchi», 2001-y.
5. Standartlashtirish va metrologiya bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasining O’zDSt 1.7, O’zDSt 635-95, O’zDSt 2.306-96 kabi va xalqaro ISO standartlari.
6. Серий И.С. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. М. «Агронромиздат», 1987 г.
7. Igamberdiyev O‘.R. «O‘zaroalmashish, standartlash va texnik o‘lchash fanidan ma’ruzalar matui». Andijon, 1997-y.
8. Igamberdiyev O‘.R. «O‘zaroalmashish, standartlash va texnik o‘lchash» fanidan kurs ishlarini bajarish uchun o‘quv qo‘llamma. Andijon, 1997-y.
9. Мягков В.Д. Донуски и посадки // Справочник. М., Машиностроение, 1988 г.
10. Иванов А.И., Полещенко Н.В. Практикум по взаимозаменяемости, стандартизации и техническим измерениям. М., «Колос», 1977 г.

# MUNDARIJA

<b>Kirish .....</b>	<b>3</b>
<b>Fan bo'yicha qabul qilingan asosiy tushunchalar .....</b>	<b>4</b>
<b>Qabul qilingan belgilashlar .....</b>	<b>7</b>
<b>I QISM. O'ZAROALMA SHINUVCHANLIK TUSHUNCHASI, TURLARI VA UNING XALQ XO'JALIGIDAGI AHAMIYATI</b>	<b>8</b>
<i>1-mashg'ulot.</i> Asosiy tushuncha va atamalar (birikma, otverstiya va val, posadka, zazor, natyag tushunchalari) .....	11
<i>2-mashg'ulot.</i> Aniqlik va xatolik tushunchalari. Dopusk va posadkalarning yagona tizimi bo'yicha asosiy tushuncha va atamalar	17
<i>3-mashg'ulot.</i> Tekis silindrik birikmalarning o'zaroalmashinuvchanlik ko'rsatkichlarini aniqlash .....	24
<i>4-mashg'ulot.</i> G uruhlar usulida o'zaroalmashinuvchanlik (Selektiv yig'ish)	32
<i>5-mashg'ulot.</i> Dumalash podshipnikli birikmalarning o'zaroalmashinuvchanlik ko'rsatkichlarini aniqlash	37
<i>6-mashg'ulot.</i> Shponkali birikmalarning o'zaroalmashinuvchanlik ko'rsatkichlarini aniqlash	43
<i>7-mashg'ulot.</i> Shlitsali birikmalarning o'zaroalmashinuvchanlik ko'rsatkichlarini aniqlash	48
<i>8-mashg'ulot.</i> O'lcham zanjiriga kiruvchi o'lchamular uchun dopusklar hisobi .....	54
<b>II QISM. METROLOGIYA VA TEXNIK O'LCHASH</b>	<b>65</b>
<i>9-mashg'ulot.</i> Tekis parallel tugal uzunlikni o'lchash asboblari	71
<i>10-mashg'ulot.</i> Detallarni shtangenashoblar bilan o'lchash .....	74
<i>11-mashg'ulot.</i> Mikrometrik o'lchash asboblari	79
<i>12-mashg'ulot.</i> Burchak o'lchash asboblari .....	84
<i>13-mashg'ulot.</i> Soat turidagi indikatorli o'lchash asboblari	88
<i>14-mashg'ulot.</i> Aniq o'lchash asboblari .....	94
<i>15-mashg'ulot.</i> O'lchash asboblarini tantash va tekshirish	98
<i>16-mashg'ulot.</i> Metrik rezba o'lchamlarini differential usulda o'lchash va rezba turini aniqlash	101
<i>17-mashg'ulot.</i> Detallarning yeyilish xarakterini aniqlash maqsadida o'lchash usullari (mikrometraj)	105
<b>Ilovalar</b>	<b>109</b>
<b>Adabiyotlar</b>	<b>149</b>

# METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA O'ZAROALMAS HINUVCHANLIK

*O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi  
tomonidan qishloq xo'jaligi yo'nalishi talabalarini uchun  
o'quv qo'llanna sifatida tavsija etilgan*

«TAFAKKUR-BO'STONI»  
Toshkent – 2011

Bosh muharrir *M. Saparov*  
Muharrir *A. Rahimqoriyev*  
Musahih *F. Safaraliyeva*  
Rassom *D. O'rinovali*

15.07.2011 chop etishga ruxsat etildi. Bichimi 60S 84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
«Times» garniturasi. 10,0 kegl. Offset bosma usulida chop etildi.  
Bosma t. 9,5. Adadi 500. Buyurtma № 22/05.

«Tafakkur-bo'stoni» nashriyoti. Toshkent sh., Yunusobod 9-13.

«Tafakkur» nashriyoti bosmaxouasida chop etildi.  
Toshkent sh., Chilonzor ko'chasi, 1-uy.

Xudoyberdiyev, T.S.

Metrologiya, standartlashtirish va o'zaroalmashinuv-chonlik: (o'quv qo'l.)/ T.S. Xudoyberdiyev, K. Qosimov, O'.R. Igamberdiyev; O'zR Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. — T.: «Tafakkur-bo'stoni», 2011. — 152 b.

I. Qosimov, K. II. Igamberdiyev, O'.R.

**BBK 30.10ya73+ts**

Litsenziya № AI 190. 10.05.2011 y.